



AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE BAS RHIN

14 Avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 0388813042
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002CT000727-1
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 09/06/2022
Référence mandataire : M Pfister Alain

DÉSIGNATION DU BIEN

2946.11.02.1612
3 RUE VICTOR HUGO
67300 SCHILTIGHEIM

PROPRIÉTAIRE

ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 3 RUE VICTOR HUGO 67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 2946.11.02.1612

Désignation : 2946.11.02.1612

Date de construction : Avant 1970

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : VOIRIN EROAN

Accompagnateur : Aucun ()

Date de repérage : 09/06/2022

Numéro attestation : CPDI6139

Délivré le : 14/10/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

Donneur d'ordre :
ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 17/06/2022

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 17/06/2022

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

1612 - Vol 2 (Entrée)	1612 - Vol 3 (Cuisine)
1612 - Vol 4 (Balcon 1)	1612 - Vol 5 (W.C)
1612 - Vol 6 (SDB)	1612 - Vol 7 (Chambre 1)
1612 - Vol 8 (Débaras)	1612 - Vol 9 (Chambre 2)
1612 - Vol 10 (Chambre 3)	1612 - Vol 11 (Séjour)
1612 - Vol 12 (Balcon 2)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
1612 - Vol 1 Cave	Moyen investigation non mis à disposition	Cave Clés non mise à disposition

Vol 6
(SDB) - 1612

Inaccessible sans sondage destructif

Dessous de baignoire Inaccessible sans
sondages destructifs et sans possibilité de
réparations

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le titulaire a assuré, dans les parties privatives des immeubles d'habitation du patrimoine d'OPUS 67, préalablement à l'état des lieux de sortie d'un logement, les prestations suivantes:

1/ Mission de repérage systématique, dans le logement et sa cave, des matériaux amiantés de la liste B avant travaux de retrait, ou de confinement, ou susceptibles de porter atteinte à leur intégrité.

2/ Mission de repérage systématique de l'amiante en rapport avec le programme des travaux type suivant:

Travaux en tout endroit du logement et de sa cave :

- élimination de toutes les couches des revêtements et habillages de sols, murs, plafonds, de toutes natures, ainsi que des matériaux de pose, jusqu'au support brut, y compris préparation de ce support pour remplacement de ces revêtements

- remise en peinture des murs, plafonds, menuiseries y compris préparation du support

- exécution, remplacement de fixations de toutes natures au sol, dans les murs, cloisons, contre-cloisons, habillages, éléments de mobilier fixe, et au plafond

- démontage/modification du mobilier fixe et de ses fixations (placards, habillages menuisés de toutes natures)

- réparation des menuiseries intérieures et de leurs joints apparents

- intervention sur portes palières, reprise de leurs joints et calfeutrements apparents d'étanchéité à l'air et à l'eau, remise en peinture, traitement acoustique des seuils

- remplacement ou réglage des vitrages et éléments de remplissage des portes et fenêtres extérieures, et reprise de leurs calfeutrements apparents d'étanchéité à l'air et à l'eau et joints

- remplacement ou modification des volets (roulants, coulissants ou battants), de leurs caissons, calorifuges, accessoires et fixations

- remplacement ou modification des appareils sanitaires (lavabos, colonnes éventuelles, lave mains, éviers, baignoires, douches, WC, réservoirs de chasse, bidet,...), du mobilier sous appareils sanitaires des façades de baignoires, des banquettes de douches, de leurs fixations et accessoires (robinetterie, joints, barres de douches, tringles, rideaux, porte savon, barres de maintien, sièges, porte papier toilettes,...)

- remplacement ou intervention sur les appareils de production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, de leurs fixations, évacuations et de leurs accessoires

- remplacement ou modification des installations de VMC, leurs fixations et leurs accessoires (hors gaines, caissons et moteurs)

- mise en sécurité électrique

3/ Mission de repérage systématique complémentaire de l'amiante en rapport avec le programme des travaux suivant :

Travaux en tout endroit du logement et de sa cave :

- remplacement ou modification des garde-corps intérieurs

- remplacement ou modification des garde-corps extérieurs

- remplacement des revêtements ou peinture des balcons

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Logement et cave

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	1612	Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Débaras) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 11 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	1612	Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Balcon 1) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Débaras) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 11 (Séjour) - Vol 12 (Balcon 2)	
Revêtement de mur	1612	Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Débaras) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 11 (Séjour)	
Revêtement de sol	1612	Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Balcon 1) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Débaras) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 11 (Séjour) - Vol 12 (Balcon 2)	
Equipements divers et accessoires	1612	Vol 3 (Cuisine)	
Façades	1612	Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Balcon 1) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 11 (Séjour) - Vol 12 (Balcon 2)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P2
Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P3
Vol 11 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P3
Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P3
Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P3
Vol 8 (Débarras)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P3
Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P3
Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P4
Vol 11 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P9
Vol 11 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10
Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P11
Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P12
Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P13
Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P14
Vol 8 (Débarras)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P15
Vol 8 (Débarras)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P16
Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P17 Phase 2
Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P18

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en œuvre
1612 - Vol 1 Cave		Moyen investigation non mis a disposition	Cave Clés non mise à disposition	

Vol 6
(SDB) - 1612

Inaccessible sans
sondage destructif

Dessous de baignoire
Inaccessible sans sondages
destructifs et sans
possibilité de réparations

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Réserve n°1: Aucun cable électrique ne peut être sondé sans réception préalable du Procès Verbal de Consignation

Réserve n°2: Les conduites noyées et enterrées ne peuvent être contrôlées.

Réserve n°3: Les calles de ferrillages des dalles ne peuvent être contrôlées.

Réserve n°4: Les joints de structures entre les huisseries et les maçonneries non pas été investigués pour cause de risque de dégradations importantes des supports. Des investigations complémentaires peuvent s'avérer nécessaires une fois les huisseries déposées.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Façades**
- 2 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 3 - Plafond et faux-plafonds**
- 4 - Revêtement de sol**
- 5 - Revêtement de mur**
- 6 - Equipements divers et accessoires**

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 11 (Séjour)	Menuiseries	Joint vitrier	P38	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °38 - 1	P38	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 10 (Chambre 3)	Menuiseries	Joint vitrier	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002CT 00072 7-1 n °38 - 1	P38	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 9 (Chambre 2)	Menuiseries	Joint vitrier	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002CT 00072 7-1 n °38 - 1	P38	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 7 (Chambre 1)	Menuiseries	Joint vitrier	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002CT 00072 7-1 n °38 - 1	P38	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 6 (SDB)	Menuiseries	Joint vitrier	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002CT 00072 7-1 n °38 - 1	P38	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Joint vitrier	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002CT 00072 7-1 n °38 - 1	P38	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 10	Menuiseries	Joint vitrier	S55 -	Sondage et		002CT	P38	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
	(Chambre 3) -			S56 -	extension de		00072				
	Vol 9			S57 -	la ZPSO du		7-1 n				
	(Chambre 2) -			S58 -	prélèvement		°38 - 1				
	Vol 7			S59	P38						
1612	(Chambre 1) -	Menuiseries	Joint à lèvre					P39	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
	Vol 6 (SDB) -										
	Vol 3 (Cuisine)										
	Vol 11 (Séjour)			P39	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °39 - 1				
1612	Vol 10	Menuiseries	Joint à lèvre	S60	Sondage et		002CT	P39	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
	(Chambre 3)				extension de		00072				
					la ZPSO du		7-1 n				
					prélèvement		°39 - 1				
					P39						
1612	Vol 9	Menuiseries	Joint à lèvre	S61	Sondage et		002CT	P39	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
	(Chambre 2)				extension de		00072				
					la ZPSO du		7-1 n				
					prélèvement		°39 - 1				
					P39						
1612	Vol 7	Menuiseries	Joint à lèvre	S62	Sondage et		002CT	P39	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
	(Chambre 1)				extension de		00072				
					la ZPSO du		7-1 n				
					prélèvement		°39 - 1				
					P39						
1612	Vol 6 (SDB)	Menuiseries	Joint à lèvre	S63	Sondage et		002CT	P39	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
					extension de		00072				
					la ZPSO du		7-1 n				
					prélèvement		°39 - 1				
					P39						

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Joint à lèvre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002CT 00072 7-1 n °39 - 1	P39	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 10 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 6 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Joint à lèvre	S60 - S61 - S62 - S63 - S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002CT 00072 7-1 n °39 - 1	P39	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 11 (Séjour)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P40	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °40 - 1	P40	Enduit type plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 10 (Chambre 3)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002CT 00072 7-1 n °40 - 1	P40	Enduit type plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 9 (Chambre 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002CT 00072 7-1 n °40 - 1	P40	Enduit type plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 7 (Chambre 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002CT 00072 7-1 n °40 - 1	P40	Enduit type plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 6 (SDB)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002CT 00072 7-1 n °40 - 1	P40	Enduit type plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002CT 00072 7-1 n °40 - 1	P40	Enduit type plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 10 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 6 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S65 - S66 - S67 - S68 - S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002CT 00072 7-1 n °40 - 1	P40	Enduit type plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 4 (Balcon 1)	Murs	Enduit ciment	P42	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °42 - 1	P42	Enduit type plâtre / Ciment / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Orange / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 12 (Balcon 2)	Murs	Enduit ciment	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002CT 00072 7-1 n °42 - 1	P42	Enduit type plâtre / Ciment / Matériau - Effritable / Effritable - Orange / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 4 (Balcon 1)	Menuiseries	Peinture de garde-corps	P44	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °44 - 1	P44	Peinture - Effritable - Rouge Marron	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 12 (Balcon 2)	Menuiseries	Peinture de garde-corps	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002CT 00072 7-1 n °44 - 1	P44	Peinture - Effritable - Rouge Marron	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 7 (Chambre 1)	Murs	Enduit ciment	P47	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °47 - 1	P47	Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 3 (Cuisine)	Murs	Enduit ciment	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002CT 00072 7-1 n °47 - 1	P47	Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 11 (Séjour)	Murs	Enduit ciment	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002CT 00072 7-1 n °47 - 1	P47	Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 3 (Cuisine) - Vol 11 (Séjour)	Murs	Enduit ciment	S23 - S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002CT 00072 7-1 n °47 - 1	P47	Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P22	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °22 - 1	P22	Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002CT 00072 7-1 n °22 - 1	P22	Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002CT 00072 7-1 n °22 - 1	P22	Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 5 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002CT 00072 7-1 n °22 - 1	P22	Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 3 (Cuisine) - Vol 6 (SDB) - Vol 5 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P22 - S25 - S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002CT 00072 7-1 n °22 - 1	P22	Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P23	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °23 - 1	P23	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Vert Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002CT 00072 7-1 n °23 - 1	P23	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Vert Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 3 (Cuisine)	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °24 - 1	P24	Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 6 (SDB)	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002CT 00072 7-1 n °24 - 1	P24	Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 5 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P25	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °25 - 1	P25	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002CT 00072 7-1 n °25 - 1	P25	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002CT 00072 7-1 n °25 - 1	P25	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 6 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S29 - S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002CT 00072 7-1 n °25 - 1	P25	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 11 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P26	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °26 - 1	P26	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 10 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT 00072 7-1 n °26 - 1	P26	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 9 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT 00072 7-1 n °26 - 1	P26	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 7 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT 00072 7-1 n °26 - 1	P26	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 10 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S31 - S32 - S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT 00072 7-1 n °26 - 1	P26	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 10 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P27	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °27 - 1	P27	Papier / Enduit type plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 11 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00072 7-1 n °27 - 1	P27	Papier / Enduit type plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 2 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00072 7-1 n °27 - 1	P27	Papier / Enduit type plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 9 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00072 7-1 n °27 - 1	P27	Papier / Enduit type plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 8 (Débarras)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00072 7-1 n °27 - 1	P27	Papier / Enduit type plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 7 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00072 7-1 n °27 - 1	P27	Papier / Enduit type plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 11 (Séjour) - Vol 2 (Entrée) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Débarras) - Vol 7 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S34 - S35 - S36 - S37 - S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00072 7-1 n °27 - 1	P27	Papier / Enduit type plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 9 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P28	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °28 - 1	P28	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 9 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002CT 00072 7-1 n °28 - 1	P28	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 8 (Débarras)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002CT 00072 7-1 n °28 - 1	P28	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 7 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002CT 00072 7-1 n °28 - 1	P28	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 10 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002CT 00072 7-1 n °28 - 1	P28	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 11 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002CT 00072 7-1 n °28 - 1	P28	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 2 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002CT 00072 7-1 n °28 - 1	P28	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Débaras) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 11 (Séjour) - Vol 2 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P28 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002CT 00072 7-1 n °28 - 1	P28	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 11 (Séjour)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	P34	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °34 - 1	P34	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 11 (Séjour)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	P34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002CT 00072 7-1 n °34 - 1	P34	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 10 (Chambre 3)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002CT 00072 7-1 n °34 - 1	P34	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 9 (Chambre 2)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002CT 00072 7-1 n °34 - 1	P34	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 7 (Chambre 1)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002CT 00072 7-1 n °34 - 1	P34	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 6 (SDB)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002CT 00072 7-1 n °34 - 1	P34	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002CT 00072 7-1 n °34 - 1	P34	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 2 (Entrée)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002CT 00072 7-1 n °34 - 1	P34	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 11 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 6 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (Entrée)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	P34 - S49 - S50 - S51 - S52 - S53 - S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002CT 00072 7-1 n °34 - 1	P34	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 2 (Entrée)	Menuiseries	Joint à lèvre	P35	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °35 - 1	P35	Peinture / Mousse - Effritable / Souple - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	----------	------------	----------	------------

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 2 (Entrée)	Plafonds	Enduits ciment	P29	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °29 - 1	P29	Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduits ciment	P30	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °30 - 1	P30	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 6 (SDB)	Plafonds	Enduits ciment	P31	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °31 - 1	P31	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 5 (W.C)	Plafonds	Enduits ciment	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002CT 00072 7-1 n °31 - 1	P31	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 9 (Chambre 2)	Plafonds	Enduits ciment	P32	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °32 - 1	P32	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 8 (Débarras)	Plafonds	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00072 7-1 n °32 - 1	P32	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 7 (Chambre 1)	Plafonds	Enduits ciment	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00072 7-1 n °32 - 1	P32	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 10 (Chambre 3)	Plafonds	Enduits ciment	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00072 7-1 n °32 - 1	P32	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 11 (Séjour)	Plafonds	Enduits ciment	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00072 7-1 n °32 - 1	P32	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 8 (Débaras) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 11 (Séjour)	Plafonds	Enduits ciment	S45 - S46 - S47 - S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00072 7-1 n °32 - 1	P32	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 4 (Balcon 1)	Plafonds	Enduits ciment	P43	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °43 - 1	P43	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 12 (Balcon 2)	Plafonds	Enduits ciment	P46	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °46 - 1	P46	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P1	Réalisation d'un prélèvement	1ère couche	002CT 00072 7-1 n°1 - 1	P1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 11 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	1ère couche	002CT 00072 7-1 n°1 - 1	P1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	1ère couche	002CT 00072 7-1 n°1 - 1	P1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	1ère couche	002CT 00072 7-1 n°1 - 1	P1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 8 (Débarras)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	1ère couche	002CT 00072 7-1 n°1 - 1	P1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	1ère couche	002CT 00072 7-1 n°1 - 1	P1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 11 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Débarras) - Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1 - S2 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	1ère couche	002CT 00072 7-1 n°1 - 1	P1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P2	Réalisation d'un prélèvement	1ère couche	002CT 00072 7-1 n°2 - 1	P2	Colle / Revêtement / Colle - Souple / Bitumineux / Bitumineux - Jaune / Noir / Noir	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P3	Réalisation d'un prélèvement	2ème couche	002CT 00072 7-1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle - Bitumineux / Bitumineux - Noir / Noir	Positif	Présence sur analyse
1612	Vol 11 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S6 (P3)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	2ème couche	002CT 00072 7-1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle - Bitumineux / Bitumineux - Noir / Noir	Positif	Présence sur analyse
1612	Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S7 (P3)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	2ème couche	002CT 00072 7-1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle - Bitumineux / Bitumineux - Noir / Noir	Positif	Présence sur analyse
1612	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S8 (P3)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	2ème couche	002CT 00072 7-1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle - Bitumineux / Bitumineux - Noir / Noir	Positif	Présence sur analyse
1612	Vol 8 (Débaras)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S9 (P3)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	2ème couche	002CT 00072 7-1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle - Bitumineux / Bitumineux - Noir / Noir	Positif	Présence sur analyse
1612	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S10 (P3)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	2ème couche	002CT 00072 7-1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle - Bitumineux / Bitumineux - Noir / Noir	Positif	Présence sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P4	Réalisation d'un prélèvement	2ème couche	002CT 00072 7-1 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle / Béton - Bitumineux / Bitumineux / Dur - Noir / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
1612	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P5	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n°5 - 1	P5	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002CT 00072 7-1 n°5 - 1	P5	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P6	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n°6 - 1	P6	Colle / Ragréage / Matériau / Ragréage / Mortier - Souple / Dur / Effratable / Dur / Dur - Jaune / Gris / Blanc / Gris Beige / Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n°7 - 1	P7 Phase 1	Revêtement - Souple - Orange	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P8	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n°8 - 1	P8	Colle / Peinture / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Dur / Effritable - Jaune / Beige / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 11 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P9	Réalisation d'un prélèvement	1ère couche	002CT 00072 7-1 n°9 - 1	P9	Colle / Revêtement / Colle - Souple / Bitumineux / Bitumineux - Jaune / Noir / Noir	Positif	Présence sur analyse
1612	Vol 11 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P10	Réalisation d'un prélèvement	2ème couche	002CT 00072 7-1 n°10 - 1	P10	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P11	Réalisation d'un prélèvement	1ère couche	002CT 00072 7-1 n °11 - 1	P11	Sous-couch e / Colle / Revêtement / Colle - Souple / Souple / Bitumineux / Bitumineux - Blanc / Jaune / Noir / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
1612	Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P12	Réalisation d'un prélèvement	2ème couche	002CT 00072 7-1 n °12 - 1	P12	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
1612	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P13	Réalisation d'un prélèvement	1ère couche	002CT 00072 7-1 n °13 - 1	P13	Colle / Revêtement / Colle - Souple / Bitumineux / Bitumineux - Jaune / Noir / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
1612	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P14	Réalisation d'un prélèvement	2ème couche	002CT 00072 7-1 n °14 - 1	P14	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 8 (Débarras)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P15	Réalisation d'un prélèvement	1ère couche	002CT 00072 7-1 n °15 - 1	P15	Colle / Revêtement / Colle - Souple / Bitumineux / Bitumineux - Jaune / Noir / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
1612	Vol 8 (Débarras)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P16	Réalisation d'un prélèvement	2ème couche	002CT 00072 7-1 n °16 - 1	P16	Colle / Ragréage / Béton - Bitumineux / Dur / Dur - Noir / Gris / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
1612	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P17	Réalisation d'un prélèvement	1ère couche	002CT 00072 7-1 n °17 - 1	P17 Phase 1	Sous-couch e - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P17	Réalisation d'un prélèvement	1ère couche	002CT 00072 7-1 n °17 - 1	P17 Phase 2	Colle / Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Bitumineux / Bitumineux / Dur - Jaune / Noir / Noir / Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P18	Réalisation d'un prélèvement	2ème couche	002CT 00072 7-1 n °18 - 1	P18	Revêtement / Colle / Ragréage - Bitumineux / Bitumineux / Dur - Noir / Noir / Gris Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
1612	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P19	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °19 - 1	P19	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P20	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °20 - 1	P20	Colle / Ragréage / Matériau / Mortier - Souple / Dur / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P21	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °21 - 1	P21 Phase 1	Sous-couch e - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P21	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °21 - 1	P21 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau / Ciment - Souple / Dur / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 4 (Balcon 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P41	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °41 - 1	P41	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 12 (Balcon 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P45	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °45 - 1	P45	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 11 (Séjour)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	P33	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °33 - 1	P33	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002CT 00072 7-1 n °33 - 1	P33	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002CT 00072 7-1 n °33 - 1	P33	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002CT 00072 7-1 n °33 - 1	P33	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002CT 00072 7-1 n °33 - 1	P33	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 8 (Débarras)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002CT 00072 7-1 n °33 - 1	P33	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002CT 00072 7-1 n °33 - 1	P33	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002CT 00072 7-1 n °33 - 1	P33	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 5 (W.C)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002CT 00072 7-1 n °33 - 1	P33	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (Entrée) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Débarras) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 6 (SDB) - Vol 5 (W.C)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S14 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002CT 00072 7-1 n °33 - 1	P33	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P36	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °36 - 1	P36	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1612	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P37	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 7-1 n °37 - 1	P37	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1612	Vol 3 (Cuisine)	Chaudières	Ensemble des matériaux	S22	Réalisation d'un sondage		S22 - 1				Négatif sur document 2015

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
				1612			
P2	Revêtement de sol	Colle / Revêtement / Colle - Souple / Bitumineux / Bitumineux - Jaune / Noir / Noir	Vol 2 (Entrée)	24,39 m		18,7 m²	
P3	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Bitumineux / Bitumineux - Noir / Noir	Vol 2 (Entrée) - Vol 11 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Débaras) - Vol 7 (Chambre 1)	101,24 m		95,54 m²	
P4	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Béton - Bitumineux / Bitumineux / Dur - Noir / Noir / Gris	Vol 2 (Entrée)	24,27 m		18,54 m²	
P9	Revêtement de sol	Colle / Revêtement / Colle - Souple / Bitumineux / Bitumineux - Jaune / Noir / Noir	Vol 11 (Séjour)	19,91 m		24,04 m²	
P10	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Vol 11 (Séjour)	19,94 m		24,14 m²	
P11	Revêtement de sol	Sous-couch e / Colle / Revêtement / Colle - Souple / Souple / Bitumineux / Bitumineux - Blanc / Jaune / Noir / Noir	Vol 10 (Chambre 3)	24,39 m		18,7 m²	
P12	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Vol 10 (Chambre 3)	14,46 m		12,8 m²	

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
1612							
P13	Revêtement de sol	Colle / Revêtement / Colle - Souple / Bitumineux / Bitumineux - Jaune / Noir / Noir	Vol 9 (Chambre 2)	15,58 m		15,1 m²	
P14	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Vol 9 (Chambre 2)	15,58 m		15,12 m²	
P15	Revêtement de sol	Colle / Revêtement / Colle - Souple / Bitumineux / Bitumineux - Jaune / Noir / Noir	Vol 8 (Débarras)	8,07 m		4,07 m²	
P16	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Béton - Bitumineux / Dur / Dur - Noir / Gris / Gris	Vol 8 (Débarras)	8,04 m		4,04 m²	
P17 Phase 2	Revêtement de sol	Colle / Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Bitumineux / Bitumineux / Dur - Jaune / Noir / Noir / Gris	Vol 7 (Chambre 1)	18,86 m		21,01 m²	
P18	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Bitumineux / Bitumineux / Dur - Noir / Noir / Gris Blanc	Vol 7 (Chambre 1)	18,83 m		20,93 m²	

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	1612	1612 - Plan de repérage - Actions menées
	1612	1612 - MPCA Toutes catégories confondues
	1612	1612 - MPCA Revêtement de sol

1612 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
---	---------------------------------------


	Localisation d'un prélèvement négatif
---	---------------------------------------

	Localisation dun sondage négatif
---	----------------------------------

	Localisation dun sondage positif
---	----------------------------------

	Dessous de baignoire
---	----------------------

	Volume non visité
---	-------------------

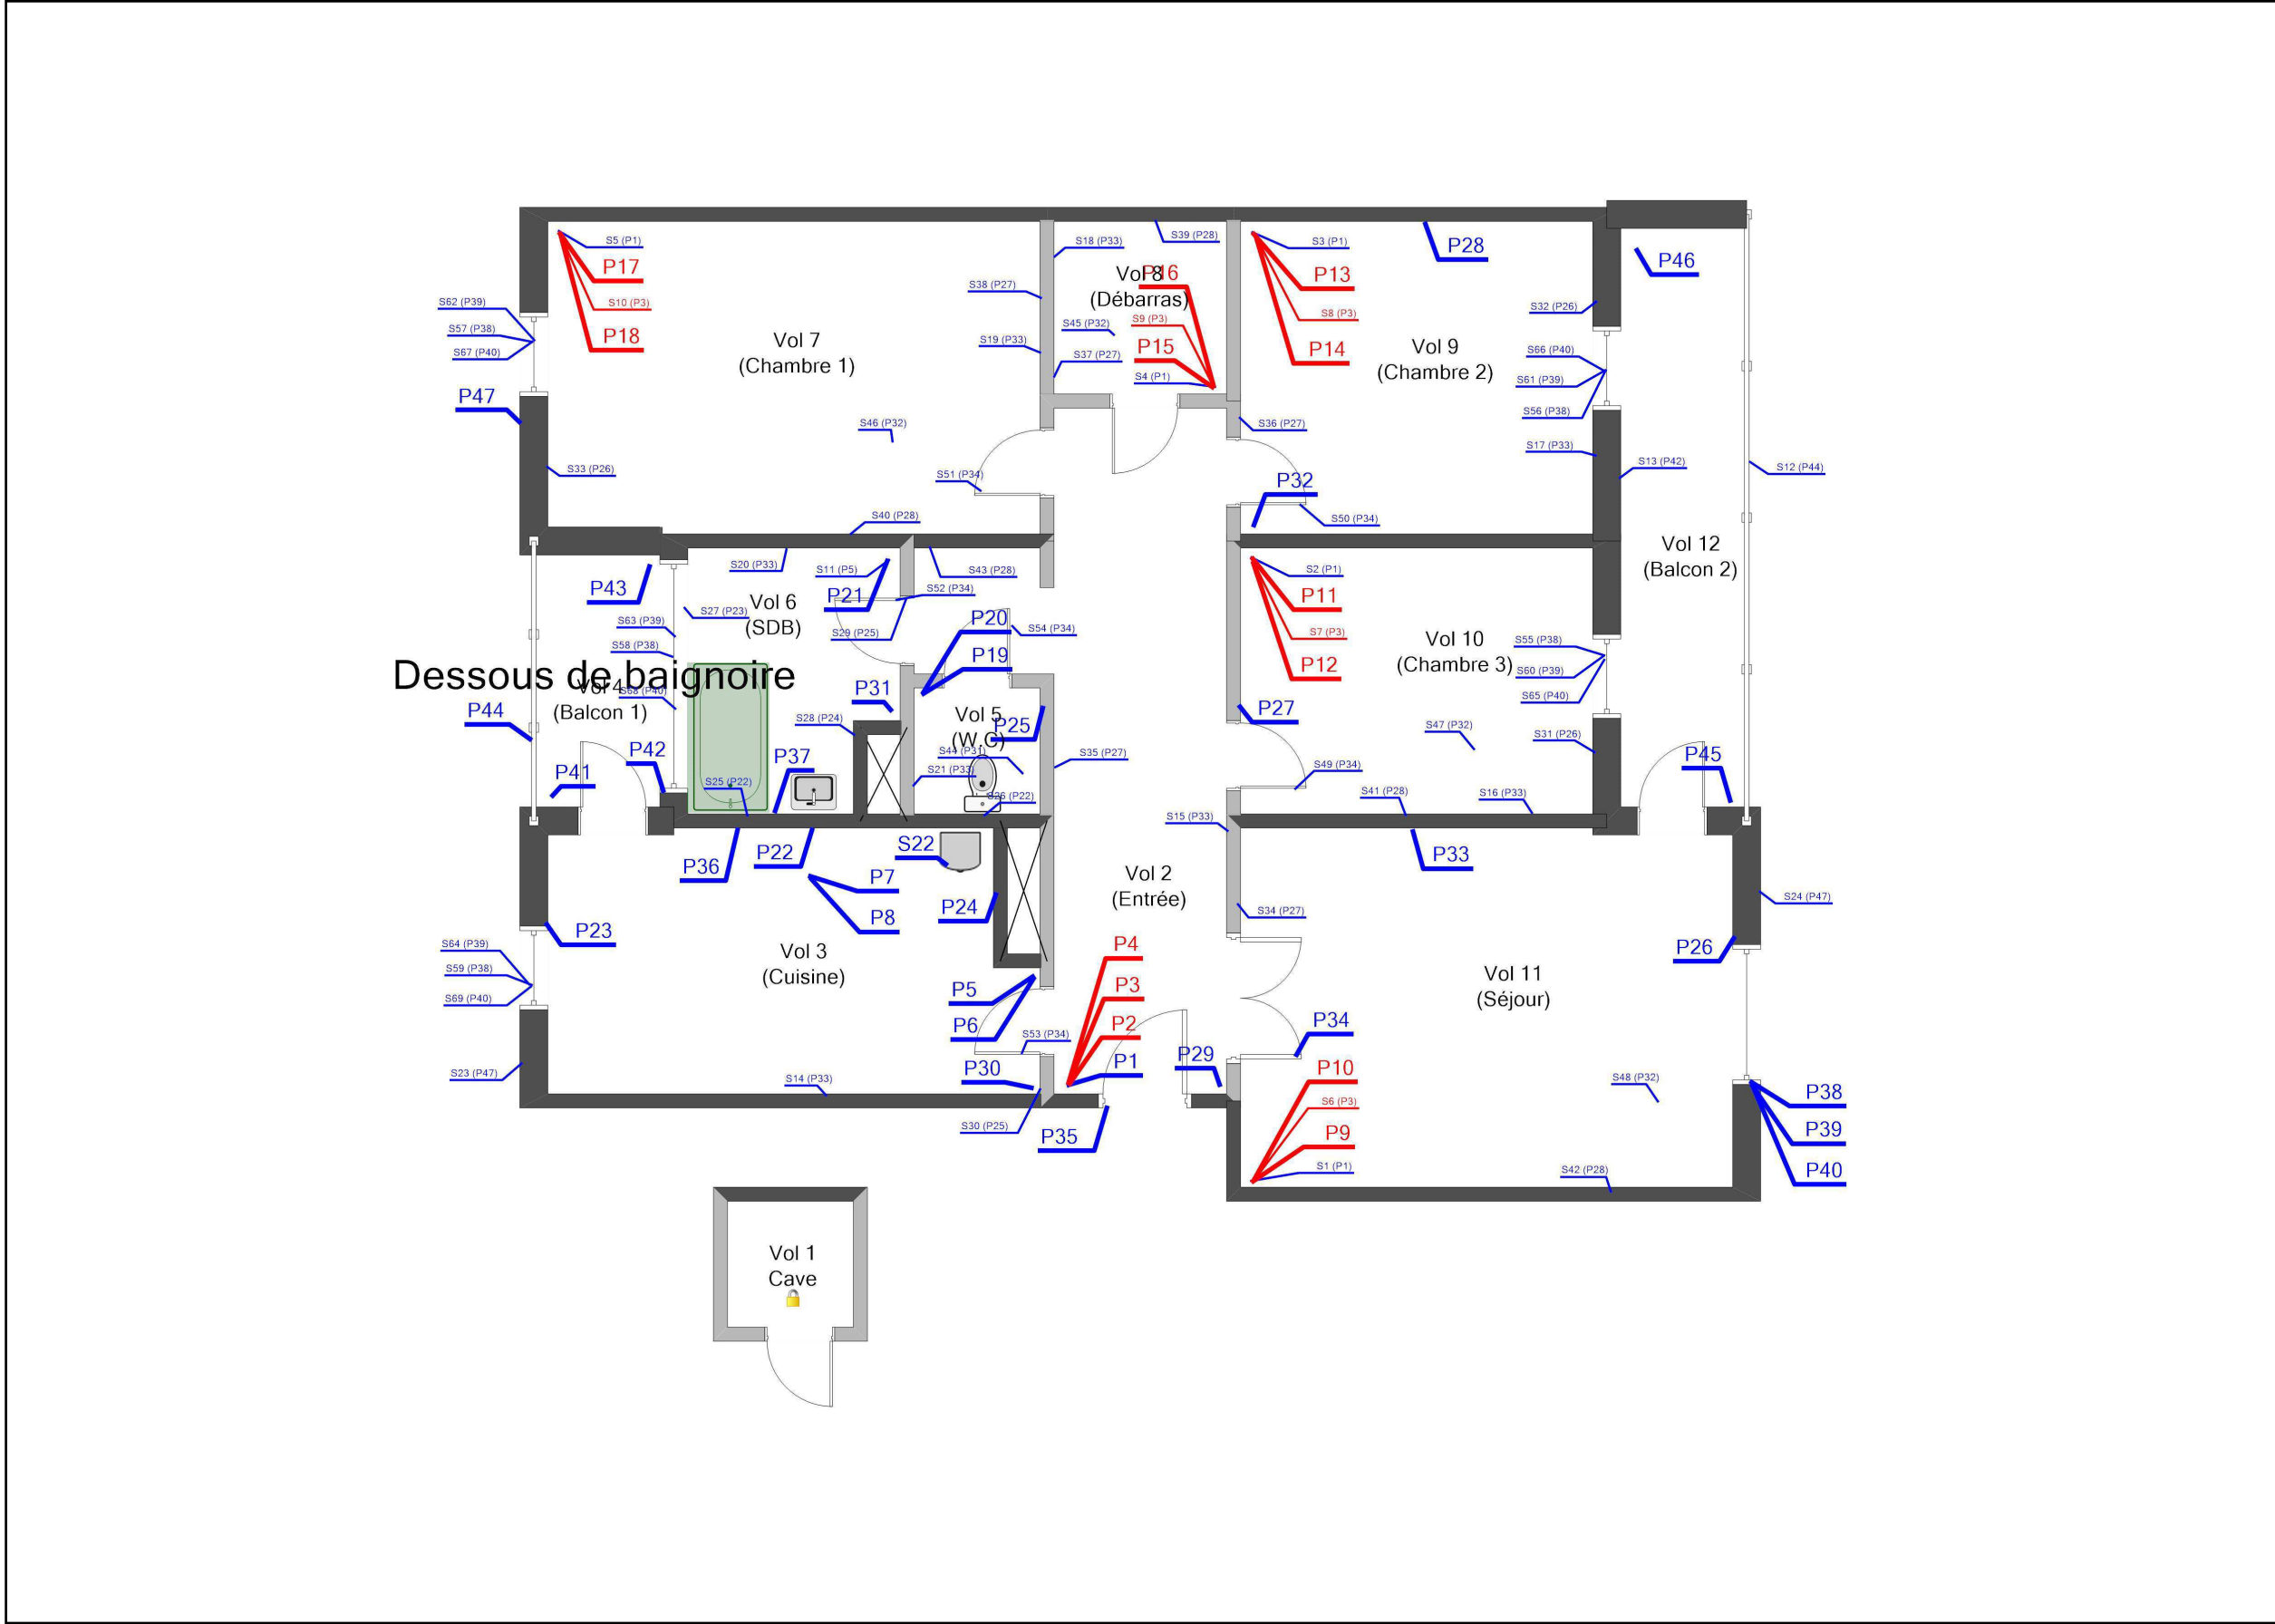

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

Techniciens intervenant
VOIRIN EROAN



Adresse du bien

3 RUE VICTOR HUGO
67300 SCHILTIGHEIM

Désignation

2946.11.02.1612

Date intervention

09/06/2022

Techniciens intervenant

VOIRIN EROAN



Légende			
			P15 : Colles de revêtement de sol
			P18 : Colle bitumeuse
			P12 : Colle bitumeuse
			P17 : Colle / Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Bitumineux / Bitumineux / Dur - Jaune / Noir / Noir / Gris
			P16 : Colle bitumeuse
			P2 : Colles de revêtement de sol
			P9 : Colles de revêtement de sol
			P4 : Colle bitumeuse
			P14 : Colle bitumeuse
			P3 : Dalles plastiques
			P13 : Colles de revêtement de sol
			P11 : Colles de revêtement de sol
			P10 : Colle bitumeuse

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	3 RUE VICTOR HUGO 67300 SCHILTIGHEIM	2946.11.02.1612	09/06/2022	VOIRIN EROAN



Légende			
			P15 : Colles de revêtement de sol
			P18 : Colle bitumeuse
			P12 : Colle bitumeuse
			P17 : Colle / Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Bitumineux / Bitumineux / Dur - Jaune / Noir / Noir / Gris
			P16 : Colle bitumeuse
			P2 : Colles de revêtement de sol
			P9 : Colles de revêtement de sol
			P4 : Colle bitumeuse
			P14 : Colle bitumeuse
			P3 : Dalles plastiques
			P13 : Colles de revêtement de sol
			P11 : Colles de revêtement de sol
			P10 : Colle bitumeuse

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	3 RUE VICTOR HUGO 67300 SCHILTIGHEIM	2946.11.02.1612	09/06/2022	VOIRIN EROAN

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002CT000727-1 n°1 - 1 (P1)	1612 - Vol 2 (Entrée)	Prélèvement négatif
002CT000727-1 n°2 - 1 (P2)	1612 - Vol 2 (Entrée)	Prélèvement positif
002CT000727-1 n°3 - 1 (P3)	1612 - Vol 2 (Entrée)	Prélèvement positif
002CT000727-1 n°4 - 1 (P4)	1612 - Vol 2 (Entrée)	Prélèvement positif
002CT000727-1 n°5 - 1 (P5)	1612 - Vol 3 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002CT000727-1 n°6 - 1 (P6)	1612 - Vol 3 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002CT000727-1 n°7 - 1 (P7)	1612 - Vol 3 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002CT000727-1 n°8 - 1 (P8)	1612 - Vol 3 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002CT000727-1 n°9 - 1 (P9)	1612 - Vol 11 (Séjour)	Prélèvement positif
002CT000727-1 n°10 - 1 (P10)	1612 - Vol 11 (Séjour)	Prélèvement positif
002CT000727-1 n°11 - 1 (P11)	1612 - Vol 10 (Chambre 3)	Prélèvement positif
002CT000727-1 n°12 - 1 (P12)	1612 - Vol 10 (Chambre 3)	Prélèvement positif
002CT000727-1 n°13 - 1 (P13)	1612 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélèvement positif
002CT000727-1 n°14 - 1 (P14)	1612 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélèvement positif
002CT000727-1 n°15 - 1 (P15)	1612 - Vol 8 (Débaras)	Prélèvement positif
002CT000727-1 n°16 - 1 (P16)	1612 - Vol 8 (Débaras)	Prélèvement positif
002CT000727-1 n°17 - 1 (P17)	1612 - Vol 7 (Chambre 1)	Prélèvement positif
002CT000727-1 n°18 - 1 (P18)	1612 - Vol 7 (Chambre 1)	Prélèvement positif
002CT000727-1 n°19 - 1 (P19)	1612 - Vol 5 (W.C)	Prélèvement négatif
002CT000727-1 n°20 - 1 (P20)	1612 - Vol 5 (W.C)	Prélèvement négatif
002CT000727-1 n°21 - 1 (P21)	1612 - Vol 6 (SDB)	Prélèvement négatif
002CT000727-1 n°22 - 1 (P22)	1612 - Vol 3 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002CT000727-1 n°23 - 1 (P23)	1612 - Vol 3 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002CT000727-1 n°24 - 1 (P24)	1612 - Vol 3 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002CT000727-1 n°25 - 1 (P25)	1612 - Vol 5 (W.C)	Prélèvement négatif
002CT000727-1 n°26 - 1 (P26)	1612 - Vol 11 (Séjour)	Prélèvement négatif
002CT000727-1 n°27 - 1 (P27)	1612 - Vol 10 (Chambre 3)	Prélèvement négatif

002CT000727-1 n°28 - 1 (P28)	1612 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002CT000727-1 n°29 - 1 (P29)	1612 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002CT000727-1 n°30 - 1 (P30)	1612 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000727-1 n°31 - 1 (P31)	1612 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000727-1 n°32 - 1 (P32)	1612 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002CT000727-1 n°33 - 1 (P33)	1612 - Vol 11 (Séjour)	Prélevement négatif
002CT000727-1 n°34 - 1 (P34)	1612 - Vol 11 (Séjour)	Prélevement négatif
002CT000727-1 n°35 - 1 (P35)	1612 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002CT000727-1 n°36 - 1 (P36)	1612 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000727-1 n°37 - 1 (P37)	1612 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000727-1 n°38 - 1 (P38)	1612 - Vol 11 (Séjour)	Prélevement négatif
002CT000727-1 n°39 - 1 (P39)	1612 - Vol 11 (Séjour)	Prélevement négatif
002CT000727-1 n°40 - 1 (P40)	1612 - Vol 11 (Séjour)	Prélevement négatif
002CT000727-1 n°41 - 1 (P41)	1612 - Vol 4 (Balcon 1)	Prélevement négatif
002CT000727-1 n°42 - 1 (P42)	1612 - Vol 4 (Balcon 1)	Prélevement négatif
002CT000727-1 n°43 - 1 (P43)	1612 - Vol 4 (Balcon 1)	Prélevement négatif
002CT000727-1 n°44 - 1 (P44)	1612 - Vol 4 (Balcon 1)	Prélevement négatif
002CT000727-1 n°45 - 1 (P45)	1612 - Vol 12 (Balcon 2)	Prélevement négatif
002CT000727-1 n°46 - 1 (P46)	1612 - Vol 12 (Balcon 2)	Prélevement négatif
002CT000727-1 n°47 - 1 (P47)	1612 - Vol 7 (Chambre 1)	Prélevement négatif
S22 - 1 (S22)	1612 - Vol 3 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents



002CT000727-1 n°1 - 1 (P1) - 1612 - Vol 2 (Entrée)



002CT000727-1 n°2 - 1 (P2) - 1612 - Vol 2 (Entrée)



002CT000727-1 n°3 - 1 (P3) - 1612 - Vol 2 (Entrée)



002CT000727-1 n°4 - 1 (P4) - 1612 - Vol 2 (Entrée)



002CT000727-1 n°5 - 1 (P5) - 1612 - Vol 3 (Cuisine)



002CT000727-1 n°6 - 1 (P6) - 1612 - Vol 3 (Cuisine)



002CT000727-1 n°7 - 1 (P7) - 1612 - Vol 3 (Cuisine)



002CT000727-1 n°8 - 1 (P8) - 1612 - Vol 3 (Cuisine)



002CT000727-1 n°9 - 1 (P9) - 1612 - Vol 11 (Séjour)



002CT000727-1 n°10 - 1 (P10) - 1612 - Vol 11 (Séjour)



002CT000727-1 n°11 - 1 (P11) - 1612 - Vol 10 (Chambre 3)



002CT000727-1 n°12 - 1 (P12) - 1612 - Vol 10 (Chambre 3)



002CT000727-1 n°13 - 1 (P13) - 1612 - Vol 9 (Chambre 2)



002CT000727-1 n°14 - 1 (P14) - 1612 - Vol 9 (Chambre 2)



002CT000727-1 n°15 - 1 (P15) - 1612 - Vol 8 (Débaras)




002CT000727-1 n°16 - 1 (P16) - 1612 - Vol 8 (Débaras)



002CT000727-1 n°17 - 1 (P17) - 1612 - Vol 7 (Chambre 1)



002CT000727-1 n°18 - 1 (P18) - 1612 - Vol 7 (Chambre 1)

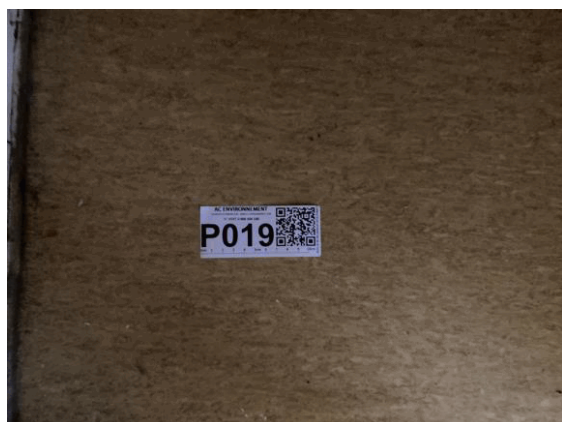

002CT000727-1 n°19 - 1 (P19) - 1612 - Vol 5 (W.C)



002CT000727-1 n°20 - 1 (P20) - 1612 - Vol 5 (W.C)



002CT000727-1 n°21 - 1 (P21) - 1612 - Vol 6 (SDB)



002CT000727-1 n°22 - 1 (P22) - 1612 - Vol 3 (Cuisine)



002CT000727-1 n°23 - 1 (P23) - 1612 - Vol 3 (Cuisine)



002CT000727-1 n°24 - 1 (P24) - 1612 - Vol 3 (Cuisine)



002CT000727-1 n°25 - 1 (P25) - 1612 - Vol 5 (W.C)



002CT000727-1 n°26 - 1 (P26) - 1612 - Vol 11 (Séjour)



002CT000727-1 n°27 - 1 (P27) - 1612 - Vol 10 (Chambre 3)



002CT000727-1 n°28 - 1 (P28) - 1612 - Vol 9 (Chambre 2)



002CT000727-1 n°29 - 1 (P29) - 1612 - Vol 2 (Entrée)



002CT000727-1 n°30 - 1 (P30) - 1612 - Vol 3 (Cuisine)



002CT000727-1 n°31 - 1 (P31) - 1612 - Vol 6 (SDB)



002CT000727-1 n°32 - 1 (P32) - 1612 - Vol 9 (Chambre 2)



002CT000727-1 n°33 - 1 (P33) - 1612 - Vol 11 (Séjour)



002CT000727-1 n°34 - 1 (P34) - 1612 - Vol 11 (Séjour)



002CT000727-1 n°35 - 1 (P35) - 1612 - Vol 2 (Entrée)



002CT000727-1 n°36 - 1 (P36) - 1612 - Vol 3 (Cuisine)



002CT000727-1 n°37 - 1 (P37) - 1612 - Vol 6 (SDB)



002CT000727-1 n°38 - 1 (P38) - 1612 - Vol 11 (Séjour)



002CT000727-1 n°39 - 1 (P39) - 1612 - Vol 11 (Séjour)



002CT000727-1 n°40 - 1 (P40) - 1612 - Vol 11 (Séjour)



002CT000727-1 n°41 - 1 (P41) - 1612 - Vol 4 (Balcon 1)



002CT000727-1 n°42 - 1 (P42) - 1612 - Vol 4 (Balcon 1)



002CT000727-1 n°43 - 1 (P43) - 1612 - Vol 4 (Balcon 1)



002CT000727-1 n°44 - 1 (P44) - 1612 - Vol 4 (Balcon 1)



002CT000727-1 n°45 - 1 (P45) - 1612 - Vol 12 (Balcon 2)



002CT000727-1 n°46 - 1 (P46) - 1612 - Vol 12 (Balcon 2)



002CT000727-1 n°47 - 1 (P47) - 1612 - Vol 7 (Chambre 1)



S22 - 1 (S22) - 1612 - Vol 3 (Cuisine)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Marron - -	1612 - Vol 2 (Entrée)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Revêtement / Colle - Souple / Bitumineux / Bitumineux - Jaune / Noir / Noir - -	1612 - Vol 2 (Entrée)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Bitumineux / Bitumineux - Noir / Noir - -	1612 - Vol 2 (Entrée)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Béton - Bitumineux / Bitumineux / Dur - Noir / Noir / Gris - -	1612 - Vol 2 (Entrée)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige - -	1612 - Vol 3 (Cuisine)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau / Ragréage / Mortier - Souple / Dur / Effritable / Dur / Dur - Jaune / Gris / Blanc / Gris Beige / Gris Blanc - -	1612 - Vol 3 (Cuisine)	
P7 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Orange - -	1612 - Vol 3 (Cuisine)	
P7 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Beige - -	1612 - Vol 3 (Cuisine)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Peinture / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Dur / Effritable - Jaune / Beige / Gris / Beige - -	1612 - Vol 3 (Cuisine)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Revêtement / Colle - Souple / Bitumineux / Bitumineux - Jaune / Noir / Noir - -	1612 - Vol 11 (Séjour)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris - -	1612 - Vol 11 (Séjour)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle / Revêtement / Colle - Souple / Souple / Bitumineux / Bitumineux - Blanc / Jaune / Noir / Noir - -	1612 - Vol 10 (Chambre 3)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris - -	1612 - Vol 10 (Chambre 3)	

P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Revêtement / Colle - Souple / Bitumineux / Bitumineux - Jaune / Noir / Noir - -	1612 - Vol 9 (Chambre 2)
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris - -	1612 - Vol 9 (Chambre 2)
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Revêtement / Colle - Souple / Bitumineux / Bitumineux - Jaune / Noir / Noir - -	1612 - Vol 8 (Débaras)
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Béton - Bitumineux / Dur / Dur - Noir / Gris / Gris - -	1612 - Vol 8 (Débaras)
P17 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche - Souple - Blanc - -	1612 - Vol 7 (Chambre 1)
P17 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Bitumineux / Bitumineux / Dur - Jaune / Noir / Noir / Gris - -	1612 - Vol 7 (Chambre 1)
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Bitumineux / Bitumineux / Dur - Noir / Noir / Gris Blanc - -	1612 - Vol 7 (Chambre 1)
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige - -	1612 - Vol 5 (W.C)
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau / Mortier - Souple / Dur / Effritable / Dur - Jaune / Gris / Blanc / Gris - -	1612 - Vol 5 (W.C)
P21 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche - Souple - Blanc - -	1612 - Vol 6 (SDB)
P21 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau / Ciment - Souple / Dur / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc / Gris - -	1612 - Vol 6 (SDB)
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - -	1612 - Vol 3 (Cuisine)
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Vert Beige / Blanc / Gris - -	1612 - Vol 3 (Cuisine)

P24	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	1612 - Vol 3 (Cuisine)
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc - -	1612 - Vol 5 (W.C)
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - -	1612 - Vol 11 (Séjour)
P27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier / Enduit type plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc - -	1612 - Vol 10 (Chambre 3)
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris - -	1612 - Vol 9 (Chambre 2)
P29	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - -	1612 - Vol 2 (Entrée)
P30	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris - -	1612 - Vol 3 (Cuisine)
P31	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Beige / Gris - -	1612 - Vol 6 (SDB)
P32	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - -	1612 - Vol 9 (Chambre 2)
P33	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - Effritable - Multicolore - -	1612 - Vol 11 (Séjour)
P34	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	1612 - Vol 11 (Séjour)
P35	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mousse - Effritable / Souple - Blanc / Jaune - -	1612 - Vol 2 (Entrée)
P36	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc - -	1612 - Vol 3 (Cuisine)
P37	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc - -	1612 - Vol 6 (SDB)
P38	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - -	1612 - Vol 11 (Séjour)
P39	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - -	1612 - Vol 11 (Séjour)
P40	Façades	Menuiseries	Enduit type plâtre - Effritable Fibreux - Blanc - -	1612 - Vol 11 (Séjour)

P41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	1612 - Vol 4 (Balcon 1)
P42	Façades	Murs	Enduit type plâtre / Ciment / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Orange / Gris / Blanc - -	1612 - Vol 4 (Balcon 1)
P43	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - -	1612 - Vol 4 (Balcon 1)
P44	Façades	Menuiseries	Peinture - Effritable - Rouge Marron - -	1612 - Vol 4 (Balcon 1)
P45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	1612 - Vol 12 (Balcon 2)
P46	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - -	1612 - Vol 12 (Balcon 2)
P47	Façades	Murs	Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris - -	1612 - Vol 7 (Chambre 1)

CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence **C022022234818**
Adresse Commande : 002CT000727-1
Affaire : 2946.11.02.1612
3 RUE VICTOR HUGO
67300 SCHILTIGHEIM

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 17/06/2022

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022022234818 RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse. (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse</i>
Texte réglementaire	<u>Arrêté du 1er octobre 2019</u> : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002CT000727-1_001

Référence labo	42PM01659084	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	16/06/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 2 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Marron	- - -	Acétone	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000727-1_002

Référence labo	42PM01659085	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	16/06/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 2 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	- - -	Acétone, Chloroforme	Chrysotile
	2	Revêtement Bitumineux Noir	- - -		
	3	Colle Bitumineux Noir	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000727-1_003

Référence labo	42PM01659086	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	16/06/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 2 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Matériau Semi-dur Noir		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Bitumineux Noir	- - -	Chloroforme	Chrysotile
	2	Colle Bitumineux Noir	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002CT000727-1_004

Référence labo	42PM01659087	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	16/06/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 2 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Bitumineux Noir	- - -	Acétone, Chloroforme	Chrysotile
	2	Colle Bitumineux Noir	- - -		
	3	Béton Dur Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000727-1_005

Référence labo	42PM01659088	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	16/06/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 3 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	- - -	Acétone	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002CT000727-1_006

Référence labo	42PM01659089	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	16/06/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 3 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Ragréage Dur Gris	- - -		
	3	Matériau Effritable Blanc	- - -		
	4	Ragréage Dur Gris Beige	- - -		
	5	Mortier Dur Gris Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000727-1_007

Référence labo	42PM01659090	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	16/06/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 3 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Orange	- - -	Acétone	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	- - -	Acétone	Non détecté ●
	3	Matériau Effritable Beige	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	2 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002CT000727-1_008

Référence labo	42PM01659091	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	16/06/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 3 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	- - -	Acétone	Non détecté ●
	2	Peinture Effritable Beige	- - -		
	3	Ragréage Dur Gris	- - -		
	4	Matériau Effritable Beige	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000727-1_009

Référence labo	42PM01659092	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	16/06/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 11 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	- - -	Acétone, Chloroforme	Chrysotile ●
	2	Revêtement Bitumineux Noir	- - -		
	3	Colle Bitumineux Noir	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000727-1_010

Référence labo	42PM01659093	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	16/06/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 11 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	- - -	Acétone, Chloroforme	Chrysotile ●
	2	Mortier Dur Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000727-1_011

Référence labo 42PM01659094
 Date du prélèvement 09/06/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1612 - Vol 10 (Chambre 3)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 16/06/2022

Phase	Couche	Description	MOLP		MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation Grilles examinées	Analyste
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-	1	1	LSO	Chrysotile
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
	3	Revêtement Bitumineux Noir	-	-	-				
	4	Colle Bitumineux Noir	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse La couche Ragréage / Dur / Gris n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
 Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.
 Couche non-analysée : Ragréage Dur Gris

Référence échantillon : 002CT000727-1_012

Référence labo 42PM01659095
 Date du prélèvement 09/06/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1612 - Vol 10 (Chambre 3)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 16/06/2022

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	1	1	LSO	Chrysotile
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000727-1_013

Référence labo 42PM01659096
 Date du prélèvement 09/06/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1612 - Vol 9 (Chambre 2)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 16/06/2022

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	1	LSO	Chrysotile	
	2	Revêtement Bitumineux Noir	-	-	-					
	3	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000727-1_014

Référence labo	42PM01659097
Date du prélèvement	09/06/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 9 (Chambre 2)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	16/06/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	1	1	LSO	Chrysotile ●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000727-1_015

Référence labo	42PM01659098
Date du prélèvement	09/06/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 8 (Débaras)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	16/06/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	1	LSO	Chrysotile ●
	2	Revêtement Bitumineux Noir	-	-	-				
	3	Colle Bitumineux Noir	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000727-1_016

Référence labo	42PM01659099
Date du prélèvement	09/06/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 8 (Débaras)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	16/06/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	1	1	LSO	Chrysotile ●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-				
	3	Béton Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000727-1_017

Référence labo	42PM01659100
Date du prélèvement	09/06/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 7 (Chambre 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	16/06/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-	1	2	LSO	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	1	LSO	Chrysotile ●
	3	Revêtement Bitumineux Noir	-	-	-				
	4	Colle Bitumineux Noir	-	-	-				
	5	Ragréage Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 3, 4, 5 non dissociables analysées avec la couche 2.

Référence échantillon : 002CT000727-1_018

Référence labo	42PM01659101
Date du prélèvement	09/06/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 7 (Chambre 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	16/06/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Revêtement Bitumineux Noir	-	-	-	1	1	LSO	Chrysotile ●
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-				
	3	Ragréage Dur Gris Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000727-1_019

Référence labo	42PM01659102
Date du prélèvement	09/06/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 5 (W.C)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	16/06/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	1	2	LSO	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Colle / Souple / Jaune n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche non-analysée : Colle Souple Jaune



Référence échantillon : 002CT000727-1_020

Référence labo	42PM01659103
Date du prélèvement	09/06/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 5 (W.C)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	16/06/2022

Phase	Couche	Description Aspect, Texture, Couleur	MOLP Nb de préparation Lames examinées Analyse	MET Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Résultat Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	- - -	Acétone	1 2 LSO	Non détecté ●
	2	Ragréage Dur Gris	- - -			
	3	Matériau Effritable Blanc	- - -			
	4	Mortier Dur Gris	- - -			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET		

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000727-1_021

Référence labo	42PM01659104
Date du prélèvement	09/06/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 6 (SDB)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	16/06/2022

Phase	Couche	Description Aspect, Texture, Couleur	MOLP Nb de préparation Lames examinées Analyse	MET Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Résultat Présence d'amiante
1	1	Sous-couche Souple Blanc	- - -	Acétone	1 2 LSO	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	- - -	Acétone	1 2 LSO	Non détecté ●
	3	Ragréage Dur Gris	- - -			
	4	Matériau Effritable Blanc	- - -			
	5	Ciment Effritable Gris	- - -			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	2 MET		

Remarque concernant l'analyse Couches 3, 4, 5 non dissociables analysées avec la couche 2.

Référence échantillon : 002CT000727-1_022

Référence labo	42PM01659105
Date du prélèvement	09/06/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 3 (Cuisine)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	16/06/2022

Phase	Couche	Description Aspect, Texture, Couleur	MOLP Nb de préparation Lames examinées Analyse	MET Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Résultat Présence d'amiante
1	1	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -	Acétone	1 2 LSO	Non détecté ●
	2	Ciment Effritable Gris	- - -			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET		

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000727-1_023

Référence labo	42PM01659106	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	16/06/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 3 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert Beige	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -		
	3	Ciment Effritable Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000727-1_024

Référence labo	42PM01659107	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	16/06/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Gains et coffre verticaux - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 3 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000727-1_025

Référence labo	42PM01659108	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	16/06/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 5 (W.C)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Jaune	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000727-1_026

Référence labo	42PM01659109	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	16/06/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 11 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000727-1_027

Référence labo 42PM01659110
 Date du prélèvement 09/06/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1612 - Vol 10 (Chambre 3)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 17/06/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Papier Souple Fibreux Blanc	1	1	PBE	Acétone	2	2	MAG
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000727-1_028

Référence labo 42PM01659111
 Date du prélèvement 09/06/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1612 - Vol 9 (Chambre 2)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 16/06/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ALA
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000727-1_029

Référence labo 42PM01659112
 Date du prélèvement 09/06/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1612 - Vol 2 (Entrée)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 16/06/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ALA
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000727-1_030

Référence labo 42PM01659113
 Date du prélèvement 09/06/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1612 - Vol 3 (Cuisine)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 16/06/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	ALA
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000727-1_031

Référence labo	42PM01659114
Date du prélèvement	09/06/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 6 (SDB)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	16/06/2022

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	- - -	Acétone	1	2	ALA	Non détecté ●
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	- - -					
	3	Mortier Dur Gris	- - -					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000727-1_032

Référence labo	42PM01659115
Date du prélèvement	09/06/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 9 (Chambre 2)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	16/06/2022

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	- - -	Acétone	1	2	ALA	Non détecté ●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -					
	3	Ciment Effritable Gris	- - -					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la diffraction électronique est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002CT000727-1_033

Référence labo	42PM01659116
Date du prélèvement	09/06/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Peinture de plinthe
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 11 (Séjour)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	16/06/2022

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	- - -	Acétone	1	2	ALA	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000727-1_034

Référence labo	42PM01659117
Date du prélèvement	09/06/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Peinture sur boiserie
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 11 (Séjour)
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Peinture Effritable Blanc

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	16/06/2022

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	- - -	Acétone	1	2	ALA	Non détecté ●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Bois Fibreux Dur Marron



Référence échantillon : 002CT000727-1_035

Référence labo	42PM01659118	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	16/06/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Joint à lèvre		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 2 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	- - -	Acétone	1 2 ALA
	2	Mousse Souple Jaune	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000727-1_036

Référence labo	42PM01659119	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	16/06/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 3 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	- - -	Acétone	1 2 ALA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc
Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la diffraction électronique est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002CT000727-1_037

Référence labo	42PM01659120	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	16/06/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 6 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	- - -	Acétone	1 2 ALA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002CT000727-1_038

Référence labo	42PM01659121	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	16/06/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint vitrier		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 11 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir	- - -	Acétone	1 2 ALA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002CT000727-1_039

Référence labo	42PM01659122	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	16/06/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint à lèvre		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 11 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examiniées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir	- - -	Acétone	1	2	AVA		Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000727-1_040

Référence labo	42PM01659123	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	17/06/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Reprise d'étanchéité		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 11 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examiniées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit type plâtre Effritable Fibreux Blanc	2 2 PBE	Acétone	2	2	MAG		Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 1 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000727-1_041

Référence labo	42PM01659124	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	16/06/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 4 (Balcon 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examiniées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone	1	2	AVA		Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000727-1_042

Référence labo	42PM01659125	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/06/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	16/06/2022
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1612 - Vol 4 (Balcon 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examiniées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit type plâtre Effritable Orange	- - -	Acétone	1	2	AVA		Non détecté ●
	2	Ciment Effritable Gris	- - -						
	3	Matériau Effritable Blanc	- - -						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000727-1_043

Référence labo 42PM01659126
 Date du prélèvement 09/06/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1612 - Vol 4 (Balcon 1)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 16/06/2022

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté	
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000727-1_044

Référence labo 42PM01659127
 Date du prélèvement 09/06/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Façades - Menuiseries - Peinture de garde-corps
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1612 - Vol 4 (Balcon 1)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 16/06/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Rouge Marron	-	-	-	1	2	ALA	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000727-1_045

Référence labo 42PM01659128
 Date du prélèvement 09/06/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1612 - Vol 12 (Balcon 2)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 16/06/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	1	2	ALA	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000727-1_046

Référence labo 42PM01659129
 Date du prélèvement 09/06/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1612 - Vol 12 (Balcon 2)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 16/06/2022

		Description	MOLP		MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	Acétone	1	2	Non détecté	
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000727-1_047

Référence labo 42PM01659130
 Date du prélèvement 09/06/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Façades - Murs - Enduit ciment
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1612 - Vol 7 (Chambre 1)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 16/06/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	-	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	-	Analyste
1	1	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-	Acétone	2	2	LSO
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
 Couche non-analysée : Polystyrène Souple Blanc

Responsable d'équipe
 Anthony Chanteloup




Accréditation
 N°1-6001
 Portée
 Disponible sur
 www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 18 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC ENVIRONNEMENT - 64, rue Clément Ader - 42153 Riorges - Fax : 0 825 800 954
 SIRET : 441 355 914 000298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
 Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2022 au 31/12/2022)

Tél. : 0 800 600 133
 labs@ac-environnement.fr

L.M.O.F 07.8 V5
 PAGE 14 / 14

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2022 01/03

Assurance AC 2022 02/03

Tour Opus 12 - Défense 9
77 Esplanade du Général de Gaulle
92014 PARIS LA DEFENSE CEDEX
T +33 (0) 1 44 05 56 00
F +33 (0) 1 44 05 56 06



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussigné HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92014 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR, dont le siège est à Roderbruchstrasse 26, 30655 Hannover - Allemagne - Registre de commerce de Hannover sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grauhofendorfer Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - France

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également toutes ses filiales dont :

• **AC ENVIRONNEMENT ;**

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des échantillons : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche de plomb avant travaux/démolition
- Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Equipements Matériaux et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mûre
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5004 2009
F +49 511 5004 4009
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofendorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Walter/Chairman
Executive Board Ralph Beutner/Chairman, Andreas
Benschert, Thomas Stöckl, Richard Taylor

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5004 2009
F +49 511 5004 4009
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofendorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Walter/Chairman
Executive Board Ralph Beutner/Chairman, Andreas
Benschert, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Assurance AC 2022 03/03

Attestation AC 2022



Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Domages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Domages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

2La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01.01.2022 au 31/12/2022, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précises par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 7 mars 2022 - VL/MM



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Denis MORA**, gérant de la **SASAC ENVIRONNEMENT** (siret **44135591400298**), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L.126-26 et L.128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L.134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L.126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L.134-7 du même code.

Je déclare que la **SASAC ENVIRONNEMENT** est souscriteur d'une assurance responsabilité civile professionnelle n° **76208471-30015** souscrite auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R277-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 01 janvier 2022


Denis MORA

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5004 2009
F +49 511 5004 4009
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofendorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Walter/Chairman
Executive Board Ralph Beutner/Chairman, Andreas
Benschert, Thomas Stöckl, Richard Taylor



AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL
64, rue Clément Ader - CS 70284 - 42153 RIORGES
T. 04 77 44 92 44 - F. 04 81 17 01 15 - contact@ac-environnement.com
SAS au capital de 100 000 € - RCS RIORGES 441355914 - APE 7020Z - N° TVA Intracommunautaire : FR03441355914

002CT000727-1
SIRET : 44135591400298
N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914
Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
0 800 400 100
www.ac-environnement.com

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI6139

Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 6139 Version 001

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur VOIRIN Eroan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention
Date d'effet : 14/10/2021 - Date d'expiration : 13/10/2028

Amiante sans mention Amiante Sans Mention
Date d'effet : 14/10/2021 - Date d'expiration : 13/10/2028

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet : 03/11/2021 - Date d'expiration : 02/11/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
 Edité à Saint-Gregoire, le 17/01/2022.

[illegible]

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CEE 00 00 44 00000