



AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE BAS RHIN

14 Avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 0388813042
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002CT000720-1
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 28/04/2022
Référence mandataire : M Pfister Alain

DÉSIGNATION DU BIEN

2946.11.02.1615
3 RUE VICTOR HUGO
67300 SCHILTIGHEIM

PROPRIÉTAIRE

ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



GAZ

L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.

Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 3 RUE VICTOR HUGO 67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 2946.11.02.1615

Désignation : 2946.11.02.1615

Date de construction : Avant 1970

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : PIZZUTI VIVIEN

Accompagnateur : Ac Environnement (0800400100)

Date de repérage : 28/04/2022

Numéro attestation : CPDI5118

Délivré le : 29/10/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

Donneur d'ordre :
ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 11/05/2022

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 11/05/2022

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

1615 - Vol 1 (Cave)	1615 - Vol 2 (Entrée)
1615 - Vol 3 (Salon)	1615 - Vol 4 (Séjour)
1615 - Vol 5 (Chambre)	1615 - Vol 6 (SDB)
1615 - Vol 7 (Cuisine)	1615 - Vol 8 (W.C)
1615 - Vol 9 (Balcon 1)	1615 - Vol 10 (Balcon 2)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le titulaire a assuré, dans les parties privatives des immeubles d'habitation du patrimoine d'Alsace Habitat, préalablement à l'état des lieux de sortie d'un logement, les prestations suivantes :

1/ Mission de repérage systématique, dans le logement et sa cave, des matériaux amiantés de la liste B avant travaux de retrait, ou de confinement, ou susceptibles de porter atteinte à leur intégrité.

2/ Mission de repérage systématique de l'amiante en rapport avec le programme des travaux type suivant :

Travaux en tout endroit du logement et de sa cave :

- élimination de toutes les couches des revêtements et habillages de sols, murs, plafonds, de toutes natures, ainsi que des matériaux de pose, jusqu'au support brut, y compris préparation de ce support pour remplacement de ces revêtements

- remise en peinture des murs, plafonds, menuiseries y compris préparation du support

- exécution, remplacement de fixations de toutes natures au sol, dans les murs, cloisons, contre-cloisons, habillages, éléments de mobilier fixe, et au plafond

- démontage/modification du mobilier fixe et de ses fixations (placards, habillages menuisés de toutes natures)

- réparation des menuiseries intérieures et de leurs joints apparents

- intervention sur portes palières, reprise de leurs joints et calfeutrements apparents d'étanchéité à l'air et à l'eau, remise en peinture, traitement acoustique des seuils

- remplacement ou réglage des vitrages et éléments de remplissage des portes et fenêtres extérieures, et reprise de leurs calfeutrements apparents d'étanchéité à l'air et à l'eau et joints

- remplacement ou modification des volets (roulants, coulissants ou battants), de leurs caissons, calorifuges, accessoires et fixations

- remplacement ou modification des appareils sanitaires (lavabos, colonnes éventuelles, lave mains, éviers, baignoires, douches, WC, réservoirs de chasse, bidet,...), du mobilier sous appareils sanitaires des façades de baignoires, des banquettes de douches, de leurs fixations et accessoires (robinetterie, joints, barres de douches, tringles, rideaux, porte savon, barres de maintien, sièges, porte papier toilettes,...)

- remplacement ou intervention sur les appareils de production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, de leurs fixations, évacuations et de leurs accessoires

- remplacement ou modification des installations de VMC, leurs fixations et leurs accessoires (hors gaines, caissons et moteurs)

- mise en sécurité électrique

3/ Mission de repérage systématique complémentaire de l'amiante en rapport avec le programme des travaux suivant :

Travaux en tout endroit du logement et de sa cave :

- remplacement ou modification des garde-corps intérieurs

- remplacement ou modification des garde-corps extérieurs

- remplacement des revêtements ou peinture des balcons

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Logement et cave

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	1615	Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	1615	Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Balcon 1) - Vol 10 (Balcon 2)	
Revêtement de mur	1615	Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Balcon 1)	
Revêtement de sol	1615	Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Balcon 1) - Vol 10 (Balcon 2)	
Equipements divers et accessoires	1615	Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Cuisine)	
Façades	1615	Vol 9 (Balcon 1)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES
D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P2
Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P3
Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P16
Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P17
Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P18
Vol 3 (Salon)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P20 Phase 1
Vol 3 (Salon)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P20 Phase 2
Vol 3 (Salon)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P22
Vol 6 (SDB)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P29

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Réserve n°1: Aucun câble électrique ne peut être sondé sans réception préalable du Procès Verbal de Consignation

Réserve n°2: L'ensemble des coffrages devront être déposés pour s'assurer de l'absence d'éventuel MPCA.

Réserve n°3: Le doublage des murs devra être déposé pour s'assurer de l'absence d'éventuel MPCA.

Réserve n°4: Les conduites noyées et enterrées ne peuvent être contrôlées.

Réserve n°5: Les calles de ferrailages des dalles ne peuvent être contrôlées.

Réserve n°6: Les joints de structures entre les huisseries et les maçonneries non pas été investigués pour cause de risque de dégradations importantes des supports. Des investigations complémentaires peuvent s'avérer nécessaires une fois les huisseries déposées.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Façades**
- 2 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 3 - Plafond et faux-plafonds**
- 4 - Revêtement de sol**
- 5 - Revêtement de mur**
- 6 - Equipements divers et accessoires**

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 9 (Balcon 1)	Murs	Enduits projetés	P9	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n°9 - 1	P9	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 9 (Balcon 1)	Menuiseries	Peinture rambarde	P49	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °49 - 1	P49	Peinture - Effritable - Orange Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 7 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P25	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °25 - 1	P25	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 7 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002CT 00072 0-1 n °25 - 1	P25	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 7 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P26	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °26 - 1	P26	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT 00072 0-1 n °26 - 1	P26	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 8 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT 00072 0-1 n °26 - 1	P26	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT 00072 0-1 n °26 - 1	P26	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 7 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT 00072 0-1 n °26 - 1	P26	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 6 (SDB) - Vol 8 (W.C) - Vol 7 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT 00072 0-1 n °26 - 1	P26	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 7 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P27	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °27 - 1	P27	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 8 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00072 0-1 n °27 - 1	P27	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 6 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00072 0-1 n °27 - 1	P27	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 8 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S17 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00072 0-1 n °27 - 1	P27	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 6 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P28	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °28 - 1	P28	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 6 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P29	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °29 - 1	P29	Peinture / Enduit type plâtre / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Marron / Beige / Beige	Positif	Présence sur analyse
1615	Vol 6 (SDB)	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	P30	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °30 - 1	P30	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P31	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °31 - 1	P31	Enduit type plâtre / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002CT 00072 0-1 n °31 - 1	P31	Enduit type plâtre / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 3 (Salon)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002CT 00072 0-1 n °31 - 1	P31	Enduit type plâtre / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 5 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002CT 00072 0-1 n °31 - 1	P31	Enduit type plâtre / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 4 (Séjour) - Vol 3 (Salon) - Vol 5 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P31 - S19 - S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002CT 00072 0-1 n °31 - 1	P31	Enduit type plâtre / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P32	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °32 - 1	P32	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 3 (Salon)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00072 0-1 n °32 - 1	P32	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00072 0-1 n °32 - 1	P32	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 5 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00072 0-1 n °32 - 1	P32	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 2 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00072 0-1 n °32 - 1	P32	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 2 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00072 0-1 n °32 - 1	P32	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 5 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00072 0-1 n °32 - 1	P32	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Chambre) - Vol 2 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S21 - S22 - S23 - S24 - S25 - S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00072 0-1 n °32 - 1	P32	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 2 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P33	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °33 - 1	P33	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 2 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002CT 00072 0-1 n °33 - 1	P33	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 4 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002CT 00072 0-1 n °33 - 1	P33	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 5 (Chambre)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002CT 00072 0-1 n °33 - 1	P33	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 2 (Entrée) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Chambre)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P33 - S26 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002CT 00072 0-1 n °33 - 1	P33	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 6 (SDB)	Menuiseries	Joint à lèvres	P48	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °48 - 1	P48	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 2 (Entrée)	Menuiseries	Peinture porte palière	P50	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °50 - 1	P50	Peinture - Effritable - Vert Marron	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 2 (Entrée)	Menuiseries	Joint à lèvres	P51	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °51 - 1	P51	Mousse / Matériau - Souple / Souple - Marron / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	Peinture volet	P52	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °52 - 1	P52	Peinture - Effritable - Marron Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 3 (Salon)	Menuiseries	Peinture volet	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002CT 00072 0-1 n °52 - 1	P52	Peinture - Effritable - Marron Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 6 (SDB)	Menuiseries	Mastic vitrier	P53	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °53 - 1 - 002CT 00072 0-1 n °53 - 2	P53	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 5 (Chambre)	Menuiseries	Menuiseries	S42	Réalisation d'un sondage		S42 - 1				Négatif sur marqua ge2021

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 2 (Entrée)	Plafonds	Enduits ciment	P34	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °34 - 1	P34	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 5 (Chambre)	Plafonds	Enduits ciment	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002CT 00072 0-1 n °34 - 1	P34	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 4 (Séjour)	Plafonds	Enduits ciment	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002CT 00072 0-1 n °34 - 1	P34	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 3 (Salon)	Plafonds	Enduits ciment	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002CT 00072 0-1 n °34 - 1	P34	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 5 (Chambre) - Vol 4 (Séjour) - Vol 3 (Salon)	Plafonds	Enduits ciment	S29 - S30 - S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002CT 00072 0-1 n °34 - 1	P34	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 3 (Salon)	Plafonds	Enduits ciment	P35	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °35 - 1	P35	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 4 (Séjour)	Plafonds	Enduits ciment	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002CT 00072 0-1 n °35 - 1	P35	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 5 (Chambre)	Plafonds	Enduits ciment	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002CT 00072 0-1 n °35 - 1	P35	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 2 (Entrée)	Plafonds	Enduits ciment	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002CT 00072 0-1 n °35 - 1	P35	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Chambre) - Vol 2 (Entrée)	Plafonds	Enduits ciment	S32 - S33 - S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002CT 00072 0-1 n °35 - 1	P35	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 7 (Cuisine)	Plafonds	Enduits ciment	P36	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °36 - 1	P36	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 6 (SDB)	Plafonds	Enduits ciment	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002CT 00072 0-1 n °36 - 1	P36	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 8 (W.C)	Plafonds	Enduits ciment	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002CT 00072 0-1 n °36 - 1	P36	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 6 (SDB) - Vol 8 (W.C)	Plafonds	Enduits ciment	S35 - S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002CT 00072 0-1 n °36 - 1	P36	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 6 (SDB)	Plafonds	Enduits ciment	P37	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °37 - 1	P37	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 8 (W.C)	Plafonds	Enduits ciment	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002CT 00072 0-1 n °37 - 1	P37	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 7 (Cuisine)	Plafonds	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002CT 00072 0-1 n °37 - 1	P37	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 8 (W.C) - Vol 7 (Cuisine)	Plafonds	Enduits ciment	S37 - S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002CT 00072 0-1 n °37 - 1	P37	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 9 (Balcon 1)	Plafonds	Enduits ciment	P38	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °38 - 1	P38	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 10 (Balcon 2)	Plafonds	Enduits ciment	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002CT 00072 0-1 n °38 - 1	P38	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Chape maigre	P1	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n°1 - 1	P1	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 3 (Salon)	Revêtement de sol	Chape maigre	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002CT 00072 0-1 n°1 - 1	P1	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Chape maigre	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002CT 00072 0-1 n°1 - 1	P1	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Chape maigre	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002CT 00072 0-1 n°1 - 1	P1	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Chape maigre	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002CT 00072 0-1 n°1 - 1	P1	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P2	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n°2 - 1	P2	Revêtement - Bitumineux - Noir	Positif	Présence sur analyse
1615	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P3	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle - Bitumineux / Souple - Noir / Jaune	Positif	Présence sur analyse
1615	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P4	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n°4 - 1	P4	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Chape maigre	P5	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n°5 - 1	P5	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Chape maigre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002CT 00072 0-1 n°5 - 1	P5	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Chape maigre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002CT 00072 0-1 n°5 - 1	P5	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 8 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Chape maigre	S4 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002CT 00072 0-1 n°5 - 1	P5	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P6	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n°6 - 1	P6	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n°7 - 1	P7	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 9 (Balcon 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	P8	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n°8 - 1	P8	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 10 (Balcon 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002CT 00072 0-1 n°8 - 1	P8	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Chape maigre	P10	Réalisation d'un prélèvement	Plot - Plot	002CT 00072 0-1 n °10 - 1	P10	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P11	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °11 - 1	P11	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P12	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °12 - 1	P12 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P12	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °12 - 1	P12 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	P13	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °13 - 1	P13	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P14	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °14 - 1	P14	Revêtement - Semi-dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P15	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °15 - 1	P15	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P16	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °16 - 1	P16	Revêtement - Bitumineux - Noir	Positif	Présen ce sur analyse
1615	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P17	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °17 - 1	P17	Revêtement - Bitumineux - Noir	Positif	Présen ce sur analyse
1615	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P18	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °18 - 1	P18	Revêtement / Colle - Bitumineux / Souple - Noir / Jaune	Positif	Présen ce sur analyse
1615	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P19	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °19 - 1	P19	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 3 (Salon)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P20	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °20 - 1	P20 Phase 1	Revêtement - Bitumineux - Noir	Positif	Présen ce sur analyse
1615	Vol 3 (Salon)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P20	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °20 - 1	P20 Phase 2	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
1615	Vol 10 (Balcon 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	P21	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °21 - 1	P21	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 3 (Salon)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P22	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °22 - 1	P22	Revêtement - Bitumineux - Noir	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur



Amiante

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	P23	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °23 - 1	P23	Peinture - Effritable - Noir Marron	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002CT 00072 0-1 n °23 - 1	P23	Peinture - Effritable - Noir Marron	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 3 (Salon)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002CT 00072 0-1 n °23 - 1	P23	Peinture - Effritable - Noir Marron	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002CT 00072 0-1 n °23 - 1	P23	Peinture - Effritable - Noir Marron	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 4 (Séjour) - Vol 3 (Salon) - Vol 5 (Chambre)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002CT 00072 0-1 n °23 - 1	P23	Peinture - Effritable - Noir Marron	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	P24	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °24 - 1	P24	Peinture - Effritable - Noir Vert	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 9 (Balcon 1)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002CT 00072 0-1 n °24 - 1	P24	Peinture - Effritable - Noir Vert	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 8 (W.C)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002CT 00072 0-1 n °24 - 1	P24	Peinture - Effritable - Noir Vert	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 9 (Balcon 1) - Vol 8 (W.C)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S10 - S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002CT 00072 0-1 n °24 - 1	P24	Peinture - Effritable - Noir Vert	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P39	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °39 - 1	P39	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (faïence)	P40	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °40 - 1	P40	Matériau - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P43	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °43 - 1	P43	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (faïence)	P44	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °44 - 1	P44	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	P41	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °41 - 1	P41	Joint / Mortier - Souple / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1615	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P42	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °42 - 1	P42	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 6 (SDB)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P45	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °45 - 1	P45	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 6 (SDB)	Baignoire	Joint d'étanchéité	P46	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °46 - 1	P46	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 6 (SDB)	Baignoire	Joint d'étanchéité	P46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002CT 00072 0-1 n °46 - 1	P46	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 6 (SDB)	Baignoire	Colle de pied	P47	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 0-1 n °47 - 1	P47	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1615	Vol 6 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	S40	Réalisation d'un sondage		S40 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Absence sur partie visible

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés à titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.


Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage linéaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
1615							
P2	Revêtement de sol	Revêtement - Bitumineux - Noir	Vol 2 (Entrée)	17,73 m		8,59 m²	
P3	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Bitumineux / Souple - Noir / Jaune	Vol 2 (Entrée)	17,84 m		9,06 m²	
P16	Revêtement de sol	Revêtement - Bitumineux - Noir	Vol 5 (Chambre)	14,14 m		12 m²	
P17	Revêtement de sol	Revêtement - Bitumineux - Noir	Vol 4 (Séjour)	18,17 m		19,84 m²	
P18	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Bitumineux / Souple - Noir / Jaune	Vol 4 (Séjour)	18,14 m		19,79 m²	
P20 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement - Bitumineux - Noir	Vol 3 (Salon)	17,26 m		17,31 m²	
P20 Phase 2	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Vol 3 (Salon)	17,26 m		17,31 m²	
P22	Revêtement de sol	Revêtement - Bitumineux - Noir	Vol 3 (Salon)	17,05 m		16,86 m²	
P29	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit type plâtre / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Marron / Beige / Beige	Vol 6 (SDB)	3,58 m			

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	 1615	1615 - Plan de repérage - Actions menées
	 1615	1615 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	 1615	1615 - MPCA Revêtement de sol

1615 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002CT000720-1

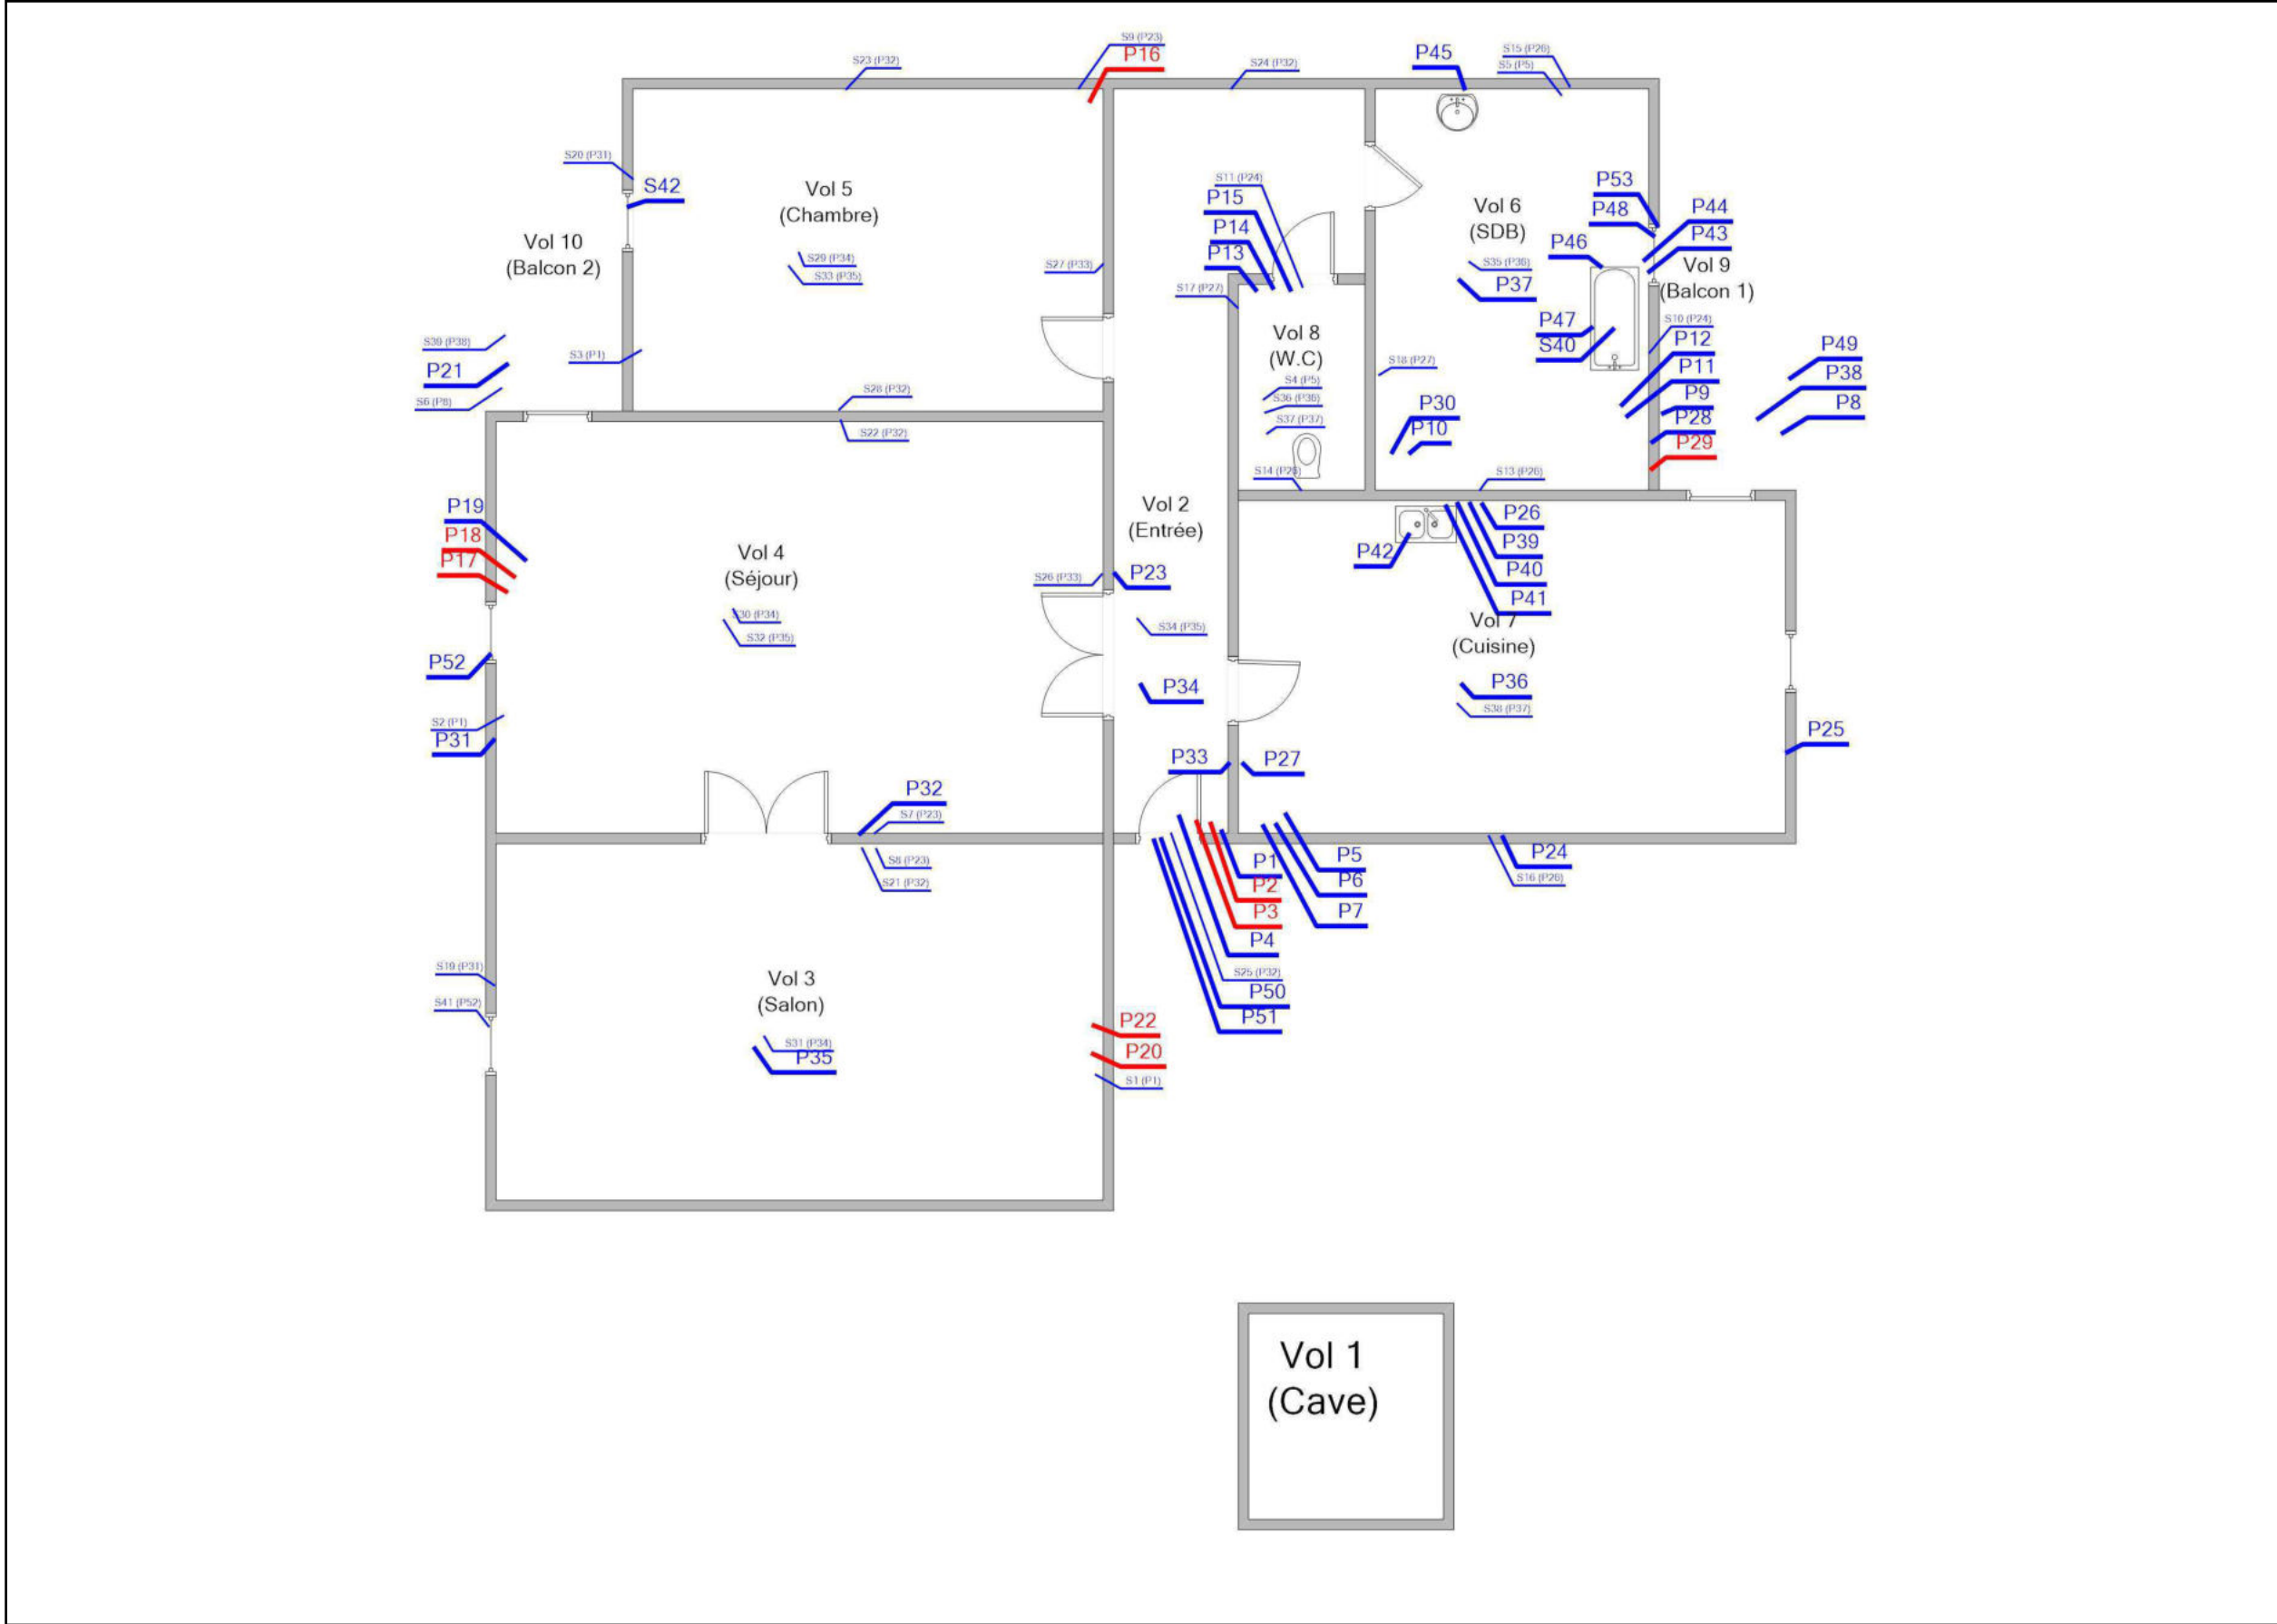

Légende



Adresse du bien

3 RUE VICTOR HUGO
67300 SCHILTIGHEIM

Désignation

2946.11.02.1615

Date intervention

28/04/2022

Techniciens intervenant


PIZZUTI VIVIEN



Légende



P29 : Jonction entre panneaux
préfabriqués

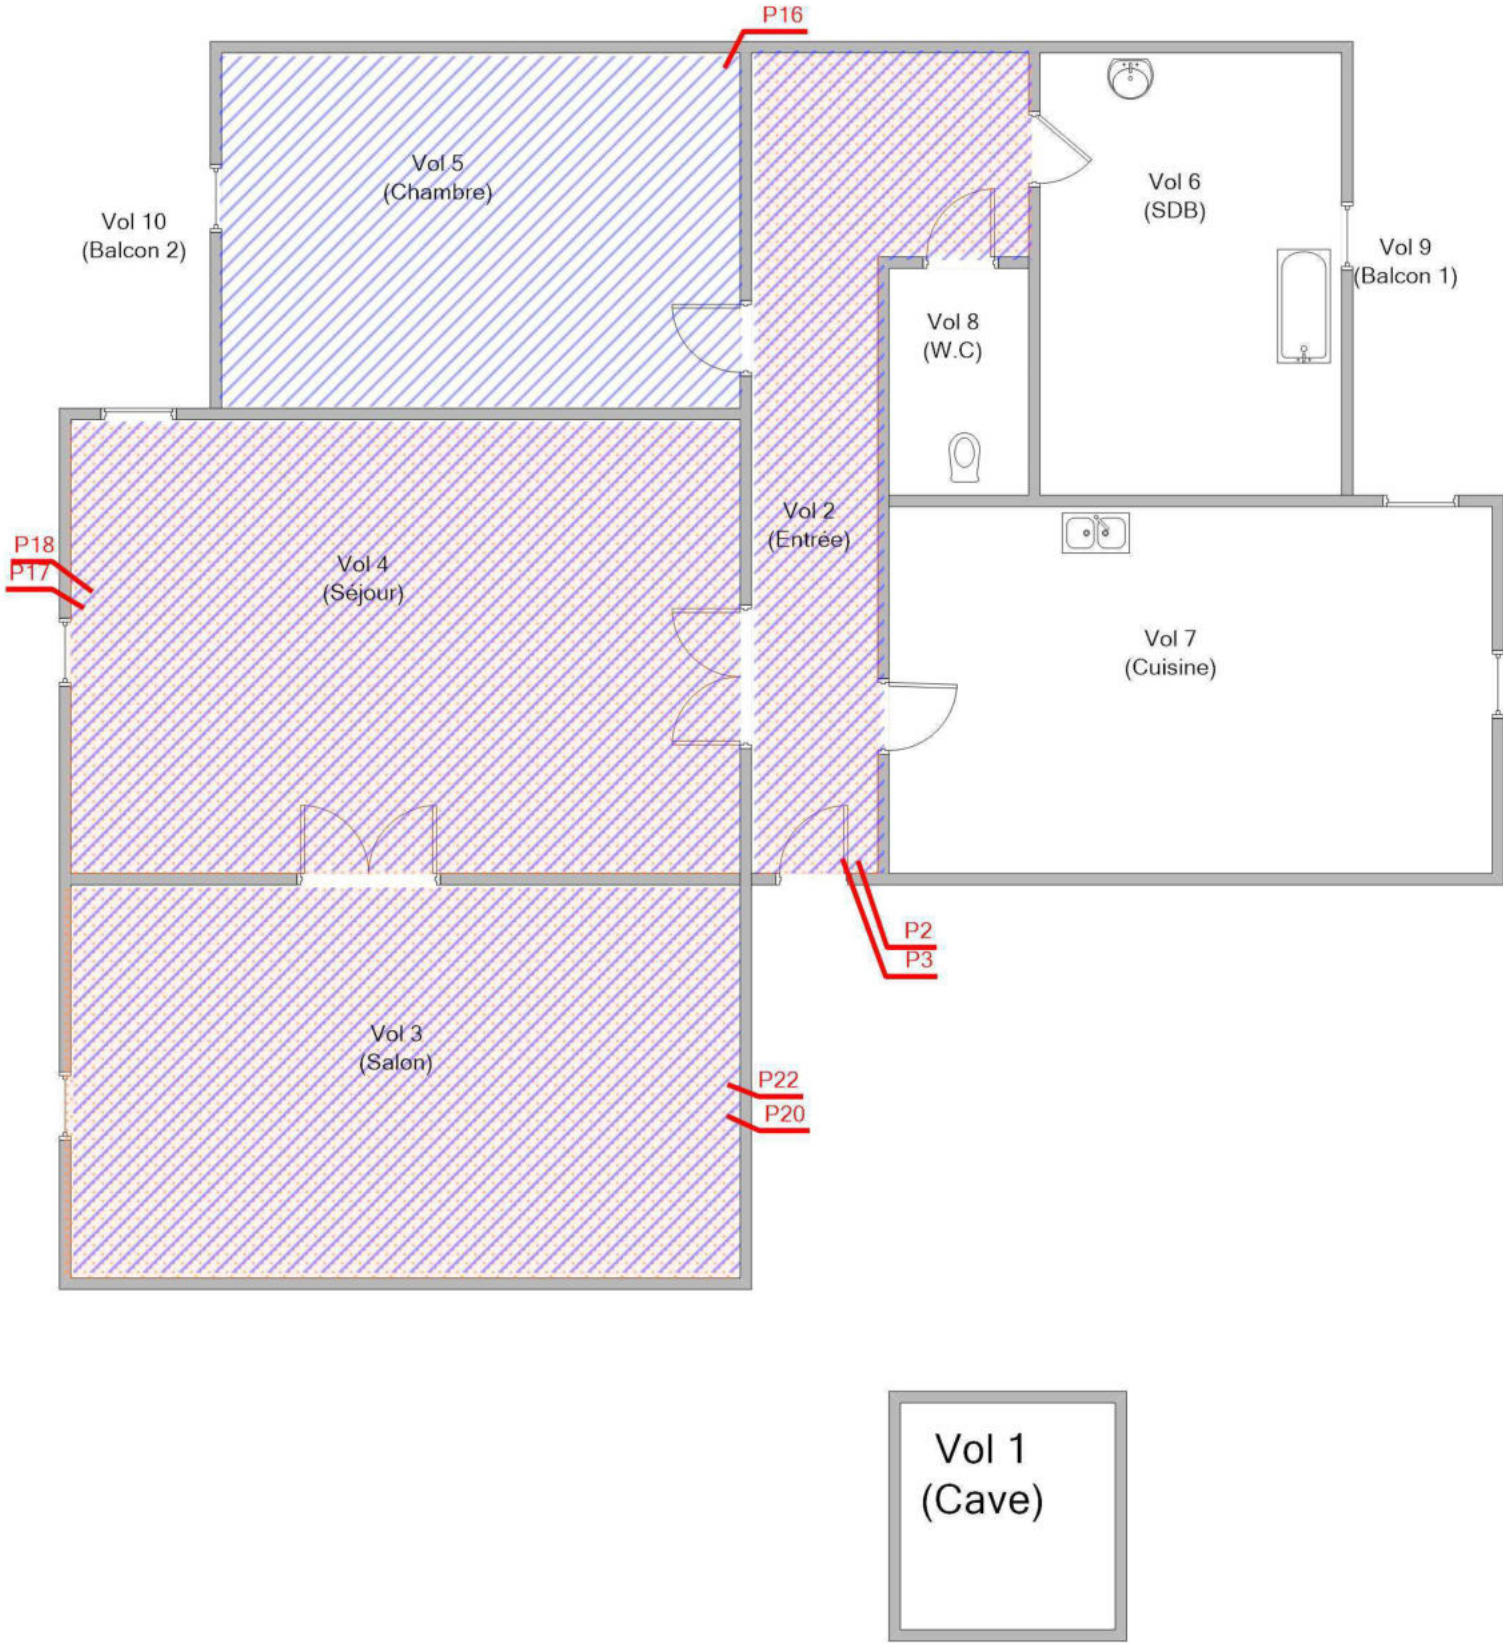1615 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002CT000720-1
				Légende
				P3 : Dalles plastiques
				P16 : Dalles plastiques
				P17 : Colle bitumeuse
				P18 : Dalles plastiques
				P22 : Dalles plastiques
				P20 : Revêtement - Bitumineux - Noir, Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris
				P2 : Colle bitumeuse
AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS				Technicien intervenant
Adresse du bien 3 RUE VICTOR HUGO 67300 SCHILTIGHEIM		Désignation 2946.11.02.1615	Date intervention 28/04/2022	PIZZUTI VIVIEN

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002CT000720-1 n°1 - 1 (P1)	1615 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°2 - 1 (P2)	1615 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement positif
002CT000720-1 n°3 - 1 (P3)	1615 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement positif
002CT000720-1 n°4 - 1 (P4)	1615 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°5 - 1 (P5)	1615 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°6 - 1 (P6)	1615 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°7 - 1 (P7)	1615 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°8 - 1 (P8)	1615 - Vol 9 (Balcon 1)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°9 - 1 (P9)	1615 - Vol 9 (Balcon 1)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°10 - 1 (P10)	1615 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°11 - 1 (P11)	1615 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°12 - 1 (P12)	1615 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°13 - 1 (P13)	1615 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°14 - 1 (P14)	1615 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°15 - 1 (P15)	1615 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°16 - 1 (P16)	1615 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement positif
002CT000720-1 n°17 - 1 (P17)	1615 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement positif
002CT000720-1 n°18 - 1 (P18)	1615 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement positif
002CT000720-1 n°19 - 1 (P19)	1615 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°20 - 1 (P20)	1615 - Vol 3 (Salon)	Prélevement positif
002CT000720-1 n°21 - 1 (P21)	1615 - Vol 10 (Balcon 2)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°22 - 1 (P22)	1615 - Vol 3 (Salon)	Prélevement positif
002CT000720-1 n°23 - 1 (P23)	1615 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°24 - 1 (P24)	1615 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°25 - 1 (P25)	1615 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°26 - 1 (P26)	1615 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°27 - 1 (P27)	1615 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif

002CT000720-1 n°28 - 1 (P28)	1615 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°29 - 1 (P29)	1615 - Vol 6 (SDB)	Prélevement positif
002CT000720-1 n°30 - 1 (P30)	1615 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°31 - 1 (P31)	1615 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°32 - 1 (P32)	1615 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°33 - 1 (P33)	1615 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°34 - 1 (P34)	1615 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°35 - 1 (P35)	1615 - Vol 3 (Salon)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°36 - 1 (P36)	1615 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°37 - 1 (P37)	1615 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°38 - 1 (P38)	1615 - Vol 9 (Balcon 1)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°39 - 1 (P39)	1615 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°40 - 1 (P40)	1615 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°41 - 1 (P41)	1615 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°42 - 1 (P42)	1615 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°43 - 1 (P43)	1615 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°44 - 1 (P44)	1615 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°45 - 1 (P45)	1615 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°46 - 1 (P46)	1615 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°47 - 1 (P47)	1615 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°48 - 1 (P48)	1615 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°49 - 1 (P49)	1615 - Vol 9 (Balcon 1)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°50 - 1 (P50)	1615 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°51 - 1 (P51)	1615 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°52 - 1 (P52)	1615 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°53 - 1 (P53)	1615 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000720-1 n°53 - 2 (P53)	1615 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
S40 - 1 (S40)	1615 - Vol 6 (SDB)	
S42 - 1 (S42)	1615 - Vol 5 (Chambre)	Absence sur marquage du materiau



002CT000720-1 n°1 - 1 (P1) - 1615 - Vol 2 (Entrée)



002CT000720-1 n°2 - 1 (P2) - 1615 - Vol 2 (Entrée)



002CT000720-1 n°3 - 1 (P3) - 1615 - Vol 2 (Entrée)



002CT000720-1 n°4 - 1 (P4) - 1615 - Vol 2 (Entrée)



002CT000720-1 n°5 - 1 (P5) - 1615 - Vol 7 (Cuisine)



002CT000720-1 n°6 - 1 (P6) - 1615 - Vol 7 (Cuisine)



002CT000720-1 n°7 - 1 (P7) - 1615 - Vol 7 (Cuisine)



002CT000720-1 n°8 - 1 (P8) - 1615 - Vol 9 (Balcon 1)



002CT000720-1 n°9 - 1 (P9) - 1615 - Vol 9 (Balcon 1)



002CT000720-1 n°10 - 1 (P10) - 1615 - Vol 6 (SDB)



002CT000720-1 n°11 - 1 (P11) - 1615 - Vol 6 (SDB)



002CT000720-1 n°12 - 1 (P12) - 1615 - Vol 6 (SDB)




002CT000720-1 n°13 - 1 (P13) - 1615 - Vol 8 (W.C)



002CT000720-1 n°14 - 1 (P14) - 1615 - Vol 8 (W.C)



002CT000720-1 n°15 - 1 (P15) - 1615 - Vol 8 (W.C)

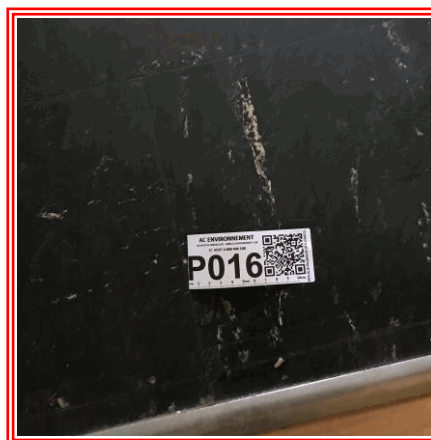

002CT000720-1 n°16 - 1 (P16) - 1615 - Vol 5 (Chambre)



002CT000720-1 n°17 - 1 (P17) - 1615 - Vol 4 (Séjour)



002CT000720-1 n°18 - 1 (P18) - 1615 - Vol 4 (Séjour)



002CT000720-1 n°19 - 1 (P19) - 1615 - Vol 4 (Séjour)



002CT000720-1 n°20 - 1 (P20) - 1615 - Vol 3 (Salon)



002CT000720-1 n°21 - 1 (P21) - 1615 - Vol 10 (Balcon 2)



002CT000720-1 n°22 - 1 (P22) - 1615 - Vol 3 (Salon)



002CT000720-1 n°23 - 1 (P23) - 1615 - Vol 2 (Entrée)



002CT000720-1 n°24 - 1 (P24) - 1615 - Vol 7 (Cuisine)



002CT000720-1 n°25 - 1 (P25) - 1615 - Vol 7 (Cuisine)



002CT000720-1 n°26 - 1 (P26) - 1615 - Vol 7 (Cuisine)



002CT000720-1 n°27 - 1 (P27) - 1615 - Vol 7 (Cuisine)



002CT000720-1 n°28 - 1 (P28) - 1615 - Vol 6 (SDB)



002CT000720-1 n°29 - 1 (P29) - 1615 - Vol 6 (SDB)



002CT000720-1 n°30 - 1 (P30) - 1615 - Vol 6 (SDB)



002CT000720-1 n°31 - 1 (P31) - 1615 - Vol 4 (Séjour)



002CT000720-1 n°32 - 1 (P32) - 1615 - Vol 4 (Séjour)



002CT000720-1 n°33 - 1 (P33) - 1615 - Vol 2 (Entrée)



002CT000720-1 n°34 - 1 (P34) - 1615 - Vol 2 (Entrée)



002CT000720-1 n°35 - 1 (P35) - 1615 - Vol 3 (Salon)



002CT000720-1 n°36 - 1 (P36) - 1615 - Vol 7 (Cuisine)



002CT000720-1 n°37 - 1 (P37) - 1615 - Vol 6 (SDB)



002CT000720-1 n°38 - 1 (P38) - 1615 - Vol 9 (Balcon 1)



002CT000720-1 n°39 - 1 (P39) - 1615 - Vol 7 (Cuisine)



002CT000720-1 n°40 - 1 (P40) - 1615 - Vol 7 (Cuisine)



002CT000720-1 n°41 - 1 (P41) - 1615 - Vol 7 (Cuisine)



002CT000720-1 n°42 - 1 (P42) - 1615 - Vol 7 (Cuisine)



002CT000720-1 n°43 - 1 (P43) - 1615 - Vol 6 (SDB)



002CT000720-1 n°44 - 1 (P44) - 1615 - Vol 6 (SDB)



002CT000720-1 n°45 - 1 (P45) - 1615 - Vol 6 (SDB)



002CT000720-1 n°46 - 1 (P46) - 1615 - Vol 6 (SDB)



002CT000720-1 n°47 - 1 (P47) - 1615 - Vol 6 (SDB)



002CT000720-1 n°48 - 1 (P48) - 1615 - Vol 6 (SDB)



002CT000720-1 n°49 - 1 (P49) - 1615 - Vol 9 (Balcon 1)




002CT000720-1 n°50 - 1 (P50) - 1615 - Vol 2 (Entrée)




002CT000720-1 n°51 - 1 (P51) - 1615 - Vol 2 (Entrée)



002CT000720-1 n°52 - 1 (P52) - 1615 - Vol 4 (Séjour)

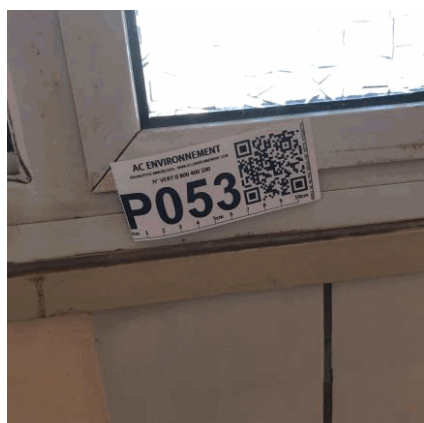

002CT000720-1 n°53 - 1 (P53) - 1615 - Vol 6 (SDB)

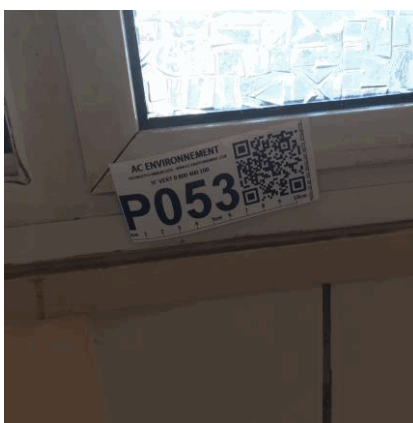

002CT000720-1 n°53 - 2 (P53) - 1615 - Vol 6 (SDB)



S40 - 1 (S40) - 1615 - Vol 6 (SDB)



S42 - 1 (S42) - 1615 - Vol 5 (Chambre)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Effritable - Gris - -	1615 - Vol 2 (Entrée)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Bitumineux - Noir - -	1615 - Vol 2 (Entrée)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Bitumineux / Souple - Noir / Jaune - -	1615 - Vol 2 (Entrée)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige - -	1615 - Vol 2 (Entrée)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Effritable - Gris - -	1615 - Vol 7 (Cuisine)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	1615 - Vol 7 (Cuisine)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune - -	1615 - Vol 7 (Cuisine)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	1615 - Vol 9 (Balcon 1)	
P9	Façades	Murs	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris - -	1615 - Vol 9 (Balcon 1)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris - Plot -	1615 - Vol 6 (SDB)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	1615 - Vol 6 (SDB)	
P12 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige - -	1615 - Vol 6 (SDB)	
P12 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	1615 - Vol 6 (SDB)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	1615 - Vol 8 (W.C)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur - Gris - -	1615 - Vol 8 (W.C)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige - -	1615 - Vol 8 (W.C)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Bitumineux - Noir - -	1615 - Vol 5 (Chambre)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Bitumineux - Noir - -	1615 - Vol 4 (Séjour)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Bitumineux / Souple - Noir / Jaune - -	1615 - Vol 4 (Séjour)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Marron - -	1615 - Vol 4 (Séjour)	
P20 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Bitumineux - Noir - -	1615 - Vol 3 (Salon)	

P20 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris - -	1615 - Vol 3 (Salon)
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Effritable - Gris - -	1615 - Vol 10 (Balcon 2)
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Bitumineux - Noir - -	1615 - Vol 3 (Salon)
P23	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - Effritable - Noir Marron - -	1615 - Vol 2 (Entrée)
P24	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - Effritable - Noir Vert - -	1615 - Vol 7 (Cuisine)
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Gris - -	1615 - Vol 7 (Cuisine)
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Vert / Blanc / Gris - -	1615 - Vol 7 (Cuisine)
P27	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Vert / Blanc - -	1615 - Vol 7 (Cuisine)
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Blanc - -	1615 - Vol 6 (SDB)
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit type plâtre / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Marron / Beige / Beige - -	1615 - Vol 6 (SDB)
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	1615 - Vol 6 (SDB)
P31	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit type plâtre / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris - -	1615 - Vol 4 (Séjour)
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris - -	1615 - Vol 4 (Séjour)
P33	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - -	1615 - Vol 2 (Entrée)
P34	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris - -	1615 - Vol 2 (Entrée)

P35	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris - -	1615 - Vol 3 (Salon)
P36	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris - -	1615 - Vol 7 (Cuisine)
P37	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris - -	1615 - Vol 6 (SDB)
P38	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - -	1615 - Vol 9 (Balcon 1)
P39	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	1615 - Vol 7 (Cuisine)
P40	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau - Dur - Gris - -	1615 - Vol 7 (Cuisine)
P41	Equipements divers et accessoires	Evier	Joint / Mortier - Souple / Effritable - Blanc / Gris - -	1615 - Vol 7 (Cuisine)
P42	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon - Bitumineux - Noir - -	1615 - Vol 7 (Cuisine)
P43	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	1615 - Vol 6 (SDB)
P44	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Gris - -	1615 - Vol 6 (SDB)
P45	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Joint - Souple - Blanc - -	1615 - Vol 6 (SDB)
P46	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Joint - Souple - Blanc - -	1615 - Vol 6 (SDB)
P47	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Joint - Souple - Blanc - -	1615 - Vol 6 (SDB)
P48	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - -	1615 - Vol 6 (SDB)
P49	Façades	Menuiseries	Peinture - Effritable - Orange Marron - -	1615 - Vol 9 (Balcon 1)
P50	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture - Effritable - Vert Marron - -	1615 - Vol 2 (Entrée)
P51	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mousse / Matériau - Souple / Souple - Marron / Beige - -	1615 - Vol 2 (Entrée)
P52	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture - Effritable - Marron Blanc - -	1615 - Vol 4 (Séjour)
P53	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - -	1615 - Vol 6 (SDB)

CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence **C022022231331**
Adresse Commande : 002CT000720-1
Affaire : 2946.11.02.1615
3 RUE VICTOR HUGO
67300 SCHILTIGHEIM

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 11/05/2022

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022022231331 RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse. (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse</i>
Texte réglementaire	<u>Arrêté du 1er octobre 2019</u> : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002CT000720-1_001

Référence labo	42PM01622425	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 2 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Présence d'amiante
1	1	Mortier Effritable Gris	- - -	Acétone 1 2 CRE	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000720-1_002

Référence labo	42PM01622425	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 2 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Bitumineux Noir	- - -	Chloroforme 1 1 CRE	Chrysotile ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche non-analysée : Matériau Effritable Blanc

Référence échantillon : 002CT000720-1_003

Référence labo 42PM01622427
 Date du prélèvement 29/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1615 - Vol 2 (Entrée)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme			Chrysotile
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000720-1_004

Référence labo 42PM01622428
 Date du prélèvement 29/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1615 - Vol 2 (Entrée)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	1	2	CRE	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000720-1_005

Référence labo 42PM01622429
 Date du prélèvement 29/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1615 - Vol 7 (Cuisine)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Effritable Gris	-	-	-	1	2	CRE	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000720-1_006

Référence labo 42PM01622430
 Date du prélèvement 29/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1615 - Vol 7 (Cuisine)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste				
						Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone			Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	1	2	CRE	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000720-1_007

Référence labo 42PM01622431

Date du prélèvement 29/04/2022

Auteur du prélèvement AC Environnement

Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche

Zone de prélèvement 2946.11.02.1615 - Vol 7 (Cuisine)

Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui

Analyse réglementaire Oui

Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	1	2	CRE	Non détecté ●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000720-1_008

Référence labo 42PM01622432

Date du prélèvement 29/04/2022

Auteur du prélèvement AC Environnement

Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre

Zone de prélèvement 2946.11.02.1615 - Vol 9 (Balcon 1)

Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui

Analyse réglementaire Oui

Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	1	2	CRE	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002CT000720-1_009

Référence labo 42PM01622433

Date du prélèvement 29/04/2022

Auteur du prélèvement AC Environnement

Type de prélèvement Façades - Murs - Enduits projetés

Zone de prélèvement 2946.11.02.1615 - Vol 9 (Balcon 1)

Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui

Analyse réglementaire Oui

Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-	1	2	CRE	Non détecté ●
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000720-1_010

Référence labo 42PM01622434

Date du prélèvement 29/04/2022

Auteur du prélèvement AC Environnement

Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre

Zone de prélèvement 2946.11.02.1615 - Vol 6 (SDB)

Remarque concernant le prélèvement Plot

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui

Analyse réglementaire Oui

Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	1	2	CRE	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002CT000720-1_011

Référence labo	42PM01622435	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 6 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002CT000720-1_012

Référence labo	42PM01622436	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 6 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	- - -	Acétone	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	- - -	Acétone	Non détecté
	3	Ragréage Effritable Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	2 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002CT000720-1_013

Référence labo	42PM01622437	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 8 (W.C)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Sachet souillé nettoyé en extérieur à réception au laboratoire

Référence échantillon : 002CT000720-1_014

Référence labo	42PM01622438	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 8 (W.C)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Gris	- - -	Acétone	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002CT000720-1_015

Référence labo 42PM01622439

Date du prélèvement 29/04/2022

Auteur du prélèvement AC Environnement

Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche

Zone de prélèvement 2946.11.02.1615 - Vol 8 (W.C)

Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui

Analyse réglementaire Oui

Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	1	2	CRE	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000720-1_016

Référence labo 42PM01622440

Date du prélèvement 29/04/2022

Auteur du prélèvement AC Environnement

Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques

Zone de prélèvement 2946.11.02.1615 - Vol 5 (Chambre)

Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui

Analyse réglementaire Oui

Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Revêtement Bitumineux Noir	-	-	-	1	1	CRE	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000720-1_017

Référence labo 42PM01622441

Date du prélèvement 29/04/2022

Auteur du prélèvement AC Environnement

Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse

Zone de prélèvement 2946.11.02.1615 - Vol 4 (Séjour)

Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui

Analyse réglementaire Oui

Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Revêtement Bitumineux Noir	-	-	-	1	1	CRE	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000720-1_018

Référence labo 42PM01622442

Date du prélèvement 29/04/2022

Auteur du prélèvement AC Environnement

Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques

Zone de prélèvement 2946.11.02.1615 - Vol 4 (Séjour)

Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui

Analyse réglementaire Oui

Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Revêtement Bitumineux Noir	-	-	-	1	1	CRE	Chrysotile
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000720-1_019

Référence labo	42PM01622443	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 4 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Marron	-	-	-	1	2	CRE	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000720-1_020

Référence labo	42PM01622444	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 3 (Salon)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Revêtement Bitumineux Noir	-	-	-	1	1	CRE	Chrysotile ●
2	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	1	1	CRE	Chrysotile ●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002CT000720-1_021

Référence labo	42PM01622445	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 10 (Balcon 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Mortier Effritable Gris	-	-	-	1	2	CRE	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000720-1_022

Référence labo	42PM01622446	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 3 (Salon)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Revêtement Bitumineux Noir	-	-	-	1	1	CRE	Chrysotile ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002CT000720-1_023

Référence labo 42PM01622447
 Date du prélèvement 29/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de mur - Revêtement de mur - Peinture de plinthe
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1615 - Vol 2 (Entrée)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Noir Marron	-	-	-	Acétone	1	2	CRE
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Bois Fibreux Effritable Beige

Référence échantillon : 002CT000720-1_024

Référence labo 42PM01622448
 Date du prélèvement 29/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de mur - Revêtement de mur - Peinture de plinthe
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1615 - Vol 7 (Cuisine)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Noir Vert	-	-	-	Acétone	1	2	CRE
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Bois Fibreux Effritable Beige

Référence échantillon : 002CT000720-1_025

Référence labo 42PM01622449
 Date du prélèvement 29/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1615 - Vol 7 (Cuisine)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	CRE
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiant.

Référence échantillon : 002CT000720-1_026

Référence labo 42PM01622450
 Date du prélèvement 29/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1615 - Vol 7 (Cuisine)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	CRE
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000720-1_027

Référence labo	42PM01622451	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 7 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	DVE
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000720-1_028

Référence labo	42PM01622452	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	09/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 6 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MAG
	2	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	PBE				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000720-1_029

Référence labo	42PM01622453	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	09/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 6 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Marron	-	-	-	Acétone	1	1	MAG
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	PBE				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000720-1_030

Référence labo	42PM01622454	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Gains et coffre verticaux - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 6 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DVE
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000720-1_031

Référence labo	42PM01622455	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 4 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-	Acétone			1	2	DVE	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-							
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000720-1_032

Référence labo	42PM01622456	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 4 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste					Présence d'amiante
1	1	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-	Attaque chimique				Non détecté
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-	Acétone				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000720-1_033

Référence labo	42PM01622457	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 2 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	1	2	DVE	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000720-1_034

Référence labo	42PM01622458	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 2 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone			1	2	DVE	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-							
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000720-1_035

Référence labo 42PM01622459
 Date du prélèvement 29/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1615 - Vol 3 (Salon)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DVE
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000720-1_036

Référence labo 42PM01622460
 Date du prélèvement 29/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1615 - Vol 7 (Cuisine)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DVE
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000720-1_037

Référence labo 42PM01622461
 Date du prélèvement 29/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1615 - Vol 6 (SDB)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DVE
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000720-1_038

Référence labo 42PM01622462
 Date du prélèvement 29/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1615 - Vol 9 (Balcon 1)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DVE
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000720-1_039

Référence labo	42PM01622463	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 7 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	-	1	2	DVE	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET								

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002CT000720-1_040

Référence labo	42PM01622464	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Joint de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 7 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Gris	-	-	-	-	1	2	LMA	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET								

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002CT000720-1_041

Référence labo	42PM01622465	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Mastic étanchéité		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 7 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Blanc	-	-	-	-	1	2	LMA	-	-	-	Non détecté
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET								

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000720-1_042

Référence labo	42PM01622466	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 7 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Présence d'amiante
1	1	Tampon Bitumineux Noir	-	-	-	-	1	2	LMA	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET								

Remarque concernant l'analyse : RAS



Référence échantillon : 002CT000720-1_043

Référence labo	42PM01622467	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 6 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone 1 2 LMA	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Peinture Effritable Rose, Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002CT000720-1_044

Référence labo	42PM01622468	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Joint de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 6 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	- - -	Acétone 1 2 LMA	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000720-1_045

Référence labo	42PM01622469	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Lavabo - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 6 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Blanc	- - -	Acétone 1 2 LMA	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000720-1_046

Référence labo	42PM01622470	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Baignoire - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 6 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Blanc	- - -	Acétone 1 2 LMA	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002CT000720-1_047

Référence labo	42PM01622471	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Baignoire - Colle de pied		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 6 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examiniées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Blanc	- - -	Acétone	1	2	LMA		Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000720-1_048

Référence labo	42PM01622472	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Joint à lèvre		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 6 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examiniées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir	- - -	Acétone	1	2	LMA		Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000720-1_049

Référence labo	42PM01622473	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Peinture rambarde		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 9 (Balcon 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examiniées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Orange Marron	- - -	Acétone	1	2	LMA		Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000720-1_050

Référence labo	42PM01622474	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Peinture porte palière		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 2 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examiniées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examiniées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert Marron	- - -	Acétone	1	2	LMA		Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002CT000720-1_051

Référence labo	42PM01622475
Date du prélèvement	29/04/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Joint à lèvre
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 2 (Entrée)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Mousse Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	2	LMA
	2	Matériau Souple Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000720-1_052

Référence labo	42PM01622476
Date du prélèvement	29/04/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Peinture volet
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 4 (Séjour)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Marron Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	LMA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Bois Fibreux Effritable Marron

Référence échantillon : 002CT000720-1_053

Référence labo	42PM01622477
Date du prélèvement	29/04/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier
Zone de prélèvement	2946.11.02.1615 - Vol 6 (SDB)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	LMA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Resp. équipe suppléante
Anaïs Feugère



Accréditation
N°1-6001
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 18 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC ENVIRONNEMENT - 64, rue Clément Ader - 42153 Riorges - Fax : 0 825 800 954
SIRET : 441 355 914 000298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2022 au 31/12/2022)

Tél. : 0 800 600 133
labs@ac-environnement.fr

L.M.O.F 07.8 V5

PAGE 14 / 14

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2022 01/03

Assurance AC 2022 02/03

Tour Opus 12 - Défense 9
77 Courcelles ex. Défense en Grèce
92014 PARIS LA DEFENSE, FRANCE
T : +33 (0) 1 44 05 50 00
F : +33 (0) 1 44 05 50 00



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92014 PARIS LA DÉFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 900 000 EUR, dont le siège est à Rottach-Grünbach 26, 93055 Bamberg - Allemagne - Registre de commerce de Bamberg sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de l'auditeur indépendant RST Finanzdienstleistungswirtschaft (Rufin), Grünheiderstraße 8b, 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - France

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également toutes ses filiales dont :

AC ENVIRONNEMENT :

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privées (DAPP)
- Tout répliquet, des matériaux et produits, contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des échantillons - recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constata de risque d'exposition au plomb (CREMP)
- Recherche de plomb avant travaux/démolition
- Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Equipements Industriels et Déchets (PEID)
- Information sur la présence d'un risque de minés
- Messure de la superficie passive de fûts de coquille (ou "Garage")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de dossier des fûts et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tout type de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz

HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungen,
Graubühlstr. 36, 105,
60117 Bonn, Germany

Registered office: Rottach-Grünbach 26,
93055 Bamberg, Germany
Commercial register: Bamberg, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Rüdiger Wöhrle/Chairman
Rüdiger Wöhrle/Chairman, Andreas
Kerschke, Thomas Jöckel, Richard Taylor

HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungen,
Graubühlstr. 36, 105,
60117 Bonn, Germany

Registered office: Rottach-Grünbach 26,
93055 Bamberg, Germany
Commercial register: Bamberg, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Rüdiger Wöhrle/Chairman
Rüdiger Wöhrle/Chairman, Andreas
Kerschke, Thomas Jöckel, Richard Taylor

Assurance AC 2022 03/03

Attestation AC 2022



Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Domages Confus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Donc		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Frais assurable de l'employeur/Aléa professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à un régime de surveillance professionnelle)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Risques confus	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Domages Confus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Donc		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

21.a présente attestation valable pour la période d'assurance du 01.01.2022 au 31.12.2022, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et se soumet à l'Assureur en dehors des termes et limites prévues par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 7 mars 2022 - VL/MM



HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungen,
Graubühlstr. 36, 105,
60117 Bonn, Germany

Registered office: Rottach-Grünbach 26,
93055 Bamberg, Germany
Commercial register: Bamberg, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Rüdiger Wöhrle/Chairman
Rüdiger Wöhrle/Chairman, Andreas
Kerschke, Thomas Jöckel, Richard Taylor

HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungen,
Graubühlstr. 36, 105,
60117 Bonn, Germany

Registered office: Rottach-Grünbach 26,
93055 Bamberg, Germany
Commercial register: Bamberg, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Rüdiger Wöhrle/Chairman
Rüdiger Wöhrle/Chairman, Andreas
Kerschke, Thomas Jöckel, Richard Taylor

Denis MORA



AC ENVIRONNEMENT - SECUR SOCIAL
Rue Victor Hugo - 67300 SCHILTIGHEIM - FRANCE
T : 03 44 92 44 44 - F : 03 44 92 44 44
www.ac-environnement.com

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
0 800 400 100

www.ac-environnement.com

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI5118

Certificat de compétences
Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 5118 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur PIZZUTI VIVIEN

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI OR 03 (cycle de 3 ans) - CPE DI OR 06 (cycle de 3 ans), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention®
Date d'effet : 26/05/2010 - Date d'expiration : 28/05/2021

Amianto senza menzione Amianto Senza Menzione®
 (State of effect) - 26/05/2019 - (Date of expiration) - 28/05/2020

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet : 22/06/2009 - Date d'expiration : 26/06/2009

Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : - Date d'expiration :	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : - Date d'expiration :
---	---

Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 01/01/2000 - Date d'expiration : 31/12/2000

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Belle à Saint-Grégoire, le 04/02/2020.

[illegible]

Certification de personnes

Certification de personnes
Diagnosticneur
Recherche de nouvelles personnes (certificat)

Port d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 45760 Saint-Georges

038 0388 11 0000

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI5118

**Certificat de compétences
Diagnosticqueur Immobilier**

N° CPDI 5118 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que

Monsieur PIZZUTI VIVIEN

Est certifié(e) selon le référentiel iCert en vigueur (CPE Di DR c3 (cycle de 3 ans) - CPE Di DR c6 (cycle de 3 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention**
 Date d'effet : 2012/01/01 Date d'expiration : 2012/01/01

Ambiente senza mentori	Ambiente Senza Mentori®
Date d'effet : 26/06/2020 - Date d'expiration : 28/06/2022	

Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 2016/03/03 - Date d'expiration : 2016/03/03
-------------	--

Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz
	Date d'installation : - Date de dépose :

Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : en cours - Date d'expiration : en cours

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Donné à Saint-Crépin, le 15/05/2020.

[illegible]

Certification de naissance

Certification de personnes
Diagnosticneur
 Niveau 1 des compétences en matière de diagnostic

Port d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 45760 Saint-Denis

Figure 1