



AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE BAS RHIN

14 Avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 0388813042
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002CT000726-1
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 28/04/2022
Référence mandataire : M Pfister Alain

DÉSIGNATION DU BIEN

2946.11.02.1623
3 RUE VICTOR HUGO
67300 SCHILTIGHEIM

PROPRIÉTAIRE

ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 3 RUE VICTOR HUGO 67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 2946.11.02.1623

Désignation : 2946.11.02.1623

Date de construction : Avant 1970

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : MAJD Khalid

Accompagnateur : Ac Environnement (0800400100)

Date de repérage : 28/04/2022

Numéro attestation : CPDI 5529

Délivré le : 16/12/2019

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

Donneur d'ordre :
ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 11/05/2022

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 11/05/2022

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

1623 - Vol 1 (Entrée)	1623 - Vol 2 (Salon)
1623 - Vol 3 (Séjour)	1623 - Vol 4 (Balcon 1)
1623 - Vol 5 (Chambre)	1623 - Vol 6 (Couloir)
1623 - Vol 7 (SDB)	1623 - Vol 8 (Balcon 2)
1623 - Vol 9 (Cuisine)	1623 - Vol 10 (W.C)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le titulaire a assuré, dans les parties privatives des immeubles d'habitation du patrimoine d'Alsace Habitat, préalablement à l'état des lieux de sortie d'un logement, les prestations suivantes :

1/ Mission de repérage systématique, dans le logement et sa cave, des matériaux amiantés de la liste B avant travaux de retrait, ou de confinement, ou susceptibles de porter atteinte à leur intégrité.

2/ Mission de repérage systématique de l'amiante en rapport avec le programme des travaux type suivant :

Travaux en tout endroit du logement et de sa cave :

- élimination de toutes les couches des revêtements et habillages de sols, murs, plafonds, de toutes natures, ainsi que des matériaux de pose, jusqu'au support brut, y compris préparation de ce support pour remplacement de ces revêtements

- remise en peinture des murs, plafonds, menuiseries y compris préparation du support

- exécution, remplacement de fixations de toutes natures au sol, dans les murs, cloisons, contre-cloisons, habillages, éléments de mobilier fixe, et au plafond

- démontage/modification du mobilier fixe et de ses fixations (placards, habillages menuisés de toutes natures)

- réparation des menuiseries intérieures et de leurs joints apparents

- intervention sur portes palières, reprise de leurs joints et calfeutrements apparents d'étanchéité à l'air et à l'eau, remise en peinture, traitement acoustique des seuils

- remplacement ou réglage des vitrages et éléments de remplissage des portes et fenêtres extérieures, et reprise de leurs calfeutrements apparents d'étanchéité à l'air et à l'eau et joints

- remplacement ou modification des volets (roulants, coulissants ou battants), de leurs caissons, calorifuges, accessoires et fixations

- remplacement ou modification des appareils sanitaires (lavabos, colonnes éventuelles, lave mains, éviers, baignoires, douches, WC, réservoirs de chasse, bidet,...), du mobilier sous appareils sanitaires des façades de baignoires, des banquettes de douches, de leurs fixations et accessoires (robinetterie, joints, barres de douches, tringles, rideaux, porte savon, barres de maintien, sièges, porte papier toilettes,...)

- remplacement ou intervention sur les appareils de production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, de leurs fixations, évacuations et de leurs accessoires

- remplacement ou modification des installations de VMC, leurs fixations et leurs accessoires (hors gaines, caissons et moteurs)

- mise en sécurité électrique

3/ Mission de repérage systématique complémentaire de l'amiante en rapport avec le programme des travaux suivant :

Travaux en tout endroit du logement et de sa cave :

- remplacement ou modification des garde-corps intérieurs

- remplacement ou modification des garde-corps extérieurs

- remplacement des revêtements ou peinture des balcons

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Logement et cave

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	1623	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Salon) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Chambre) - Vol 7 (SDB) - Vol 9 (Cuisine) - Vol 10 (W.C)	
Revêtement de mur	1623	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Salon) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Chambre) - Vol 7 (SDB) - Vol 9 (Cuisine) - Vol 10 (W.C)	
Revêtement de sol	1623	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Salon) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Balcon 1) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Couloir) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Balcon 2) - Vol 9 (Cuisine) - Vol 10 (W.C)	
Façades	1623	Vol 2 (Salon) - Vol 8 (Balcon 2) - Vol 9 (Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	1623	Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Balcon 1) - Vol 5 (Chambre) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Balcon 2) - Vol 9 (Cuisine) - Vol 10 (W.C)	
Equipements divers et accessoires	1623	Vol 7 (SDB) - Vol 9 (Cuisine)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES
D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 6 (Couloir)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P5
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P5
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P6
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P7
Vol 2 (Salon)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P7
Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P7
Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P7
Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P7
Vol 10 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P7
Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P7
Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P8
Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10
Vol 7 (SDB)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P20

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Réserve n°1: Aucun câble électrique ne peut être sondé sans réception préalable du Procès Verbal de Consignation

Réserve n°2: L'ensemble des coffrages devront être déposés pour s'assurer de l'absence d'éventuel MPCA.

Réserve n°3: Le doublage des murs devra être déposé pour s'assurer de l'absence d'éventuel MPCA.

Réserve n°4: Les conduites noyées et enterrées ne peuvent être contrôlées.

Réserve n°5: Les calles de ferrillages des dalles ne peuvent être contrôlées.

Réserve n°6: Les joints de structures entre les huisseries et les maçonneries non pas été investigués pour cause de risque de dégradations importantes des supports. Des investigations complémentaires peuvent s'avérer nécessaires une fois les huisseries déposées.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Façades**
- 2 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 3 - Plafond et faux-plafonds**
- 4 - Revêtement de sol**
- 5 - Revêtement de mur**
- 6 - Equipements divers et accessoires**

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 8 (Balcon 2)	Murs	Enduits projetés	P25	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °25 - 1	P25	Enduit type mortier / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 9 (Cuisine)	Menuiseries	Joint à lèvres	P43	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °43 - 1	P43	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 2 (Salon)	Menuiseries	Joint à lèvres	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002CT 00072 6-1 n °43 - 1	P43	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 9 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	P44	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °44 - 1	P44	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 2 (Salon)	Menuiseries	Mastic vitrier	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002CT 00072 6-1 n °44 - 1	P44	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 9 (Cuisine)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P45	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °45 - 1	P45	Joint - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 2 (Salon)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002CT 00072 6-1 n °45 - 1	P45	Joint - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits



Amiante

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 9 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P17	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °17 - 1	P17	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 2 (Salon)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P18	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °18 - 1	P18	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 3 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002CT 00072 6-1 n °18 - 1	P18	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 5 (Chambre)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P19	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °19 - 1	P19	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Dur - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P20	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °20 - 1	P20	Peinture / Carton / Plâtre / Enduit type plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Dur / Effritable - Blanc / Marron / Blanc / Beige	Positif	Présence sur analyse
1623	Vol 9 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P21	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °21 - 1	P21	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Beige Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 9 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002CT 00072 6-1 n °21 - 1	P21	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Beige Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002CT 00072 6-1 n °21 - 1	P21	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Beige Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002CT 00072 6-1 n °21 - 1	P21	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Beige Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 9 (Cuisine) - Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002CT 00072 6-1 n °21 - 1	P21	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Beige Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 3 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P22	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °22 - 1	P22	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 2 (Salon)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002CT 00072 6-1 n °22 - 1	P22	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 9 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P23	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 10 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002CT 00072 6-1 n °23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 7 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002CT 00072 6-1 n °23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 7 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002CT 00072 6-1 n °23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 10 (W.C) - Vol 7 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002CT 00072 6-1 n °23 - 1	P23	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 5 (Chambre)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °24 - 1	P24	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 3 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002CT 00072 6-1 n °24 - 1	P24	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002CT 00072 6-1 n °24 - 1	P24	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 3 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S25 - S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002CT 00072 6-1 n °24 - 1	P24	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 7 (SDB)	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	P26	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °26 - 1	P26	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Peinture porte palière	P33	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °33 - 1	P33	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint à lèvre	P34	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °34 - 1	P34	Mousse / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 9 (Cuisine)	Plafonds	Enduits ciment	P27	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °27 - 1	P27	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 10 (W.C)	Plafonds	Enduits ciment	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00072 6-1 n °27 - 1	P27	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 7 (SDB)	Plafonds	Enduits ciment	P28	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °28 - 1	P28	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 10 (W.C)	Plafonds	Enduits ciment	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002CT 00072 6-1 n °28 - 1	P28	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 3 (Séjour)	Plafonds	Enduits ciment	P29	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °29 - 1	P29	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 5 (Chambre)	Plafonds	Enduits ciment	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002CT 00072 6-1 n °29 - 1	P29	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 5 (Chambre)	Plafonds	Enduits ciment	P30	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °30 - 1	P30	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 3 (Séjour)	Plafonds	Enduits ciment	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002CT 00072 6-1 n °30 - 1	P30	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 8 (Balcon 2)	Plafonds	Enduits ciment	P31	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °31 - 1	P31	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 4 (Balcon 1)	Plafonds	Enduits ciment	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002CT 00072 6-1 n °31 - 1	P31	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P1	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n°1 - 1	P1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 2 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002CT 00072 6-1 n°1 - 1	P1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002CT 00072 6-1 n°1 - 1	P1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002CT 00072 6-1 n°1 - 1	P1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 6 (Couloir)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002CT 00072 6-1 n°1 - 1	P1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002CT 00072 6-1 n°1 - 1	P1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 10 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002CT 00072 6-1 n°1 - 1	P1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002CT 00072 6-1 n°1 - 1	P1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 2 (Salon) - Vol 3 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 6 (Couloir) - Vol 5 (Chambre) - Vol 10 (W.C) - Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002CT 00072 6-1 n°1 - 1	P1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P2	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n°2 - 1	P2 Phase 1	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P2	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n°2 - 1	P2 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P3	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n°3 - 1	P3	Ragréage / Colle - Dur / Souple - Rose / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P4	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n°4 - 1	P4 Phase 1	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P4	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n°4 - 1	P4 Phase 2	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P4	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n°4 - 1	P4 Phase 3	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 6 (Couloir)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P5	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n°5 - 1	P5	Revêtement / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Marron	Positif	Présence sur analyse
1623	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002CT 00072 6-1 n°5 - 1	P5	Revêtement / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Marron	Positif	Présence sur analyse
1623	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	P6	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n°6 - 1	P6	Ragréage / Colle / Matériau - Dur / Souple / Bitumineux - Rose / Jaune / Noir	Positif	Présence sur analyse
1623	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n°7 - 1	P7	Mortier / Matériau - Effritable / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
1623	Vol 2 (Salon)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S2 (P7)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002CT 00072 6-1 n°7 - 1	P7	Mortier / Matériau - Effritable / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
1623	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S3 (P7)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002CT 00072 6-1 n°7 - 1	P7	Mortier / Matériau - Effritable / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S4 (P7)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002CT 00072 6-1 n°7 - 1	P7	Mortier / Matériau - Effritable / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
1623	Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S13 (P7)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002CT 00072 6-1 n°7 - 1	P7	Mortier / Matériau - Effritable / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
1623	Vol 10 (W.C)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S14 (P7)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002CT 00072 6-1 n°7 - 1	P7	Mortier / Matériau - Effritable / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
1623	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S15 (P7)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002CT 00072 6-1 n°7 - 1	P7	Mortier / Matériau - Effritable / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
1623	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P8	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n°8 - 1	P8	Revêtement - Bitumineux - Noir	Positif	Présen ce sur analyse
1623	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n°9 - 1	P9	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable Fibreux / Effritable - Jaune / Rose / Noir	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °10 - 1	P10	Revêtement / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
1623	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °11 - 1	P11	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 10 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P12	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °12 - 1	P12 Phase 1	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 10 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P12	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °12 - 1	P12 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 10 (W.C)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °13 - 1	P13	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P14	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °14 - 1	P14 Phase 1	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P14	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °14 - 1	P14 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °15 - 1	P15	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 8 (Balcon 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °16 - 1	P16	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 4 (Balcon 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002CT 00072 6-1 n °16 - 1	P16	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P42	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °42 - 1	P42	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	P32	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °32 - 1	P32	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 2 (Salon)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00072 6-1 n °32 - 1	P32	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00072 6-1 n °32 - 1	P32	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00072 6-1 n °32 - 1	P32	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 10 (W.C)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00072 6-1 n °32 - 1	P32	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00072 6-1 n °32 - 1	P32	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00072 6-1 n °32 - 1	P32	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 2 (Salon) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Chambre) - Vol 10 (W.C) - Vol 1 (Entrée) - Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S32 - S33 - S34 - S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00072 6-1 n °32 - 1	P32	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P35	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °35 - 1	P35	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de mur	Joint carrelage	P38	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °38 - 1	P38	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P39	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °39 - 1	P39	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Joint decarrelage	P40	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °40 - 1	P40	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 9 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	P36	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °36 - 1	P36	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 9 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P37	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °37 - 1	P37	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
1623	Vol 7 (SDB)	Baignoire	Joint d'étanchéité	P41	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00072 6-1 n °41 - 1	P41	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1623	Vol 7 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	S16	Réalisation d'un sondage		S16 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.


Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
				1623			
P5	Revêtement de sol	Revêtement / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Marron	Vol 6 (Couloir) - Vol 1 (Entrée)	45,02 m		31,69 m²	2 unité(s)
P6	Revêtement de sol	Ragréage / Colle / Matériau - Dur / Souple / Bitumineux - Rose / Jaune / Noir	Vol 1 (Entrée)	22,81 m		16,1 m²	1 unité(s)
P7	Revêtement de sol	Mortier / Matériau - Effritable / Bitumineux - Gris / Noir	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Salon) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Chambre) - Vol 9 (Cuisine) - Vol 10 (W.C) - Vol 7 (SDB)	112,02 m		103,66 m²	7 unité(s)
P8	Revêtement de sol	Revêtement - Bitumineux - Noir	Vol 3 (Séjour)	26,43 m		38,95 m²	1 unité(s)
P10	Revêtement de sol	Revêtement / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Vol 5 (Chambre)	15,34 m		14,31 m²	1 unité(s)
P20	Murs et cloisons	Peinture / Carton / Plâtre / Enduit type plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Dur / Effritable - Blanc / Marron / Blanc / Beige	Vol 7 (SDB)	4,32 m			1 unité(s)

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA





Ref.	Plans	Titre du plan
	 1623	1623 - Zoom - Actions menées
	 1623	1623 - MPCA Toutes catégories confondues
	 1623	1623 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	 1623	1623 - MPCA Revêtement de sol

1623 - ZOOM - ACTIONS MENÉES

Référence:
002CT000726-1

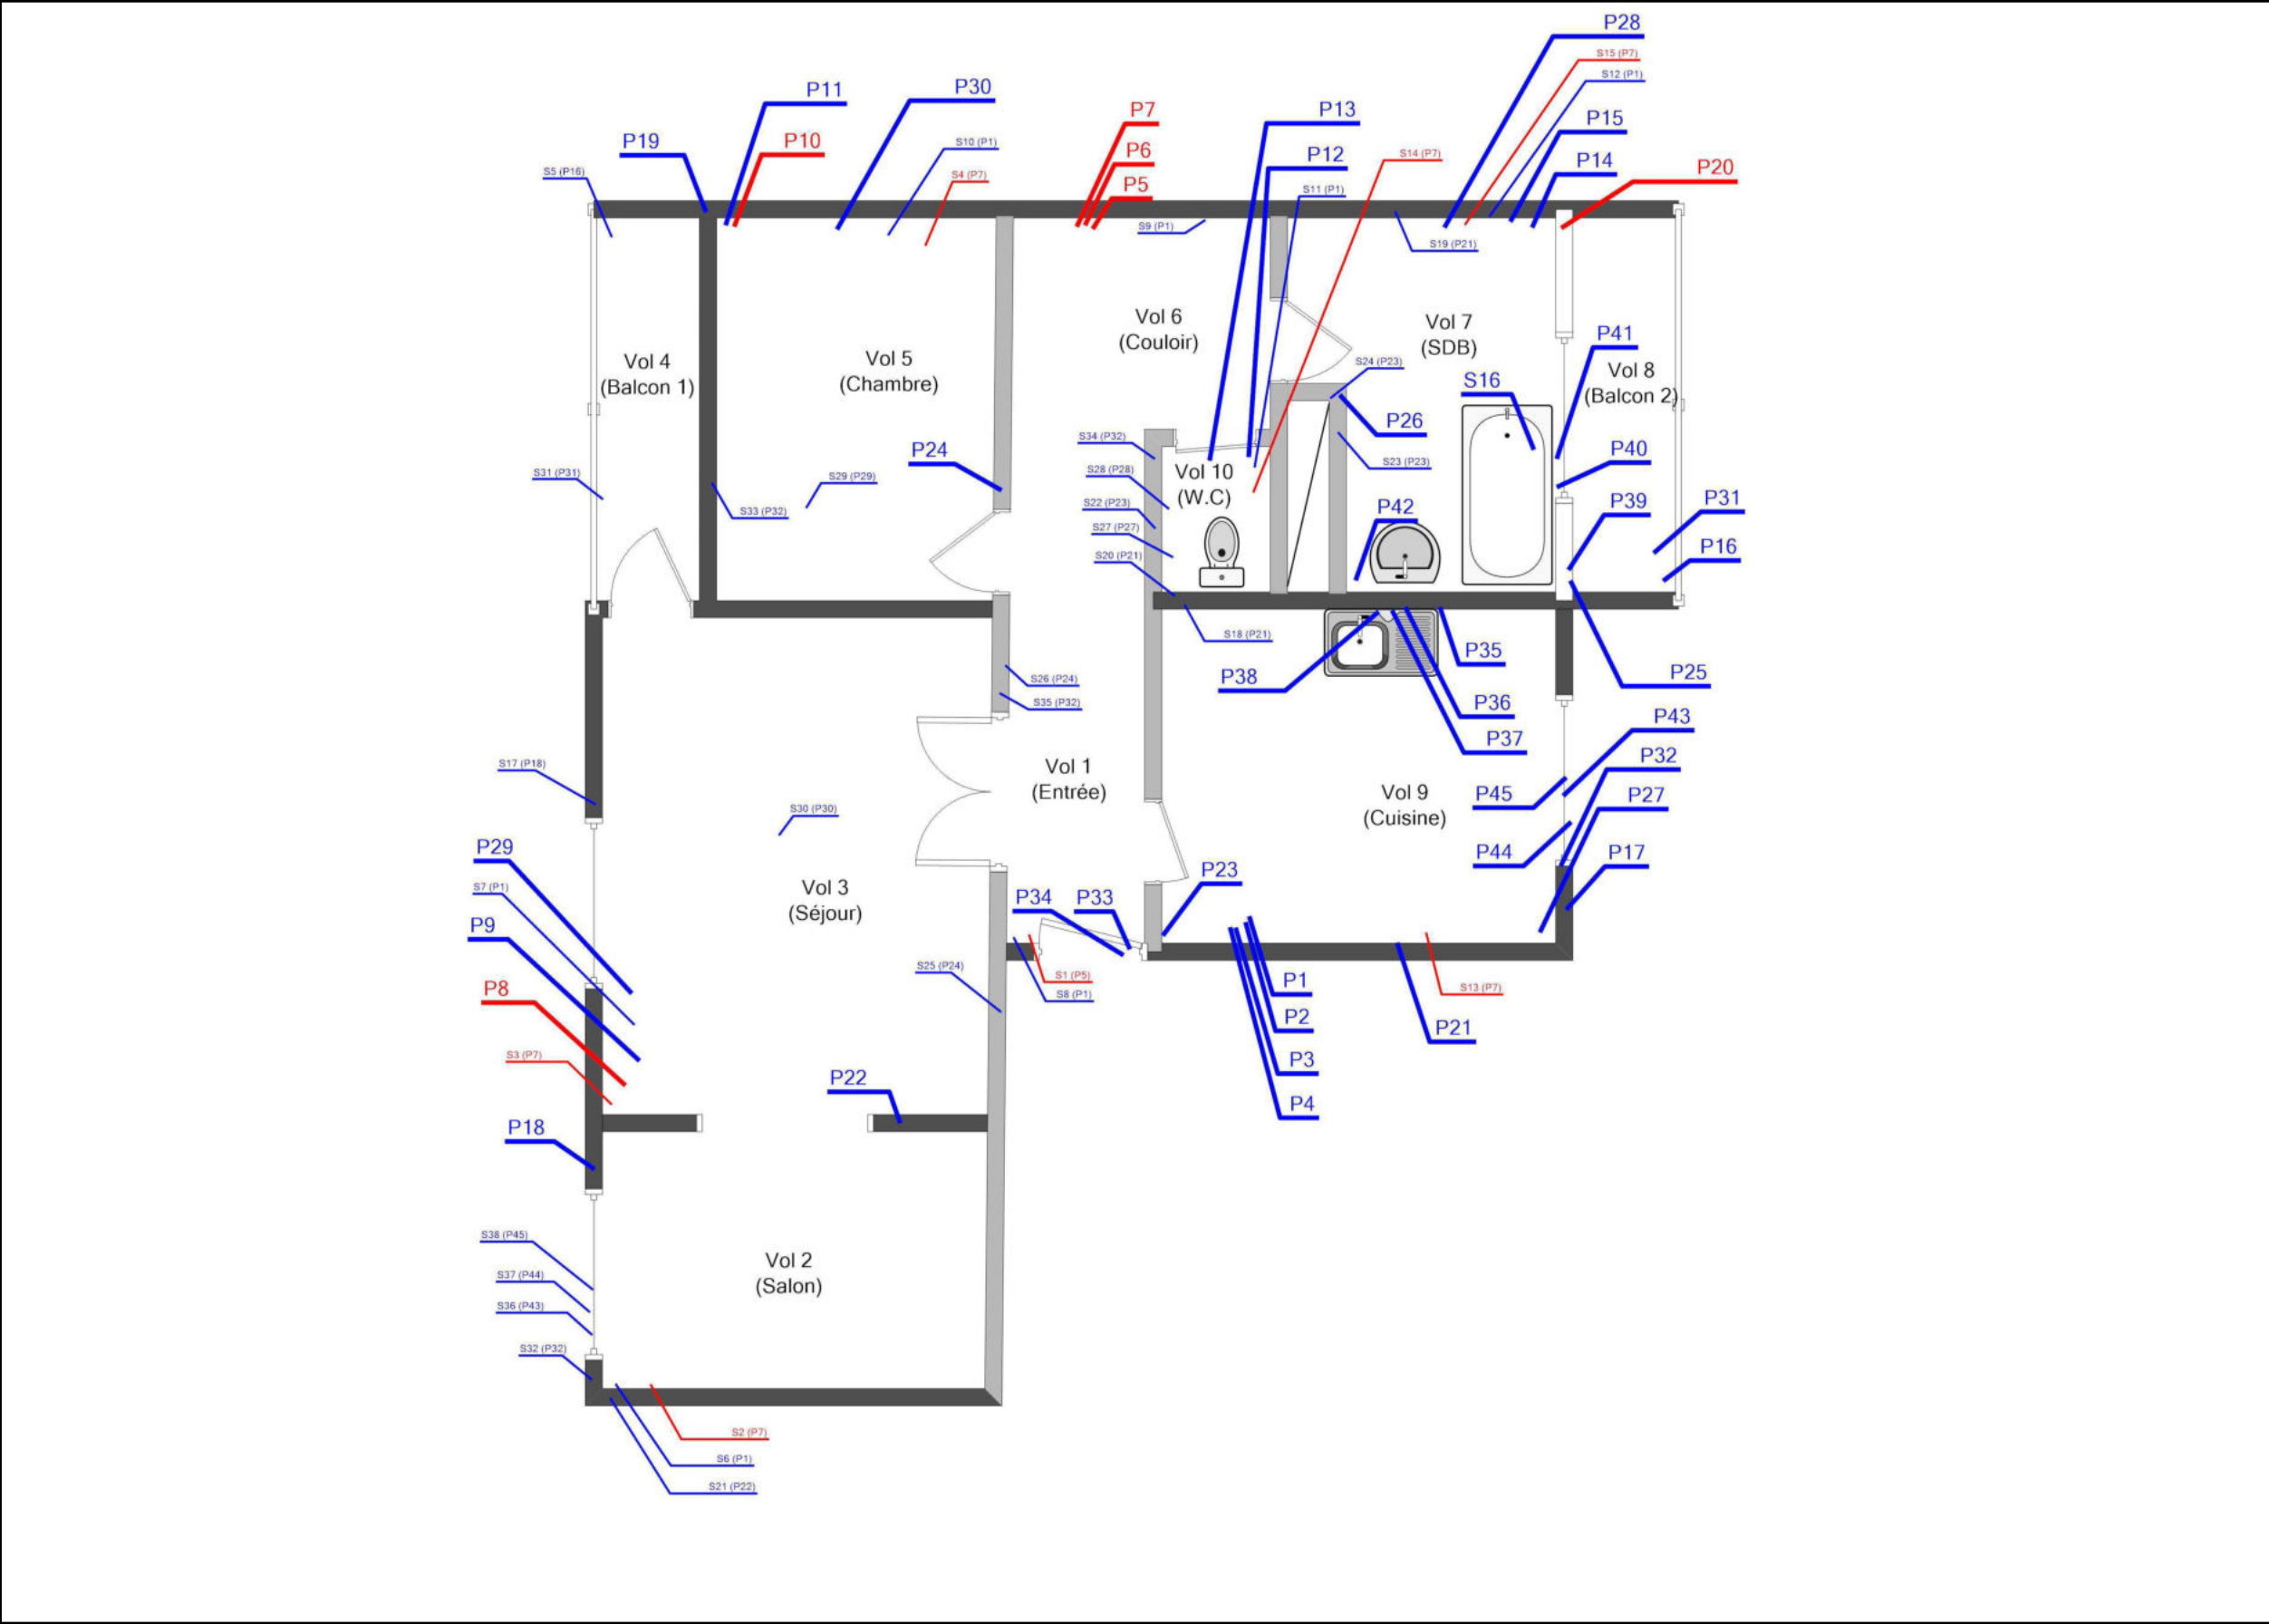

Légende

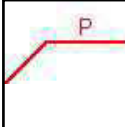	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

[illegible]

Adresse du bien

3 RUE VICTOR HUGO
67300 SCHILTIGHEIM

Désignation


2946.11.02.1623

Date intervention

28/04/2022

Techniciens intervenant

MAJD Khalid

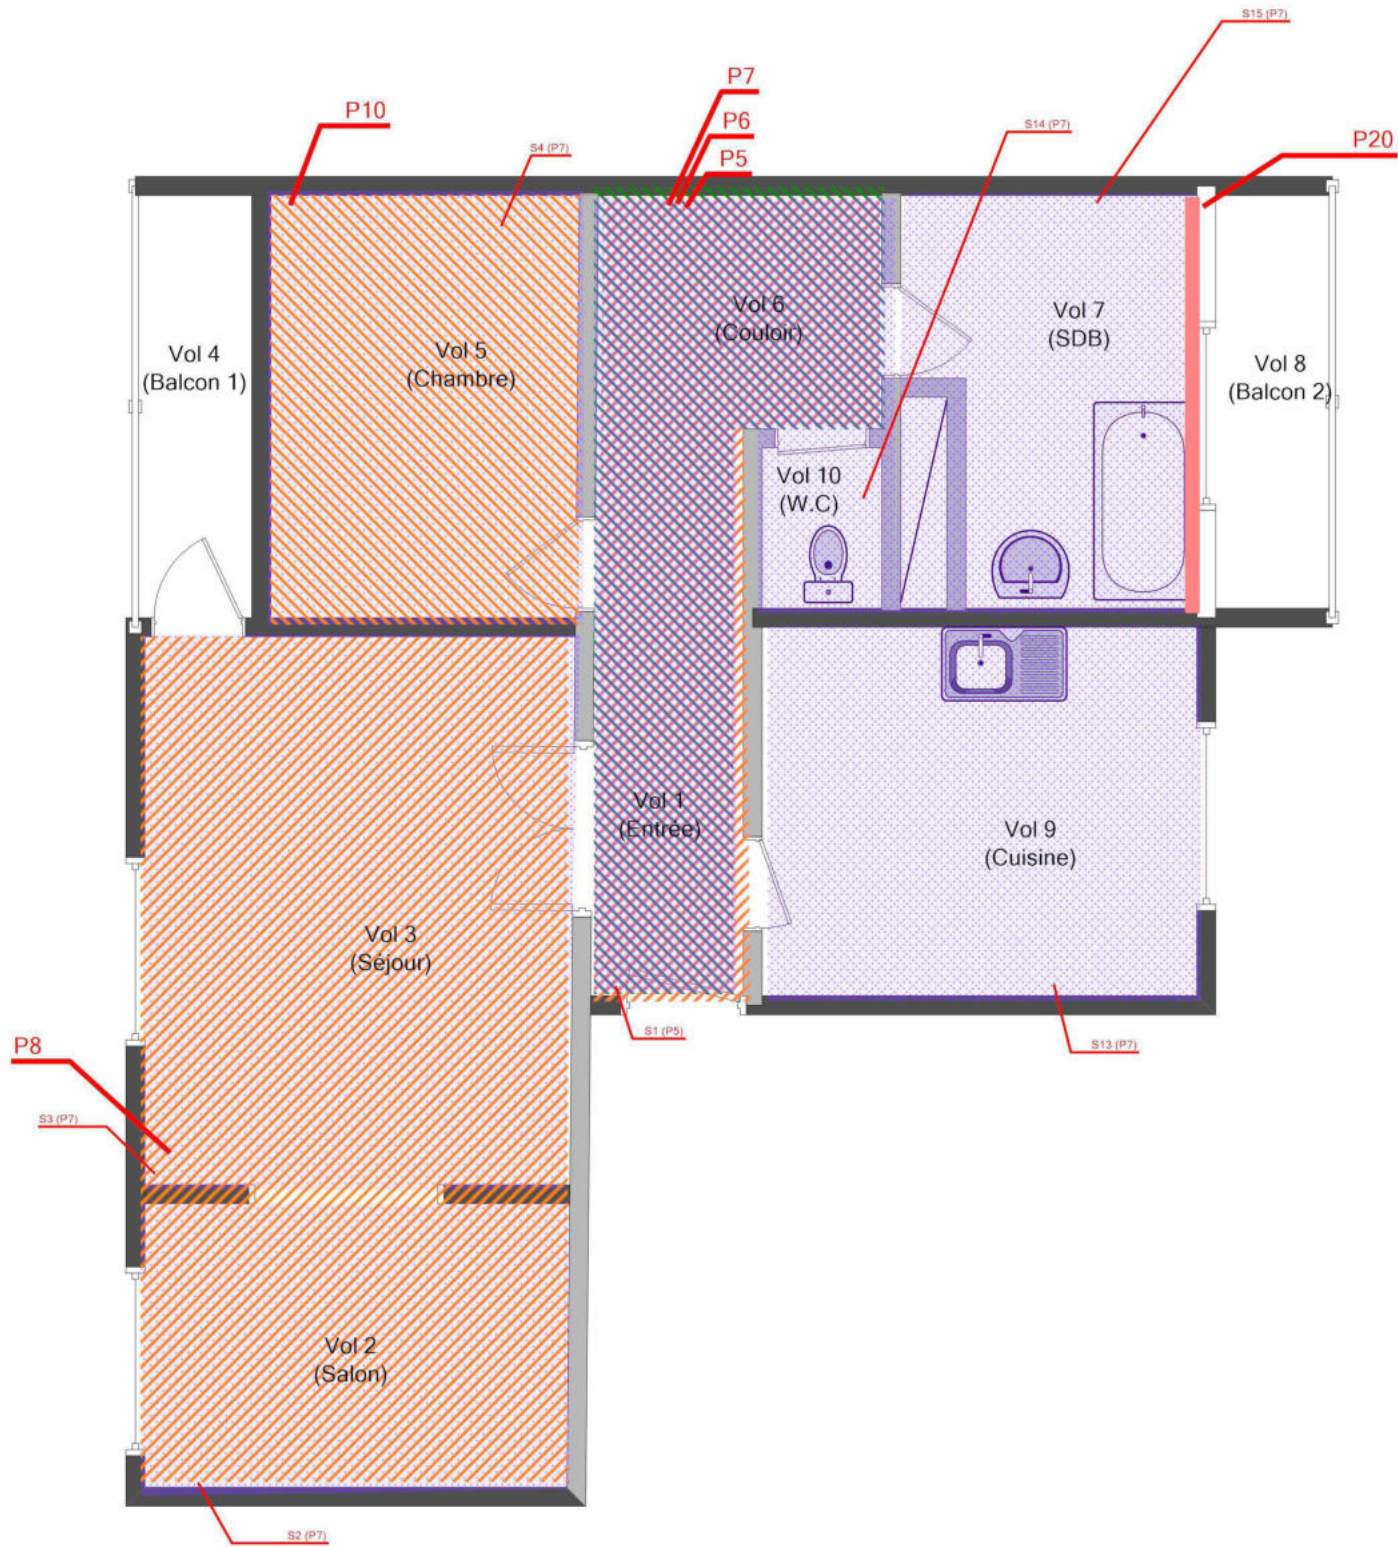

Légende



P5 : Dalles plastiques



P8 : Dalles plastiques



P20 : Panneaux de cloisons



P6 : Ragréage



P7 : Chape maigre (base ciment)





P10 : Dalles plastiques

Légende



P20 : Panneaux de cloisons

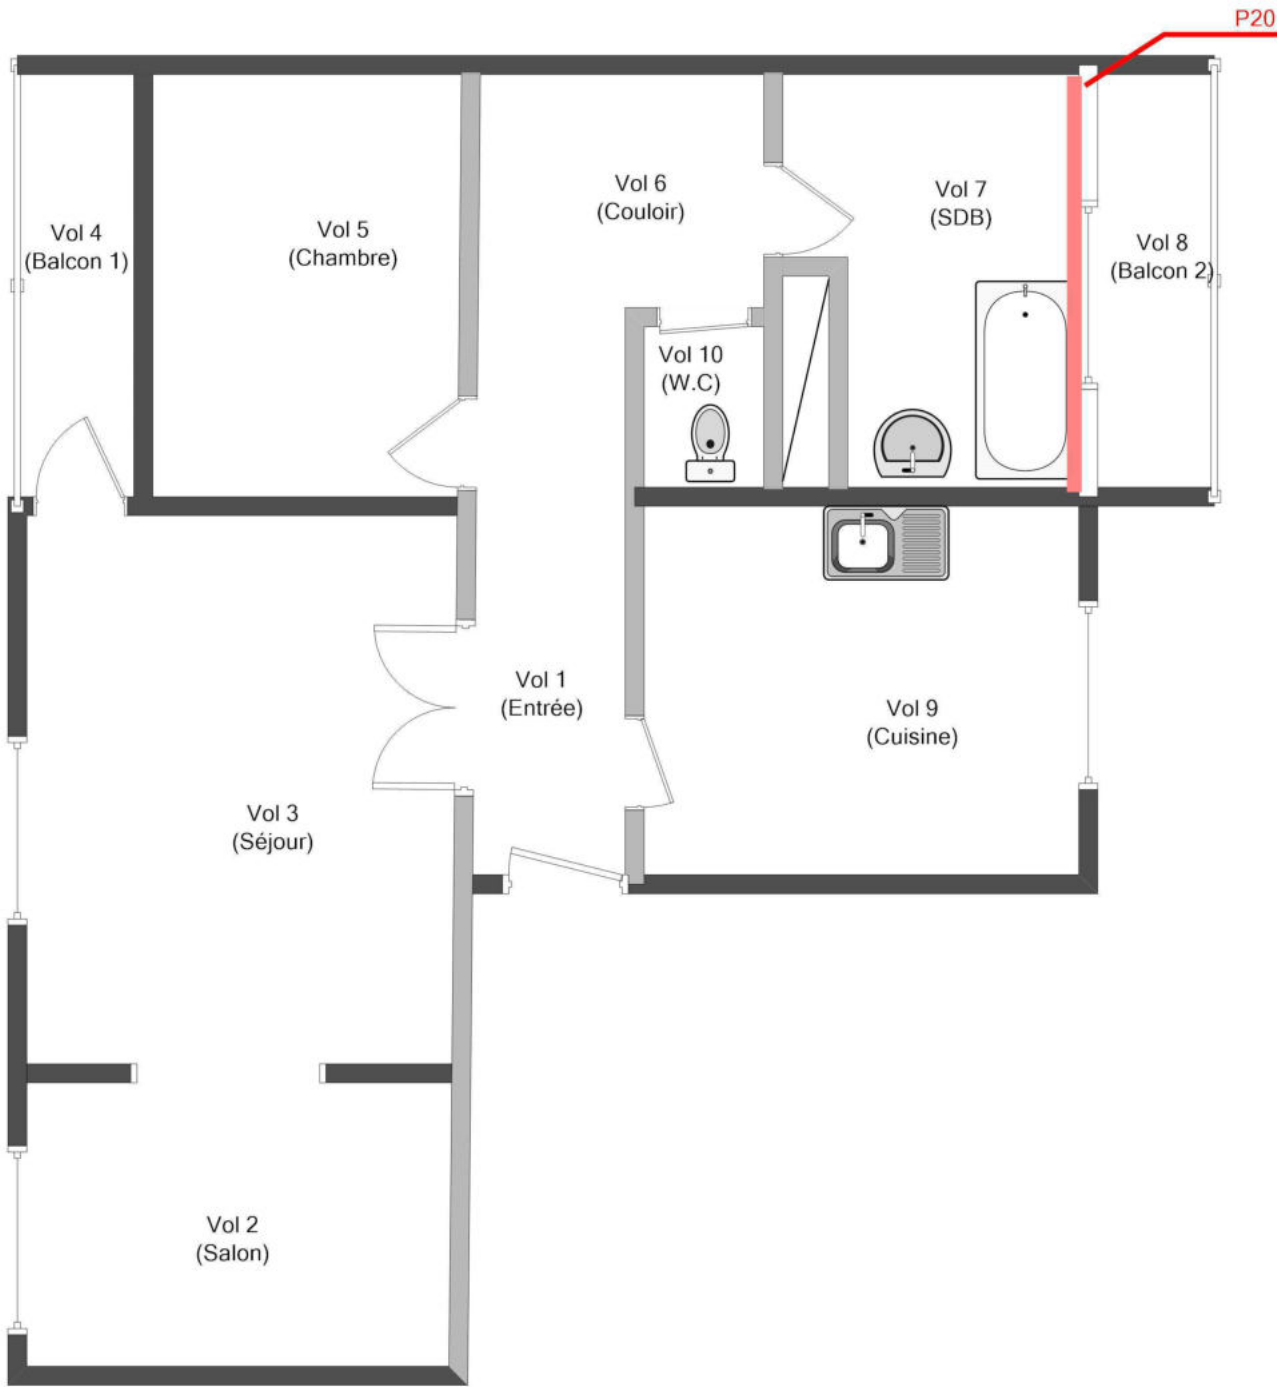

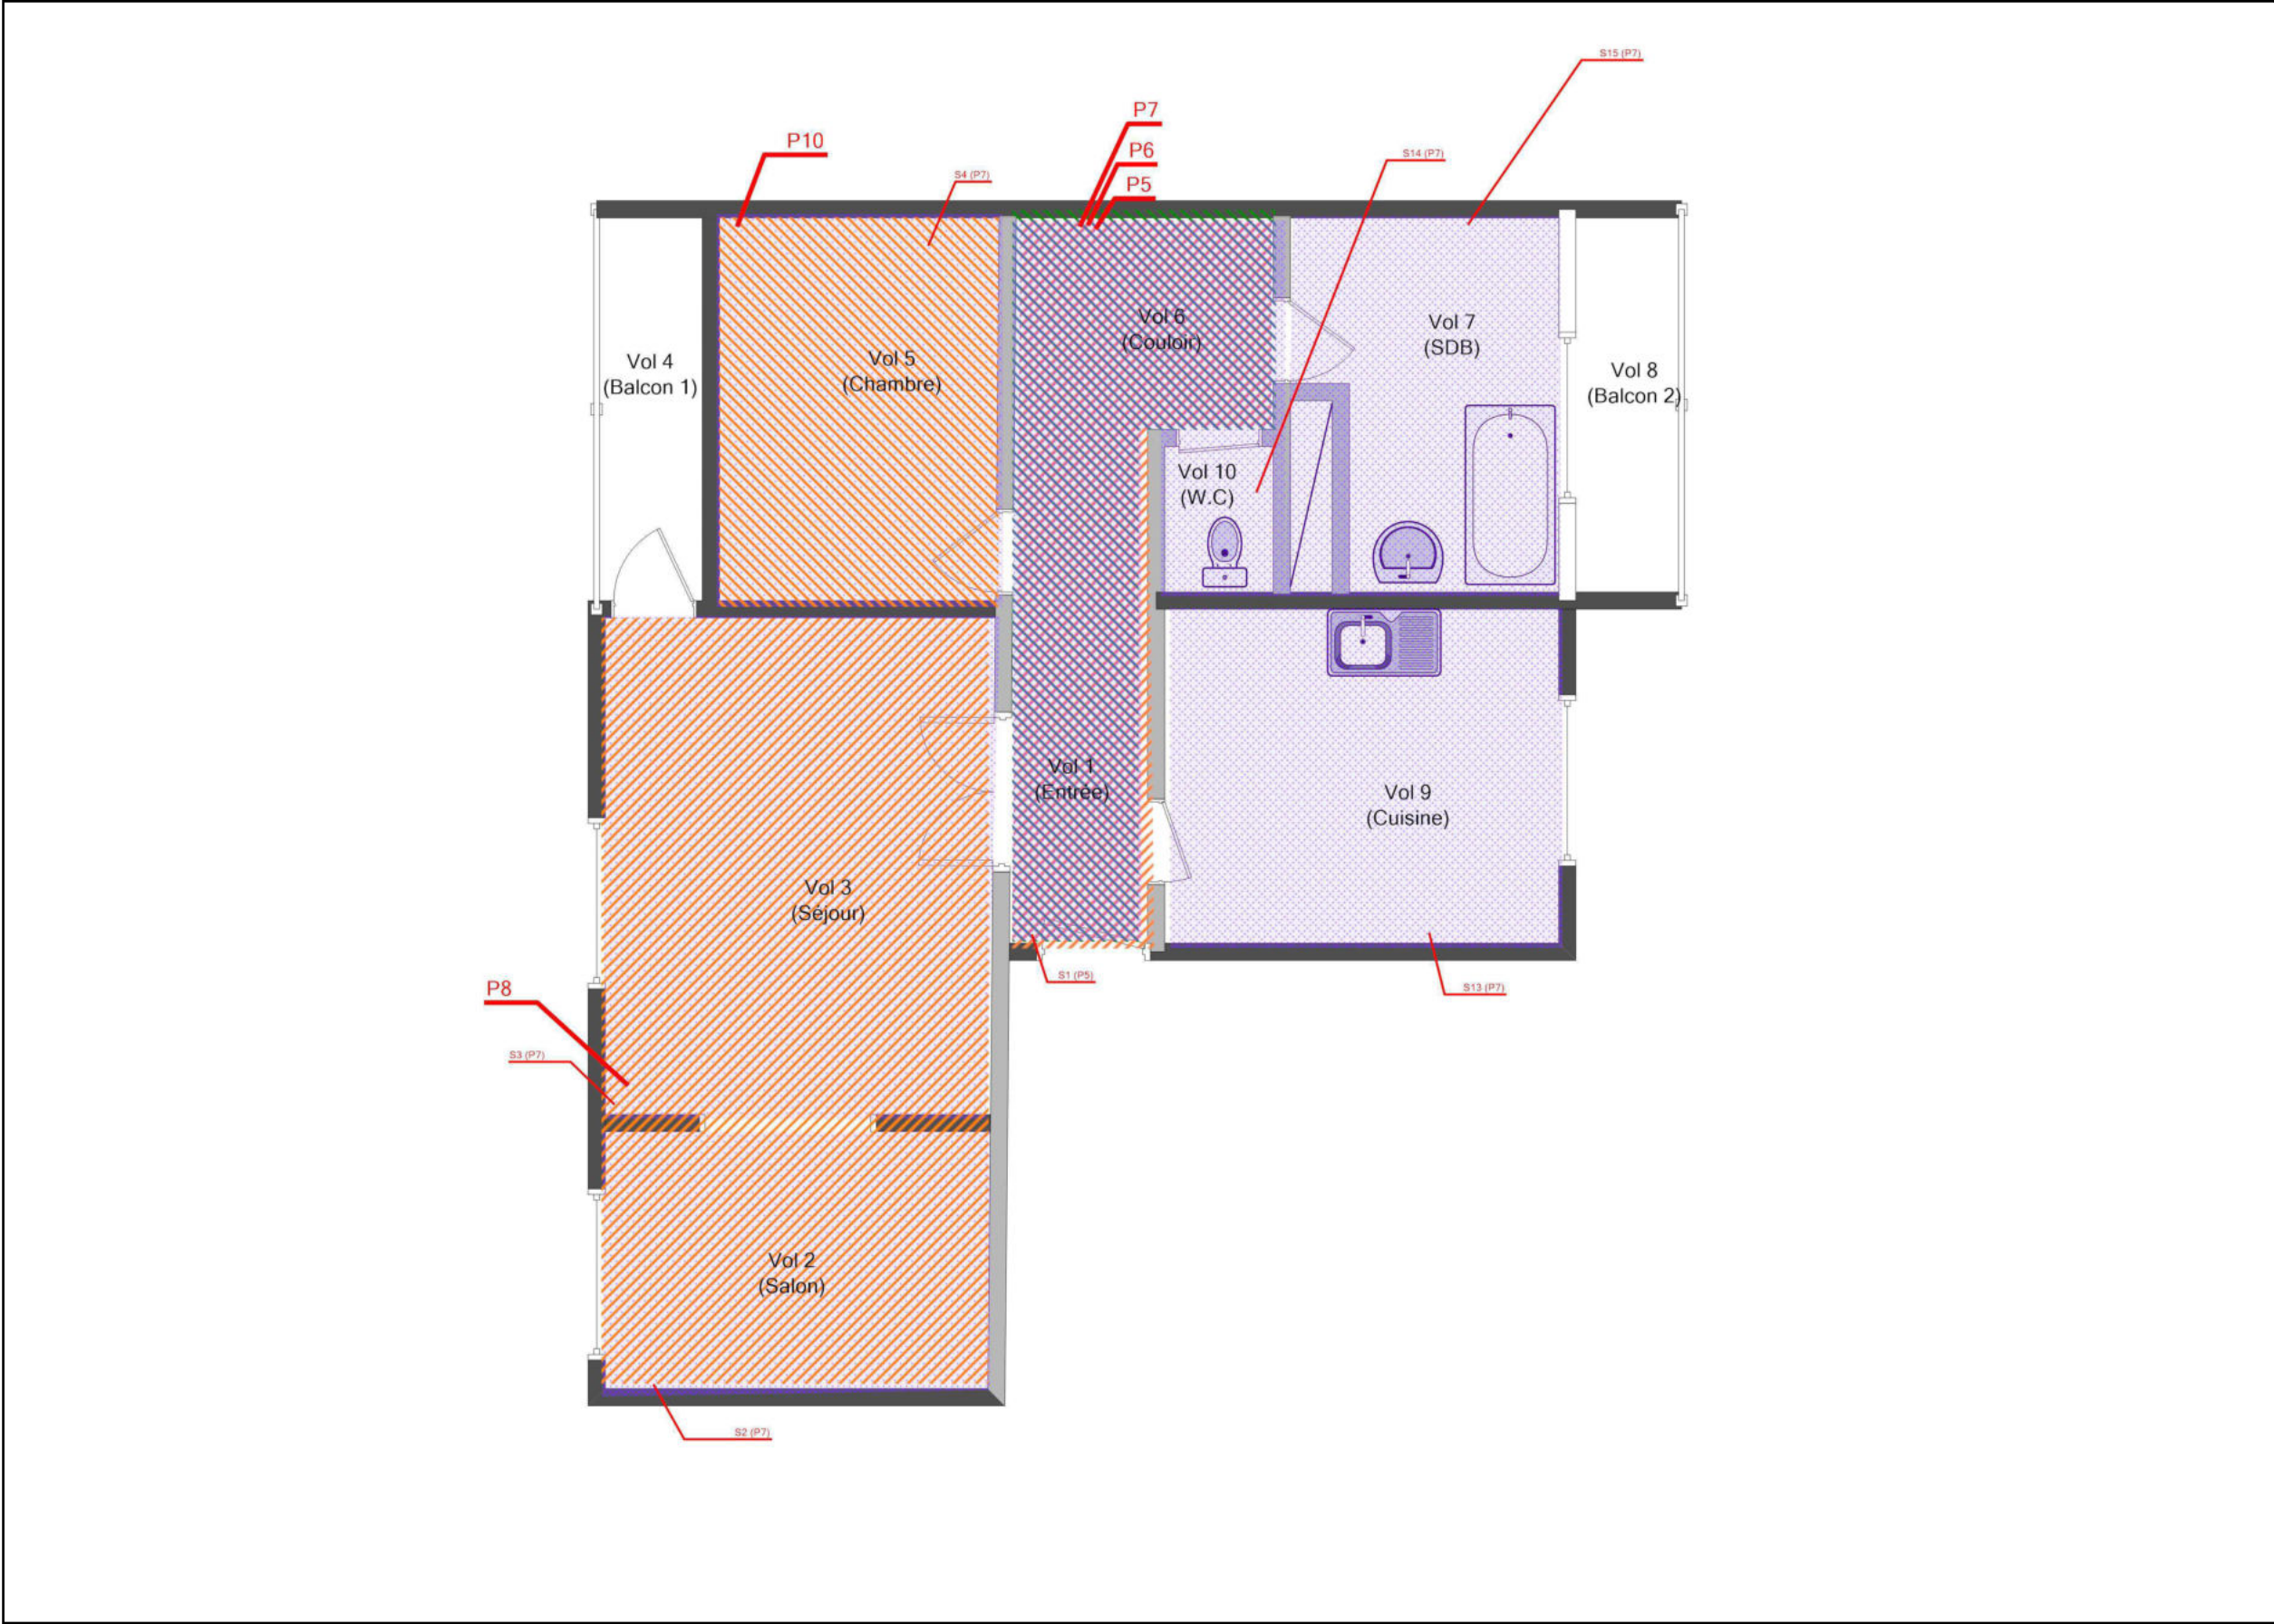

Légende	
	P5 : Dalles plastiques
	P8 : Dalles plastiques
	P6 : Ragréage
	P7 : Chape maigre (base ciment)
	P10 : Dalles plastiques

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	3 RUE VICTOR HUGO 67300 SCHILTIGHEIM	2946.11.02.1623	28/04/2022	MAJD Khalid

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002CT000726-1 n°1 - 1 (P1)	1623 - Vol 9 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002CT000726-1 n°2 - 1 (P2)	1623 - Vol 9 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002CT000726-1 n°3 - 1 (P3)	1623 - Vol 9 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002CT000726-1 n°4 - 1 (P4)	1623 - Vol 9 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002CT000726-1 n°5 - 1 (P5)	1623 - Vol 6 (Couloir)	Prélèvement positif
002CT000726-1 n°6 - 1 (P6)	1623 - Vol 1 (Entrée)	Prélèvement positif
002CT000726-1 n°7 - 1 (P7)	1623 - Vol 1 (Entrée)	Prélèvement positif
002CT000726-1 n°8 - 1 (P8)	1623 - Vol 3 (Séjour)	Prélèvement positif
002CT000726-1 n°9 - 1 (P9)	1623 - Vol 3 (Séjour)	Prélèvement négatif
002CT000726-1 n°10 - 1 (P10)	1623 - Vol 5 (Chambre)	Prélèvement positif
002CT000726-1 n°11 - 1 (P11)	1623 - Vol 5 (Chambre)	Prélèvement négatif
002CT000726-1 n°12 - 1 (P12)	1623 - Vol 10 (W.C)	Prélèvement négatif
002CT000726-1 n°13 - 1 (P13)	1623 - Vol 10 (W.C)	Prélèvement négatif
002CT000726-1 n°14 - 1 (P14)	1623 - Vol 7 (SDB)	Prélèvement négatif
002CT000726-1 n°15 - 1 (P15)	1623 - Vol 7 (SDB)	Prélèvement négatif
002CT000726-1 n°16 - 1 (P16)	1623 - Vol 8 (Balcon 2)	Prélèvement négatif
002CT000726-1 n°17 - 1 (P17)	1623 - Vol 9 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002CT000726-1 n°18 - 1 (P18)	1623 - Vol 2 (Salon)	Prélèvement négatif
002CT000726-1 n°19 - 1 (P19)	1623 - Vol 5 (Chambre)	Prélèvement négatif
002CT000726-1 n°20 - 1 (P20)	1623 - Vol 7 (SDB)	Prélèvement positif
002CT000726-1 n°21 - 1 (P21)	1623 - Vol 9 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002CT000726-1 n°22 - 1 (P22)	1623 - Vol 3 (Séjour)	Prélèvement négatif
002CT000726-1 n°23 - 1 (P23)	1623 - Vol 9 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002CT000726-1 n°24 - 1 (P24)	1623 - Vol 5 (Chambre)	Prélèvement négatif
002CT000726-1 n°25 - 1 (P25)	1623 - Vol 8 (Balcon 2)	Prélèvement négatif
002CT000726-1 n°26 - 1 (P26)	1623 - Vol 7 (SDB)	Prélèvement négatif
002CT000726-1 n°27 - 1 (P27)	1623 - Vol 9 (Cuisine)	Prélèvement négatif

002CT000726-1 n°28 - 1 (P28)	1623 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000726-1 n°29 - 1 (P29)	1623 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement négatif
002CT000726-1 n°30 - 1 (P30)	1623 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002CT000726-1 n°31 - 1 (P31)	1623 - Vol 8 (Balcon 2)	Prélevement négatif
002CT000726-1 n°32 - 1 (P32)	1623 - Vol 9 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000726-1 n°33 - 1 (P33)	1623 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002CT000726-1 n°34 - 1 (P34)	1623 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002CT000726-1 n°35 - 1 (P35)	1623 - Vol 9 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000726-1 n°36 - 1 (P36)	1623 - Vol 9 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000726-1 n°37 - 1 (P37)	1623 - Vol 9 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000726-1 n°38 - 1 (P38)	1623 - Vol 9 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000726-1 n°39 - 1 (P39)	1623 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000726-1 n°40 - 1 (P40)	1623 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000726-1 n°41 - 1 (P41)	1623 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000726-1 n°42 - 1 (P42)	1623 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000726-1 n°43 - 1 (P43)	1623 - Vol 9 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000726-1 n°44 - 1 (P44)	1623 - Vol 9 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000726-1 n°45 - 1 (P45)	1623 - Vol 9 (Cuisine)	Prélevement négatif
S16 - 1 (S16)	1623 - Vol 7 (SDB)	



002CT000726-1 n°1 - 1 (P1) - 1623 - Vol 9 (Cuisine)



002CT000726-1 n°2 - 1 (P2) - 1623 - Vol 9 (Cuisine)



002CT000726-1 n°3 - 1 (P3) - 1623 - Vol 9 (Cuisine)



002CT000726-1 n°4 - 1 (P4) - 1623 - Vol 9 (Cuisine)



002CT000726-1 n°5 - 1 (P5) - 1623 - Vol 6 (Couloir)



002CT000726-1 n°6 - 1 (P6) - 1623 - Vol 1 (Entrée)



002CT000726-1 n°7 - 1 (P7) - 1623 - Vol 1 (Entrée)



002CT000726-1 n°8 - 1 (P8) - 1623 - Vol 3 (Séjour)



002CT000726-1 n°9 - 1 (P9) - 1623 - Vol 3 (Séjour)



002CT000726-1 n°10 - 1 (P10) - 1623 - Vol 5 (Chambre)



002CT000726-1 n°11 - 1 (P11) - 1623 - Vol 5 (Chambre)



002CT000726-1 n°12 - 1 (P12) - 1623 - Vol 10 (W.C)



002CT000726-1 n°13 - 1 (P13) - 1623 - Vol 10 (W.C)



002CT000726-1 n°14 - 1 (P14) - 1623 - Vol 7 (SDB)



002CT000726-1 n°15 - 1 (P15) - 1623 - Vol 7 (SDB)



002CT000726-1 n°16 - 1 (P16) - 1623 - Vol 8 (Balcon 2)



002CT000726-1 n°17 - 1 (P17) - 1623 - Vol 9 (Cuisine)



002CT000726-1 n°18 - 1 (P18) - 1623 - Vol 2 (Salon)



002CT000726-1 n°19 - 1 (P19) - 1623 - Vol 5 (Chambre)




002CT000726-1 n°20 - 1 (P20) - 1623 - Vol 7 (SDB)



002CT000726-1 n°21 - 1 (P21) - 1623 - Vol 9 (Cuisine)



002CT000726-1 n°22 - 1 (P22) - 1623 - Vol 3 (Séjour)

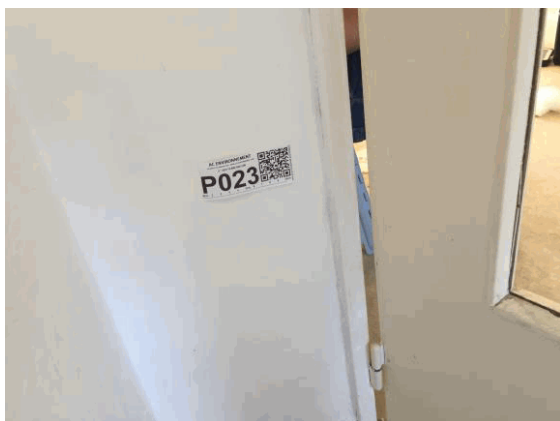

002CT000726-1 n°23 - 1 (P23) - 1623 - Vol 9 (Cuisine)



002CT000726-1 n°24 - 1 (P24) - 1623 - Vol 5 (Chambre)



002CT000726-1 n°25 - 1 (P25) - 1623 - Vol 8 (Balcon 2)



002CT000726-1 n°26 - 1 (P26) - 1623 - Vol 7 (SDB)



002CT000726-1 n°27 - 1 (P27) - 1623 - Vol 9 (Cuisine)



002CT000726-1 n°28 - 1 (P28) - 1623 - Vol 7 (SDB)



002CT000726-1 n°29 - 1 (P29) - 1623 - Vol 3 (Séjour)



002CT000726-1 n°30 - 1 (P30) - 1623 - Vol 5 (Chambre)



002CT000726-1 n°31 - 1 (P31) - 1623 - Vol 8 (Balcon 2)



002CT000726-1 n°32 - 1 (P32) - 1623 - Vol 9 (Cuisine)




002CT000726-1 n°33 - 1 (P33) - 1623 - Vol 1 (Entrée)



002CT000726-1 n°34 - 1 (P34) - 1623 - Vol 1 (Entrée)



002CT000726-1 n°35 - 1 (P35) - 1623 - Vol 9 (Cuisine)

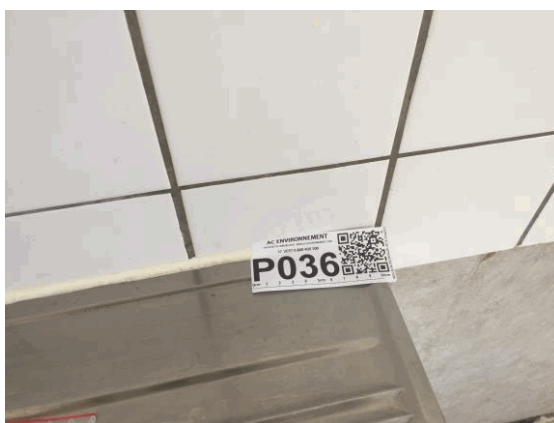


002CT000726-1 n°36 - 1 (P36) - 1623 - Vol 9 (Cuisine)



002CT000726-1 n°37 - 1 (P37) - 1623 - Vol 9 (Cuisine)



002CT000726-1 n°38 - 1 (P38) - 1623 - Vol 9 (Cuisine)

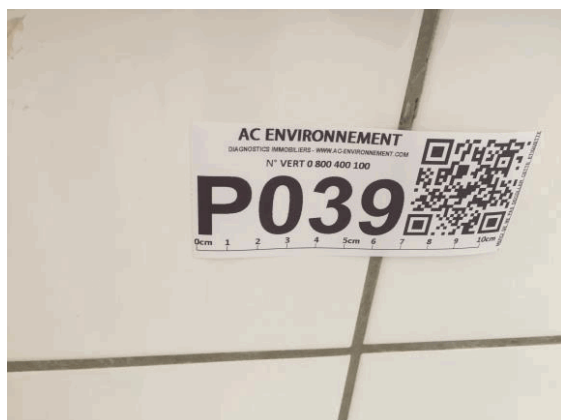

002CT000726-1 n°39 - 1 (P39) - 1623 - Vol 7 (SDB)



002CT000726-1 n°40 - 1 (P40) - 1623 - Vol 7 (SDB)




002CT000726-1 n°41 - 1 (P41) - 1623 - Vol 7 (SDB)



002CT000726-1 n°42 - 1 (P42) - 1623 - Vol 7 (SDB)




002CT000726-1 n°43 - 1 (P43) - 1623 - Vol 9 (Cuisine)

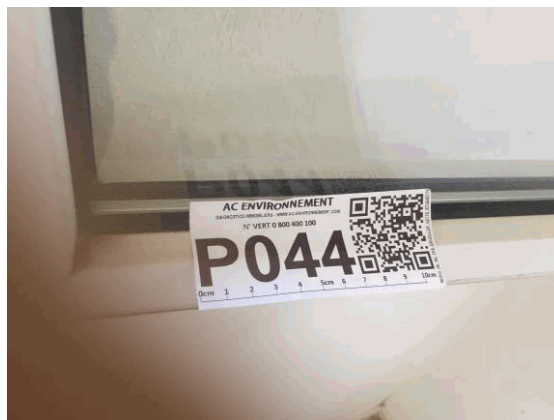

002CT000726-1 n°44 - 1 (P44) - 1623 - Vol 9 (Cuisine)



002CT000726-1 n°45 - 1 (P45) - 1623 - Vol 9 (Cuisine)

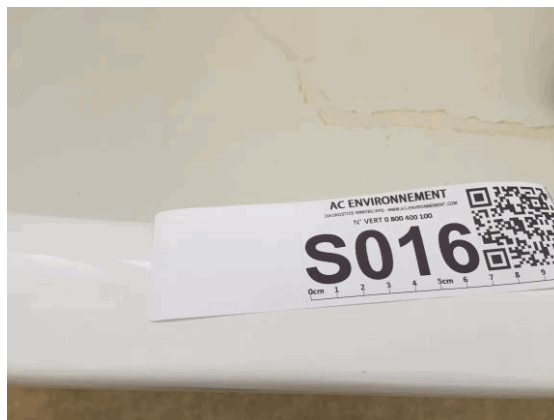

S16 - 1 (S16) - 1623 - Vol 7 (SDB)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - -	1623 - Vol 9 (Cuisine)	
P2 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris - -	1623 - Vol 9 (Cuisine)	
P2 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	1623 - Vol 9 (Cuisine)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Colle - Dur / Souple - Rose / Jaune - -	1623 - Vol 9 (Cuisine)	
P4 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune - -	1623 - Vol 9 (Cuisine)	
P4 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Rose - -	1623 - Vol 9 (Cuisine)	
P4 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	1623 - Vol 9 (Cuisine)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Marron - -	1623 - Vol 6 (Couloir)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Colle / Matériau - Dur / Souple / Bitumineux - Rose / Jaune / Noir - -	1623 - Vol 1 (Entrée)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier / Matériau - Effritable / Bitumineux - Gris / Noir - -	1623 - Vol 1 (Entrée)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Bitumineux - Noir - -	1623 - Vol 3 (Séjour)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable Fibreux / Effritable - Jaune / Rose / Noir - -	1623 - Vol 3 (Séjour)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris - -	1623 - Vol 5 (Chambre)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose - -	1623 - Vol 5 (Chambre)	
P12 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris - -	1623 - Vol 10 (W.C)	
P12 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris - -	1623 - Vol 10 (W.C)	

P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Rose - -	1623 - Vol 10 (W.C)
P14 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris - -	1623 - Vol 7 (SDB)
P14 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	1623 - Vol 7 (SDB)
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Rose - -	1623 - Vol 7 (SDB)
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	1623 - Vol 8 (Balcon 2)
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris - -	1623 - Vol 9 (Cuisine)
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Gris - -	1623 - Vol 2 (Salon)
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Dur - Marron / Blanc - -	1623 - Vol 5 (Chambre)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Carton / Plâtre / Enduit type plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Dur / Effritable - Blanc / Marron / Blanc / Beige - -	1623 - Vol 7 (SDB)
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Marron / Beige Blanc / Gris - -	1623 - Vol 9 (Cuisine)
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc Beige / Gris - -	1623 - Vol 3 (Séjour)
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	1623 - Vol 9 (Cuisine)
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Dur - Blanc - -	1623 - Vol 5 (Chambre)
P25	Façades	Murs	Enduit type mortier / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris - -	1623 - Vol 8 (Balcon 2)
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc - -	1623 - Vol 7 (SDB)

P27	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris - -	1623 - Vol 9 (Cuisine)
P28	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris - -	1623 - Vol 7 (SDB)
P29	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris - -	1623 - Vol 3 (Séjour)
P30	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris - -	1623 - Vol 5 (Chambre)
P31	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris - -	1623 - Vol 8 (Balcon 2)
P32	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture - Effritable - Multicolore - -	1623 - Vol 9 (Cuisine)
P33	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture - Effritable - Multicolore - -	1623 - Vol 1 (Entrée)
P34	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mousse / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune - -	1623 - Vol 1 (Entrée)
P35	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - -	1623 - Vol 9 (Cuisine)
P36	Equipements divers et accessoires	Evier	Joint - Souple - Blanc - -	1623 - Vol 9 (Cuisine)
P37	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon - Bitumineux - Noir - -	1623 - Vol 9 (Cuisine)
P38	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Gris - -	1623 - Vol 9 (Cuisine)
P39	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	1623 - Vol 7 (SDB)
P40	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Gris - -	1623 - Vol 7 (SDB)
P41	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Joint - Souple - Blanc - -	1623 - Vol 7 (SDB)
P42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Beige / Gris - -	1623 - Vol 7 (SDB)
P43	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - -	1623 - Vol 9 (Cuisine)
P44	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - -	1623 - Vol 9 (Cuisine)
P45	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Gris - -	1623 - Vol 9 (Cuisine)

CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence **C022022231343**
Adresse Commande : 002CT000726-1
Affaire : 2946.11.02.1623
3 RUE VICTOR HUGO
67300 SCHILTIGHEIM

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 11/05/2022

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022022231343 RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse. (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse</i>
Texte réglementaire	<u>Arrêté du 1er octobre 2019</u> : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002CT000726-1_001

Référence labo	42PM01622577	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 9 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	- - -	Acétone	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000726-1_002

Référence labo	42PM01622578	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 9 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	- - -	Acétone	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	- - -	Acétone	Non détecté ●
	3	Ragréage Effritable Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	2 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002CT000726-1_003

Référence labo 42PM01622579
 Date du prélèvement 28/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1623 - Vol 9 (Cuisine)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Ragréage Dur Rose	-	-	-	Acétone	1	2	FAG
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000726-1_004

Référence labo 42PM01622580
 Date du prélèvement 28/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1623 - Vol 9 (Cuisine)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FAG
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
2	3	Ragréage Dur Rose	-	-	-	Acétone	1	2	FAG
3	4	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FAG
	5	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			3 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
 Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon : 002CT000726-1_005

Référence labo 42PM01622581
 Date du prélèvement 28/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1623 - Vol 6 (Couloir)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Revêtement Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone	1	1	FAG
	2	Matériau Effritable Marron	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000726-1_006

Référence labo	42PM01622582	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Dur Rose	- - -	Acétone, Chloroforme	Chrysotile
	2	Colle Souple Jaune	- - -		
	3	Matériau Bitumineux Noir	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000726-1_007

Référence labo	42PM01622583	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mortier Effritable Gris	- - -	Chloroforme	Chrysotile
	2	Matériau Bitumineux Noir	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000726-1_008

Référence labo	42PM01622584	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 3 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Bitumineux Noir	- - -	Chloroforme	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000726-1_009

Référence labo	42PM01622585	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 3 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Fibreux Rose	- - -		
	3	Matériau Effritable Noir	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Effritable / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000726-1_010

Référence labo	42PM01622586
Date du prélèvement	28/04/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 5 (Chambre)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyse									Présence d'amiante
1	1	Revêtement Bitumineux Noir	-	-	-								Chrysotile
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-								
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET								

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000726-1_011

Référence labo	42PM01622587
Date du prélèvement	28/04/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 5 (Chambre)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyse									Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-								Non détecté
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-								
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET								

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000726-1_012

Référence labo	42PM01622588
Date du prélèvement	28/04/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 10 (W.C)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyse									Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-								Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-								Non détecté
	3	Ragréage Dur Gris	-	-	-								
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		2 MET								

Remarque concernant l'analyse Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002CT000726-1_013

Référence labo	42PM01622589
Date du prélèvement	28/04/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 10 (W.C)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyse									Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-								Non détecté
	2	Ragréage Dur Fibreux Rose	-	-	-								
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET								

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000726-1_014

Référence labo 42PM01622590
 Date du prélèvement 28/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1623 - Vol 7 (SDB)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	1	2	FAG	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	FAG	Non détecté ●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002CT000726-1_015

Référence labo 42PM01622591
 Date du prélèvement 28/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1623 - Vol 7 (SDB)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	FAG	Non détecté ●
	2	Ragréage Dur Fibreux Rose	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000726-1_016

Référence labo 42PM01622592
 Date du prélèvement 28/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1623 - Vol 8 (Balcon 2)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	1	2	FAG	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000726-1_017

Référence labo 42PM01622593
 Date du prélèvement 28/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1623 - Vol 9 (Cuisine)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	1	2	FAG	Non détecté ●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000726-1_018

Référence labo 42PM01622594

Date du prélèvement 28/04/2022

Auteur du prélèvement AC Environnement

Type de prélèvement Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment

Zone de prélèvement 2946.11.02.1623 - Vol 2 (Salon)

Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui

Analyse réglementaire Oui

Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FAG
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000726-1_019

Référence labo 42PM01622595

Date du prélèvement 28/04/2022

Auteur du prélèvement AC Environnement

Type de prélèvement Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons

Zone de prélèvement 2946.11.02.1623 - Vol 5 (Chambre)

Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui

Analyse réglementaire Oui

Date d'analyse 09/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	PBE	Acétone	1	2	FSU
	2	Plâtre Dur Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000726-1_020

Référence labo 42PM01622596

Date du prélèvement 28/04/2022

Auteur du prélèvement AC Environnement

Type de prélèvement Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons

Zone de prélèvement 2946.11.02.1623 - Vol 7 (SDB)

Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui

Analyse réglementaire Oui

Date d'analyse 09/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	CSA
	2	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	PBE				
	3	Plâtre Dur Blanc	-	-	-				
	4	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000726-1_021

Référence labo 42PM01622597

Date du prélèvement 28/04/2022

Auteur du prélèvement AC Environnement

Type de prélèvement Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment

Zone de prélèvement 2946.11.02.1623 - Vol 9 (Cuisine)

Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui

Analyse réglementaire Oui

Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Marron	-	-	-	Acétone	1	2	FAG
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000726-1_022

Référence labo	42PM01622598	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 3 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	FAG	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc Beige	-	-	-					
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000726-1_023

Référence labo	42PM01622599	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 9 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	1	2	EFO	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000726-1_024

Référence labo	42PM01622600	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 5 (Chambre)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Dur Blanc	-	-	-	1	2	EFO	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000726-1_025

Référence labo	42PM01622601	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduits projetés		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 8 (Balcon 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit type mortier Effritable Beige	-	-	-	3	6	EFO	Non détecté
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Polystyrène Souple Blanc



Référence échantillon : 002CT000726-1_026

Référence labo	42PM01622602	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Gains et coffre verticaux - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 7 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	1	2	LSO	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000726-1_027

Référence labo	42PM01622603	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 9 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	1	2	LSO	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000726-1_028

Référence labo	42PM01622604	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 7 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	1	2	EFO	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000726-1_029

Référence labo	42PM01622605	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 3 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	1	2	EFO	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000726-1_030

Référence labo	42PM01622606	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 5 (Chambre)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -		
	3	Mortier Effritable Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000726-1_031

Référence labo	42PM01622607	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 8 (Balcon 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -		
	3	Mortier Effritable Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000726-1_032

Référence labo	42PM01622608	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Peinture de plinthe		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 9 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	- - -	Acétone	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Bois Fibreux Dur Marron

Référence échantillon : 002CT000726-1_033

Référence labo	42PM01622609	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Peinture porte palière		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	- - -	Acétone	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Bois Fibreux Dur Marron



Référence échantillon : 002CT000726-1_034

Référence labo	42PM01622610	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Joint à lèvre		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Mousse Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LSO	Non détecté	
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000726-1_035

Référence labo	42PM01622611	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 9 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	2	2	COU	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002CT000726-1_036

Référence labo	42PM01622612	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Mastic étanchéité		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 9 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Blanc	-	-	-	1	2	LSO	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002CT000726-1_037

Référence labo	42PM01622613	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 9 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Tampon Bitumineux Noir	-	-	-	1	2	LSO	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS



Référence échantillon : 002CT000726-1_038

Référence labo	42PM01622614	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Joint carrelage		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 9 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	- - -	Acétone	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000726-1_039

Référence labo	42PM01622615	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 7 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002CT000726-1_040

Référence labo	42PM01622616	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Joint decarrelage		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 7 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	- - -	Acétone	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000726-1_041

Référence labo	42PM01622617	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	28/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	10/05/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Baignoire - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	2946.11.02.1623 - Vol 7 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Blanc	- - -	Acétone	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000726-1_042

Référence labo 42PM01622618
 Date du prélèvement 28/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1623 - Vol 7 (SDB)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	LSO
	2	Béton Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000726-1_043

Référence labo 42PM01622619
 Date du prélèvement 28/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Façades - Menuiseries - Joint à lèvre
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1623 - Vol 9 (Cuisine)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	LSO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000726-1_044

Référence labo 42PM01622620
 Date du prélèvement 28/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Façades - Menuiseries - Mastic vitrier
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1623 - Vol 9 (Cuisine)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	LSO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000726-1_045

Référence labo 42PM01622621
 Date du prélèvement 28/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité
 Zone de prélèvement 2946.11.02.1623 - Vol 9 (Cuisine)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 10/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Joint Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	LSO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



Resp. équipe suppléante

Anaïs Feugère



Accréditation
N°1-6001
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 18 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 µm

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC ENVIRONNEMENT - 64, rue Clément Ader - 42153 Riorges - Fax : 0 825 800 954
SIRET : 441 355 914 000298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2022 au 31/12/2022)

Tél. : 0 800 600 133
labs@ac-environnement.fr

L.M.O.F 07.8 V5
PAGE 13 / 13

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2022 01/03

Assurance AC 2022 02/03

Tour Opus 12 - Défense 9
77 Courcelles du Chêne en Grille
92014 PARIS LA DEFENSE CDDX
T : +33 (0) 1 44 05 50 00
F : +33 (0) 1 44 05 50 00



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92014 PARIS LA DÉFENSE CDDX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société anonyme au capital de 121 900 000 EUR, dont le siège est à Rotherbruchstraße 26, 30655 Hannover - Allemagne - Registre de commerce de Hanovre sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de l'auditeur indépendant (Büro für Wirtschaftsprüfung) (Büro für Wirtschaftsprüfung), Gremmelstraße 8b, 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, atteste que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - France

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30019** couvrant également toutes ses filiales dont :

AC ENVIRONNEMENT :

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tout répliquet des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des échantillons - recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREXP)
- Recherche de plomb avant travaux/démolition
- Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Equipements Industriels et Déchets (PEID)
- Information sur la présence d'un risque de minés
- Messure de la superficie globale de lots de copropriété (ou "Garage")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de dessin des lots et du répartition de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tout type de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz

HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grafenstraße 36, 105,
60117 Bonn, Germany

Registered office: Rotherbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial register: Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Ulrich Jähle/Chairman
Frankfurt Board: Ralph Schäfer/Chairman, Andreas
Kerschke, Thomas Jöckel, Richard Taylor

HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grafenstraße 36, 105,
60117 Bonn, Germany

Registered office: Rotherbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial register: Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Ulrich Jähle/Chairman
Frankfurt Board: Ralph Schäfer/Chairman, Andreas
Kerschke, Thomas Jöckel, Richard Taylor

Assurance AC 2022 03/03

Attestation AC 2022



Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Domages Confus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Doit		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Frais annexes de l'employeur/Aléa professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à un régime strict ou à autorisation préalable)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Risques confus	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Domages Confus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
Doit		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01.01.2022 au 31.12.2022, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et se soumet à l'Assureur en dehors des termes et limites prévues par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 7 mars 2022 - VL/MM



HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grafenstraße 36, 105,
60117 Bonn, Germany

Registered office: Rotherbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial register: Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Ulrich Jähle/Chairman
Frankfurt Board: Ralph Schäfer/Chairman, Andreas
Kerschke, Thomas Jöckel, Richard Taylor

HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grafenstraße 36, 105,
60117 Bonn, Germany

Registered office: Rotherbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial register: Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Ulrich Jähle/Chairman
Frankfurt Board: Ralph Schäfer/Chairman, Andreas
Kerschke, Thomas Jöckel, Richard Taylor

Denis MORA



AC ENVIRONNEMENT - SECUR SOCIAL
Rue Victor Hugo - 67300 SCHILTIGHEIM - FRANCE
T : 03 68 19 01 05 - F : 03 68 19 01 06
www.ac-environnement.com

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
0 800 400 100

www.ac-environnement.com

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI 5529

**Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier**

N° CPDI 5529 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYALIK, Directeur Général d'ICERT, atteste que :

Monsieur MAJD Khalid

Est certifié(e) selon le référentiel ICERT en vigueur (CPE Di OR 03 cycle de 3 ans) - CPE Di OR 06 (cycle de 3 ans), détenteur de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention : Amiante Avec Mention®
(Date d'effet : 04/02/2019 - Date d'expiration : 04/02/2024)

Amiante sans mention : Amiante Sans Mention®
(Date d'effet : 04/02/2019 - Date d'expiration : 04/02/2024)

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Bât K - Saint-Grégoire, le 04/02/2019.

ICERT
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Pour plus d'informations sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

calbris
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
04 77 44 92 48
www.calbris.fr

CPDI 5529 (v. 001)