



AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE BAS RHIN

14 Avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 0388813042
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002CT000740-1
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 26/04/2022
Référence mandataire : M Pfister Alain

DÉSIGNATION DU BIEN

2946.11.03.1631
5 RUE VICTOR HUGO
67300 SCHILTIGHEIM

PROPRIÉTAIRE

ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



GAZ

L'installation ne comporte aucune anomalie.

Absence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."



A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 5 RUE VICTOR HUGO 67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 2946.11.03.1631

Désignation : 2946.11.03.1631

Date de construction : Avant 1970

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : WACKENHEIM JEAN-EDWIN

Accompagnateur : Néant (Néant)

Date de repérage : 26/04/2022

Numéro attestation : CPDI3883

Délivré le : 13/11/2018

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

Donneur d'ordre :
ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 05/05/2022

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 05/05/2022

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Logement - Vol 1 (Entrée)	Logement - Vol 2 (Séjour)
Logement - Vol 3 (Balcon 1)	Logement - Vol 4 (Chambre 1)
Logement - Vol 5 (Chambre 2)	Logement - Vol 6 (Débarras)
Logement - Vol 7 (Chambre 3)	Logement - Vol 8 (SDB)
Logement - Vol 9 (Balcon 2)	Logement - Vol 10 (Cuisine)
Logement - Vol 11 (W.C)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le titulaire a assuré, dans les parties privatives des immeubles d'habitation du patrimoine d'Alsace Habitat, préalablement à l'état des lieux de sortie d'un logement, les prestations suivantes:

1/ Mission de repérage systématique, dans le logement, des matériaux amiantés de la liste B avant travaux de retrait, ou de confinement, ou susceptibles de porter atteinte à leur intégrité.

2/ Mission de repérage systématique de l'amiante en rapport avec le programme des travaux type suivant:

Travaux en tout endroit du logement :

- élimination de toutes les couches des revêtements et habillages de sols, murs, plafonds, de toutes natures, ainsi que des matériaux de pose, jusqu'au support brut, y compris préparation de ce support pour remplacement de ces revêtements
- remise en peinture des murs, plafonds, menuiseries y compris préparation du support
- exécution, remplacement de fixations de toutes natures au sol, dans les murs, cloisons, contre-cloisons, habillages, éléments de mobilier fixe, et au plafond
- démontage/modification du mobilier fixe et de ses fixations (placards, habillages menuisés de toutes natures)
- réparation des menuiseries intérieures et de leurs joints apparents
- intervention sur portes palières, reprise de leurs joints et calfeutrements apparents d'étanchéité à l'air et à l'eau, remise en peinture, traitement acoustique des seuils
- remplacement ou réglage des vitrages et éléments de remplissage des portes et fenêtres extérieures, et reprise de leurs calfeutrements apparents d'étanchéité à l'air et à l'eau et joints
- remplacement ou modification des volets (roulants, coulissants ou battants), de leurs caissons, calorifuges, accessoires et fixations
- remplacement ou modification des appareils sanitaires (lavabos, colonnes éventuelles, lave mains, éviers, baignoires, douches, WC, réservoirs de chasse, bidet,...), du mobilier sous appareils sanitaires des façades de baignoires, des banquettes de douches, de leurs fixations et accessoires (robinetterie, joints, barres de douches, tringles, rideaux, porte savon, barres de maintien, sièges, porte papier toilettes,...)
- remplacement ou intervention sur les appareils de production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, de leurs fixations, évacuations et de leurs accessoires
- remplacement ou modification des installations de VMC, leurs fixations et leurs accessoires (hors gaines, caissons et moteurs)
- mise en sécurité électrique

3/ Mission de repérage systématique complémentaire de l'amiante en rapport avec le programme des travaux suivant :

Travaux en tout endroit du logement :

- remplacement ou modification des garde-corps intérieurs
- remplacement ou modification des garde-corps extérieurs
- remplacement des revêtements ou peinture des balcons

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Logement.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Débaras) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (SDB) - Vol 10 (Cuisine) - Vol 11 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Logement	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Débaras) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (SDB) - Vol 10 (Cuisine) - Vol 11 (W.C)	
Revêtement de sol	Logement	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Balcon 1) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Débaras) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (Balcon 2) - Vol 10 (Cuisine) - Vol 11 (W.C)	
Façades	Logement	Vol 3 (Balcon 1) - Vol 9 (Balcon 2) - Vol 10 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Logement	Vol 8 (SDB) - Vol 10 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Logement	Vol 10 (Cuisine)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES
D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 9 (Balcon 2)	Façades	Menuiseries	Plaques fibres	P2
Vol 3 (Balcon 1)	Façades	Menuiseries	Plaques fibres	P2
Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P5
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P16
Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P19
Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P20
Vol 6 (Débarras)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P21
Vol 7 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P22
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P25
Vol 4 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P29
Vol 5 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P29
Vol 8 (SDB)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P30 Phase 2

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Réserve n°1: Aucun câble électrique ne peut être sondé sans réception préalable du Procès Verbal de Consignation

Réserve n°2: L'ensemble des coffrages devront être déposés pour s'assurer de l'absence d'éventuel MPCA.

Réserve n°3: Le doublage des murs devra être déposé pour s'assurer de l'absence d'éventuel MPCA.

Réserve n°4: Les conduites noyées et enterrées ne peuvent être contrôlées.

Réserve n°5: Les calles de ferrillages des dalles ne peuvent être contrôlées.

Réserve n°6: Les joints de structures entre les huisseries et les maçonneries non pas été investigués pour cause de risque de dégradations importantes des supports. Des investigations complémentaires peuvent s'avérer nécessaires une fois les huisseries déposées.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Façades**
- 2 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 3 - Plafond et faux-plafonds**
- 4 - Revêtement de sol**
- 5 - Revêtement de mur**
- 6 - Equipements divers et accessoires**

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 9 (Balcon 2)	Menuiseries	Plaques fibres	P2	Réalisation d'un prélèvement	Plaques fibres vissé sur la porte	002CT000740-1 n°2	P2	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Logement	Vol 3 (Balcon 1)	Menuiseries	Plaques fibres	S2 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Plaques fibres vissé sur la porte	002CT000740-1 n°2 - 1	P2	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Logement	Vol 9 (Balcon 2)	Murs	Crépi	P3	Réalisation d'un prélèvement		002CT000740-1 n°3 - 1	P3	Matériau - Effritable - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 9 (Balcon 2)	Murs	Crépi	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002CT000740-1 n°3 - 1	P3	Matériau - Effritable - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 10 (Cuisine)	Menuiseries	Joint à lèvre	P13	Réalisation d'un prélèvement		002CT000740-1 n°13 - 1	P13	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 10 (Cuisine)	Menuiseries	Joint vitrier	P14	Réalisation d'un prélèvement		002CT000740-1 n°14 - 1	P14	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 0-1 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 8 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002CT 00074 0-1 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 11 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002CT 00074 0-1 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 8 (SDB) - Vol 11 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S3 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002CT 00074 0-1 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 10 (Cuisine)	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 0-1 n°7 - 1	P7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 8 (SDB)	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002CT 00074 0-1 n°7 - 1	P7	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 0-1 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P12	Réalisation d'un prélèvement		002CT000740-1 n°12 - 1	P12	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002CT000740-1 n°12 - 1	P12	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 2 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P26	Réalisation d'un prélèvement		002CT000740-1 n°26 - 1	P26 Phase 1	Matériau - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT000740-1 n°26 - 1	P26 Phase 1	Matériau - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 11 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT000740-1 n°26 - 1	P26 Phase 1	Matériau - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 8 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT 00074 0-1 n °26 - 1	P26 Phase 1	Matériau - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 7 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT 00074 0-1 n °26 - 1	P26 Phase 1	Matériau - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 6 (Débaras)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT 00074 0-1 n °26 - 1	P26 Phase 1	Matériau - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 4 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT 00074 0-1 n °26 - 1	P26 Phase 1	Matériau - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 5 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT 00074 0-1 n °26 - 1	P26 Phase 1	Matériau - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 1 (Entrée) -	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S19 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT	P26	Matériau - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
	Vol 11 (W.C) -			S20 -			00074	Phase			
	Vol 8 (SDB) -			S21 -			0-1 n	1			
	Vol 7			S22 -			°26 - 1				
	(Chambre 3) -			S23 -							
	Vol 6			S24 -							
	(Débaras) -			S25							
Logement	Vol 2 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P26	Réalisation d'un prélèvement		002CT	P26	Papier - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
							00074	Phase 2			
Logement	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT	P26	Papier - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
							00074	Phase 2			
							0-1 n				
							°26 - 1				
Logement	Vol 11 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT	P26	Papier - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
							00074	Phase 2			
							0-1 n				
							°26 - 1				
Logement	Vol 8 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT	P26	Papier - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
							00074	Phase 2			
							0-1 n				
							°26 - 1				
Logement	Vol 7 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT	P26	Papier - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
							00074	Phase 2			
							0-1 n				
							°26 - 1				

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 6 (Débaras)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT 00074 0-1 n °26 - 1	P26 Phase 2	Papier - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 4 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT 00074 0-1 n °26 - 1	P26 Phase 2	Papier - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 5 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT 00074 0-1 n °26 - 1	P26 Phase 2	Papier - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 1 (Entrée) - Vol 11 (W.C) - Vol 8 (SDB) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 6 (Débaras) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S19 - S20 - S21 - S22 - S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT 00074 0-1 n °26 - 1	P26 Phase 2	Papier - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P27	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 0-1 n °27 - 1	P27	Ciment / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00074 0-1 n °27 - 1	P27	Ciment / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00074 0-1 n °27 - 1	P27	Ciment / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00074 0-1 n °27 - 1	P27	Ciment / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 7 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00074 0-1 n °27 - 1	P27	Ciment / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 7 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00074 0-1 n °27 - 1	P27	Ciment / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 6 (Débarras)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00074 0-1 n °27 - 1	P27	Ciment / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 5 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00074 0-1 n °27 - 1	P27	Ciment / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 4 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00074 0-1 n °27 - 1	P27	Ciment / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 2 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 6 (Débarras) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P27 - S26 - S27 - S28 - S29 - S30 - S31 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00074 0-1 n °27 - 1	P27	Ciment / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P28	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 0-1 n °28 - 1	P28	Ciment / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 7 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002CT 00074 0-1 n °28 - 1	P28	Ciment / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 4 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P29	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 0-1 n °29 - 1	P29	Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 5 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S34 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002CT 00074 0-1 n °29 - 1	P29	Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Logement	Vol 8 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P30	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 0-1 n °30 - 1	P30 Phase 1	Papier peint - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 8 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P30	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 0-1 n °30 - 1	P30 Phase 2	Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Beige / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 8 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P30	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 0-1 n°30 - 1	P30 Phase 3	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 10 (Cuisine)	Plafonds	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 0-1 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduits plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 0-1 n°15 - 1	P15	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 6 (Débarras)	Plafonds	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002CT 00074 0-1 n°15 - 1	P15	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 2 (Séjour)	Plafonds	Enduits plâtre	P17	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 0-1 n °17 - 1	P17	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 5 (Chambre 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002CT 00074 0-1 n °17 - 1	P17	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 4 (Chambre 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002CT 00074 0-1 n °17 - 1	P17	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 7 (Chambre 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002CT 00074 0-1 n °17 - 1	P17	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S16 - S18 - S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002CT 00074 0-1 n °17 - 1	P17	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 8 (SDB)	Plafonds	Enduits plâtre	P31	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 0-1 n° °31 - 1	P31	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 11 (W.C)	Plafonds	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002CT 00074 0-1 n° °31 - 1	P31	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 9 (Balcon 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 0-1 n°1 - 1	P1	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 3 (Balcon 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002CT 00074 0-1 n°1 - 1	P1	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélèvement	Couche supérieure		P9	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Couche supérieure		P9	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Couche supérieure		P9	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Couche supérieure		P9	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Couche supérieure		P9	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 6 (Débaras)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Couche supérieure		P9	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 7 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Couche supérieure		P9	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Couche supérieure		P9	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 11 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Couche supérieure		P9	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Débarras) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (SDB) - Vol 11 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Couche supérieure		P9	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P10	Réalisation d'un prélèvement	Couche inférieure	002CT 00074 0-1 n °10 - 1	P10	Sous-couch e / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P16	Réalisation d'un prélèvement	Couche inférieure	002CT 00074 0-1 n °16 - 1	P16	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Rose / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Logement	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P18	Réalisation d'un prélèvement	Couche inférieure	002CT 00074 0-1 n °18 - 1	P18	Sous-couch e / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P19	Réalisation d'un prélèvement	Couche inférieure	002CT000740-1 n°19 - 1	P19	Sous-couche / Colle / Ragréage / Colle - Souple / Souple / Effritable / Bitumineux - Blanc / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
Logement	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P20	Réalisation d'un prélèvement	Couche inférieure	002CT000740-1 n°20 - 1	P20	Sous-couche / Colle / Ragréage / Colle - Souple / Souple / Effritable / Bitumineux - Blanc / Jaune / Rose / Noir	Positif	Présence sur analyse
Logement	Vol 6 (Débaras)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P21	Réalisation d'un prélèvement	Couche inférieure	002CT000740-1 n°21 - 1	P21	Sous-couche / Colle / Ragréage / Colle - Souple / Souple / Effritable / Bitumineux - Blanc / Jaune / Rose Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 7 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P22	Réalisation d'un prélèvement	Couche inférieure	002CT 00074 0-1 n °22 - 1	P22	Sous-couch e / Colle / Ragréage / Colle - Souple / Souple / Effritable / Bitumineux - Blanc / Jaune / Rose Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Logement	Vol 11 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P23	Réalisation d'un prélèvement	Couche inférieure	002CT 00074 0-1 n °23 - 1	P23	Peinture / Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Effritable / Souple / Effritable - Blanc Rouge / Jaune / Rose / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P24	Réalisation d'un prélèvement	Couche inférieure	002CT 00074 0-1 n °24 - 1	P24	Sous-couche / Colle / Ragréage / Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Souple / Effritable / Souple / Effritable / Effritable - Blanc / Jaune / Rose / Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P25	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 0-1 n °25 - 1	P25	Matériau - Bitumineux - Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 0-1 n°5 - 1	P5	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Logement	Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P32	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 0-1 n °32 - 1	P32	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires



Amiante

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P4	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 0-1 n°4 - 1	P4	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Logement	Logement - Plan de repérage - Actions menées
	Logement	Logement - MPCA Toutes catégories confondues
	Logement	Logement - MPCA Façades
	Logement	Logement - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Logement	Logement - MPCA Revêtement de sol
	Logement	Logement - MPCA Revêtement de mur

LOGEMENT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES	
--	--

Référence:
002CT000740-1

Légende

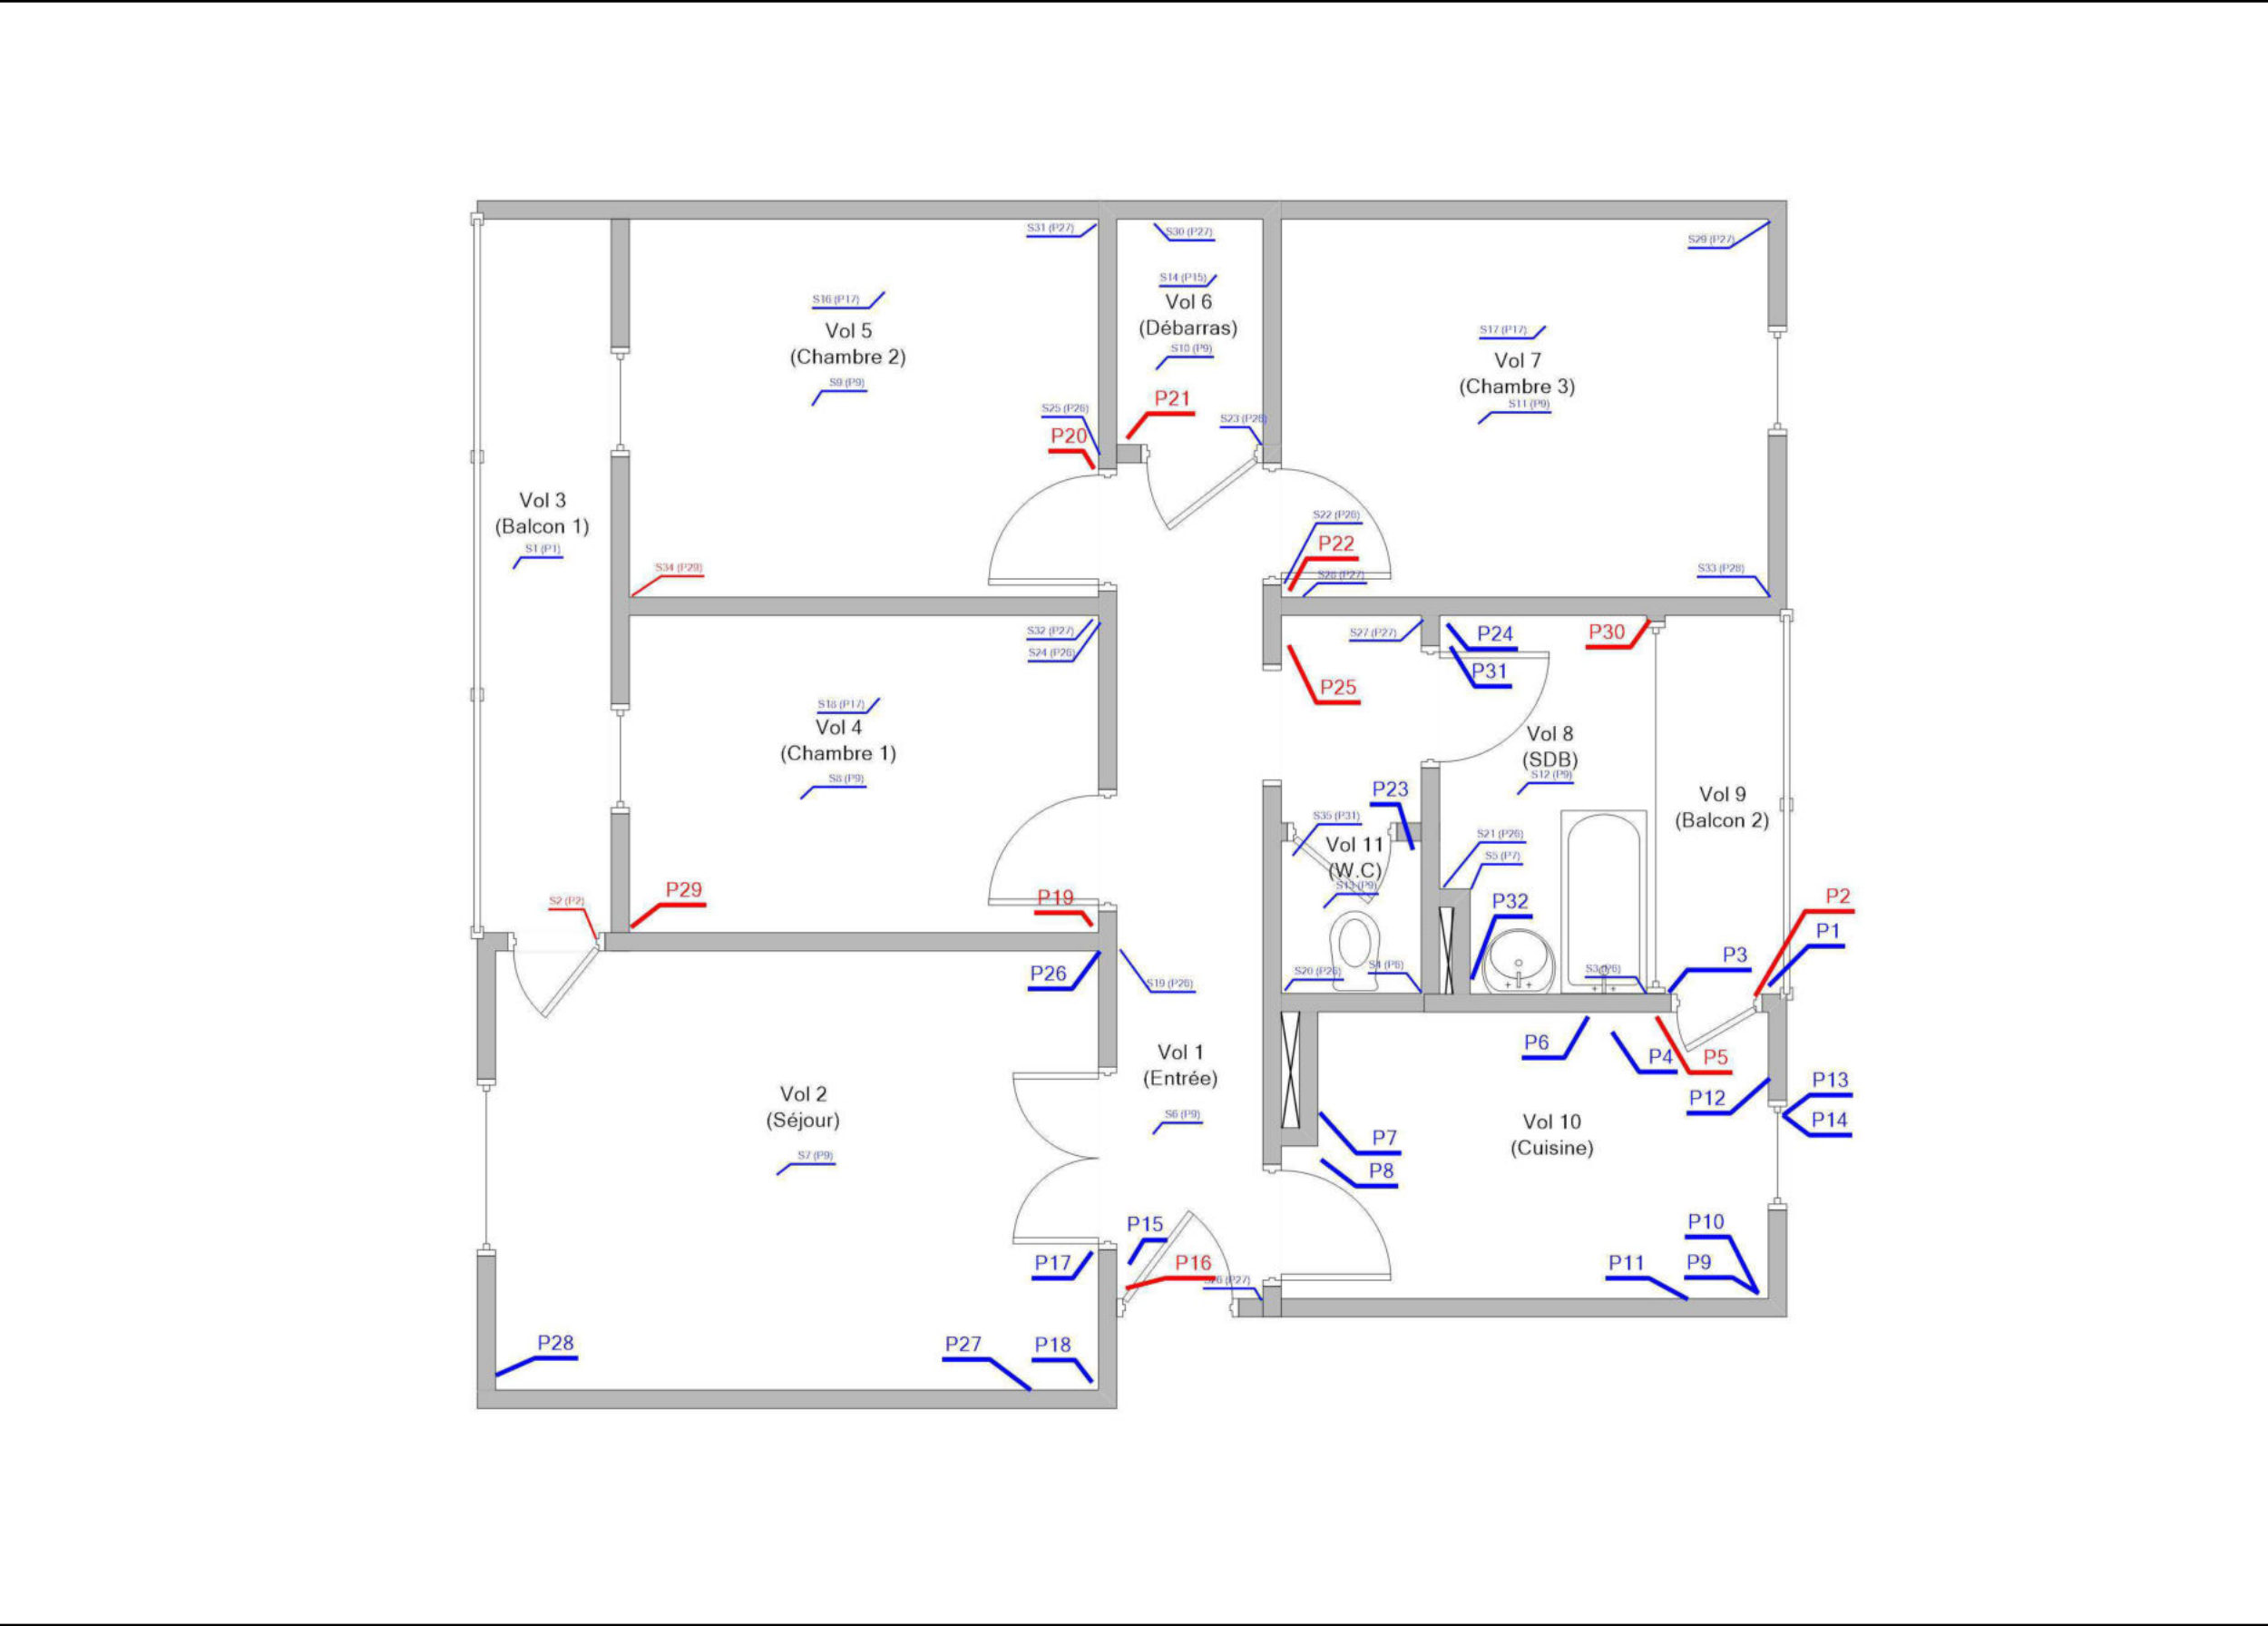

Adresse du bien	

5 RUE VICTOR HUGO
67300 SCHILTIGHEIM

Désignation

2946.11.03.1631

Date intervention

	26/04/2022
--	------------

Techniciens intervenant

WACKENHEIM JEAN-EDWIN

Légende



P5 : Colle de carrelage (faïence)



P25 : Dalles plastiques



P16 : Colles de revêtement de sol



P21 : Colles de revêtement de sol



P30 : Peinture / Enduit type plâtre /
Papier / Enduit type plâtre -
Effritable / Effritable / Souple
Fibreux / Effritable - Rose / Beige /
Beige / Blanc




P22 : Colles de revêtement de sol



P19 : Colles de revêtement de sol




P20 : Colles de revêtement de sol




P29 : Jonction entre panneaux
préfabriqués



P2 : Plaques fibres

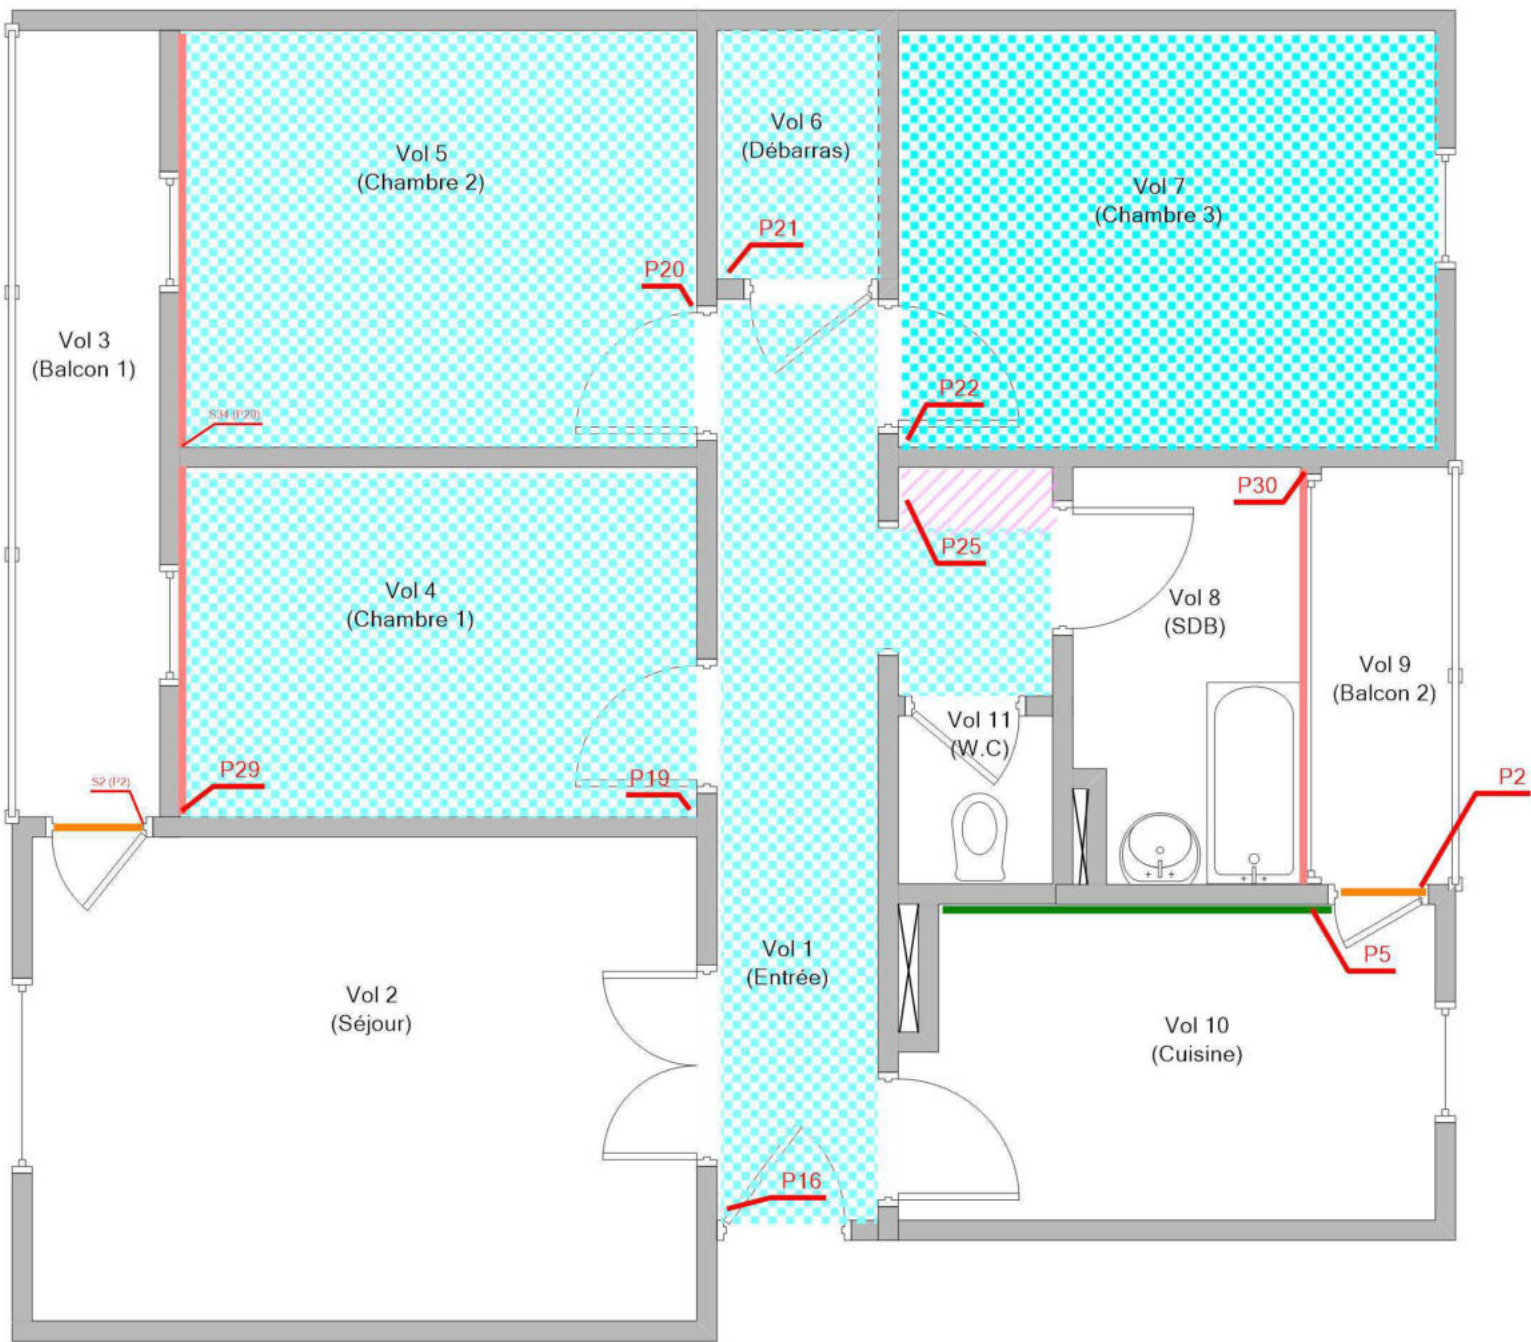

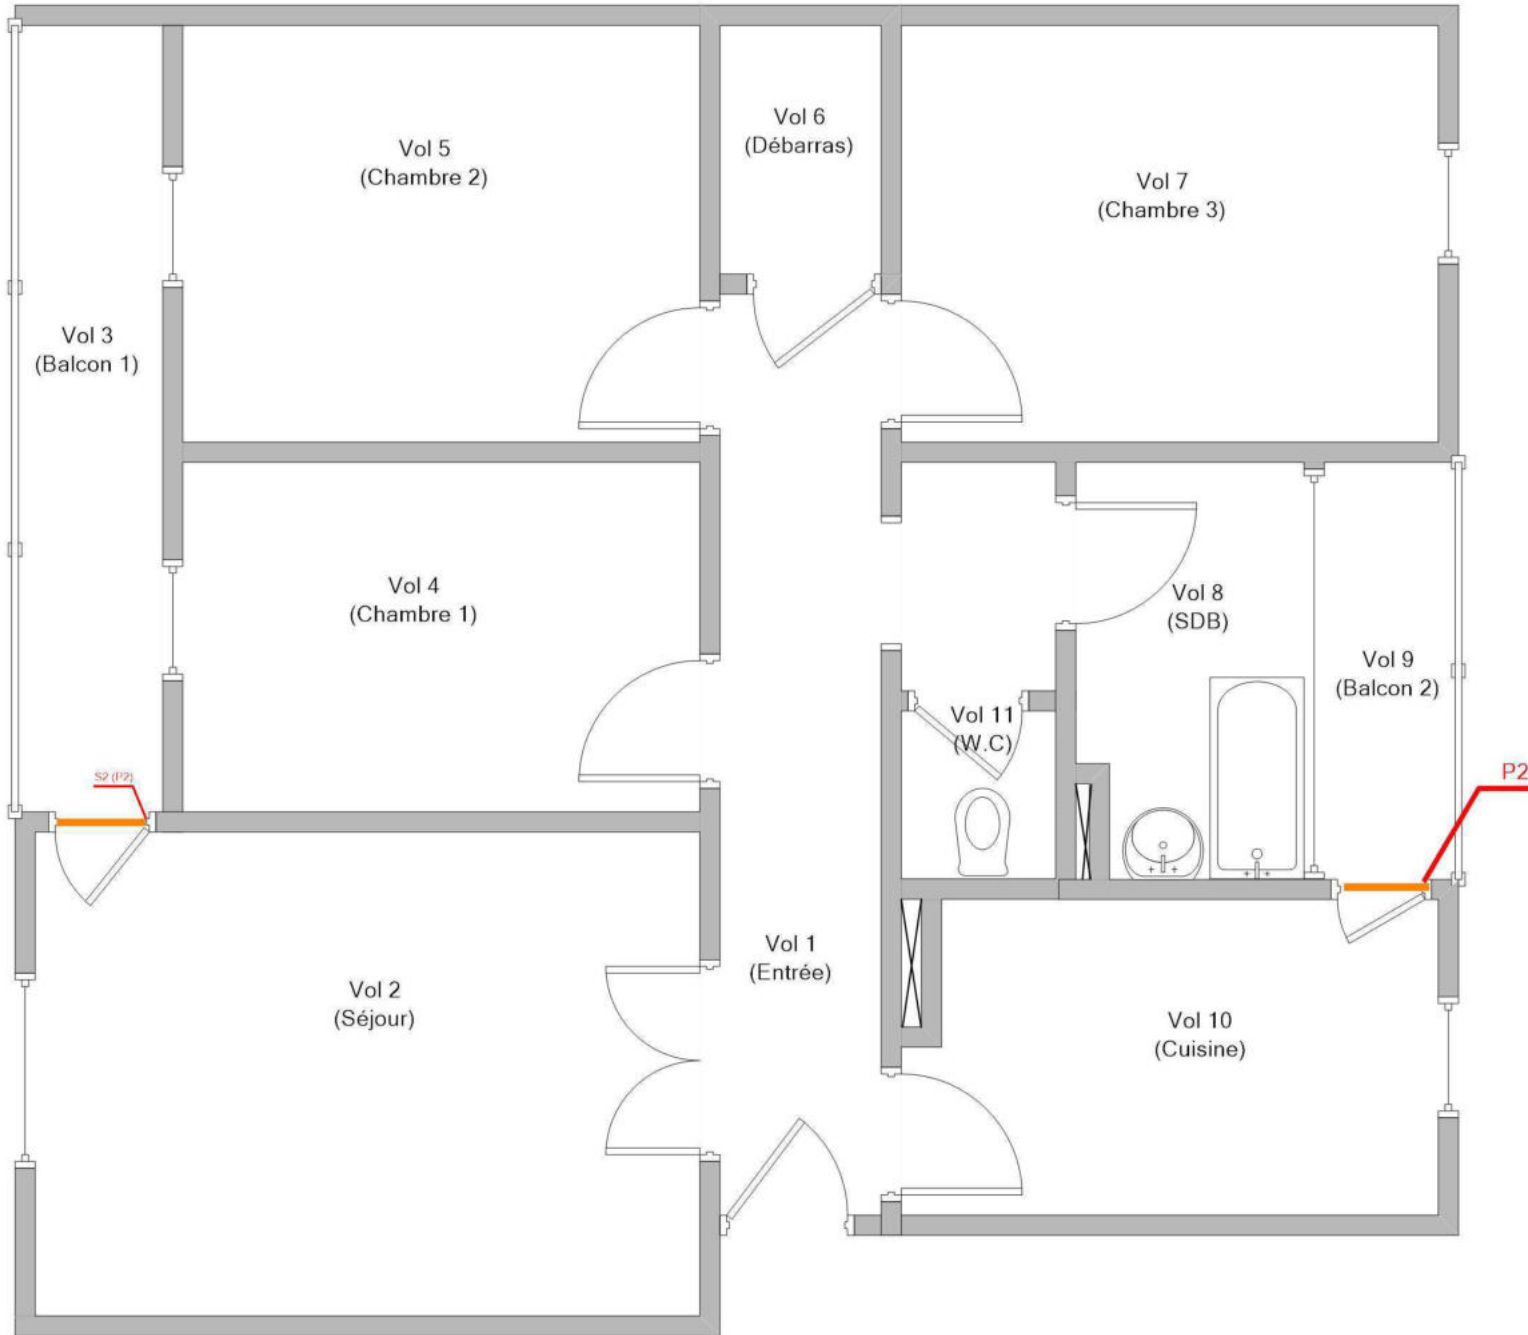LOGEMENT - MPCA FAÇADES				Référence: 002CT000740-1
	Légende			
		P2 : Plaques fibres		
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 RUE VICTOR HUGO 67300 SCHILTIGHEIM	2946.11.03.1631	26/04/2022	WACKENHEIM JEAN-EDWIN


Légende




P30 : Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Beige / Beige / Blanc



P29 : Jonction entre panneaux préfabriqués

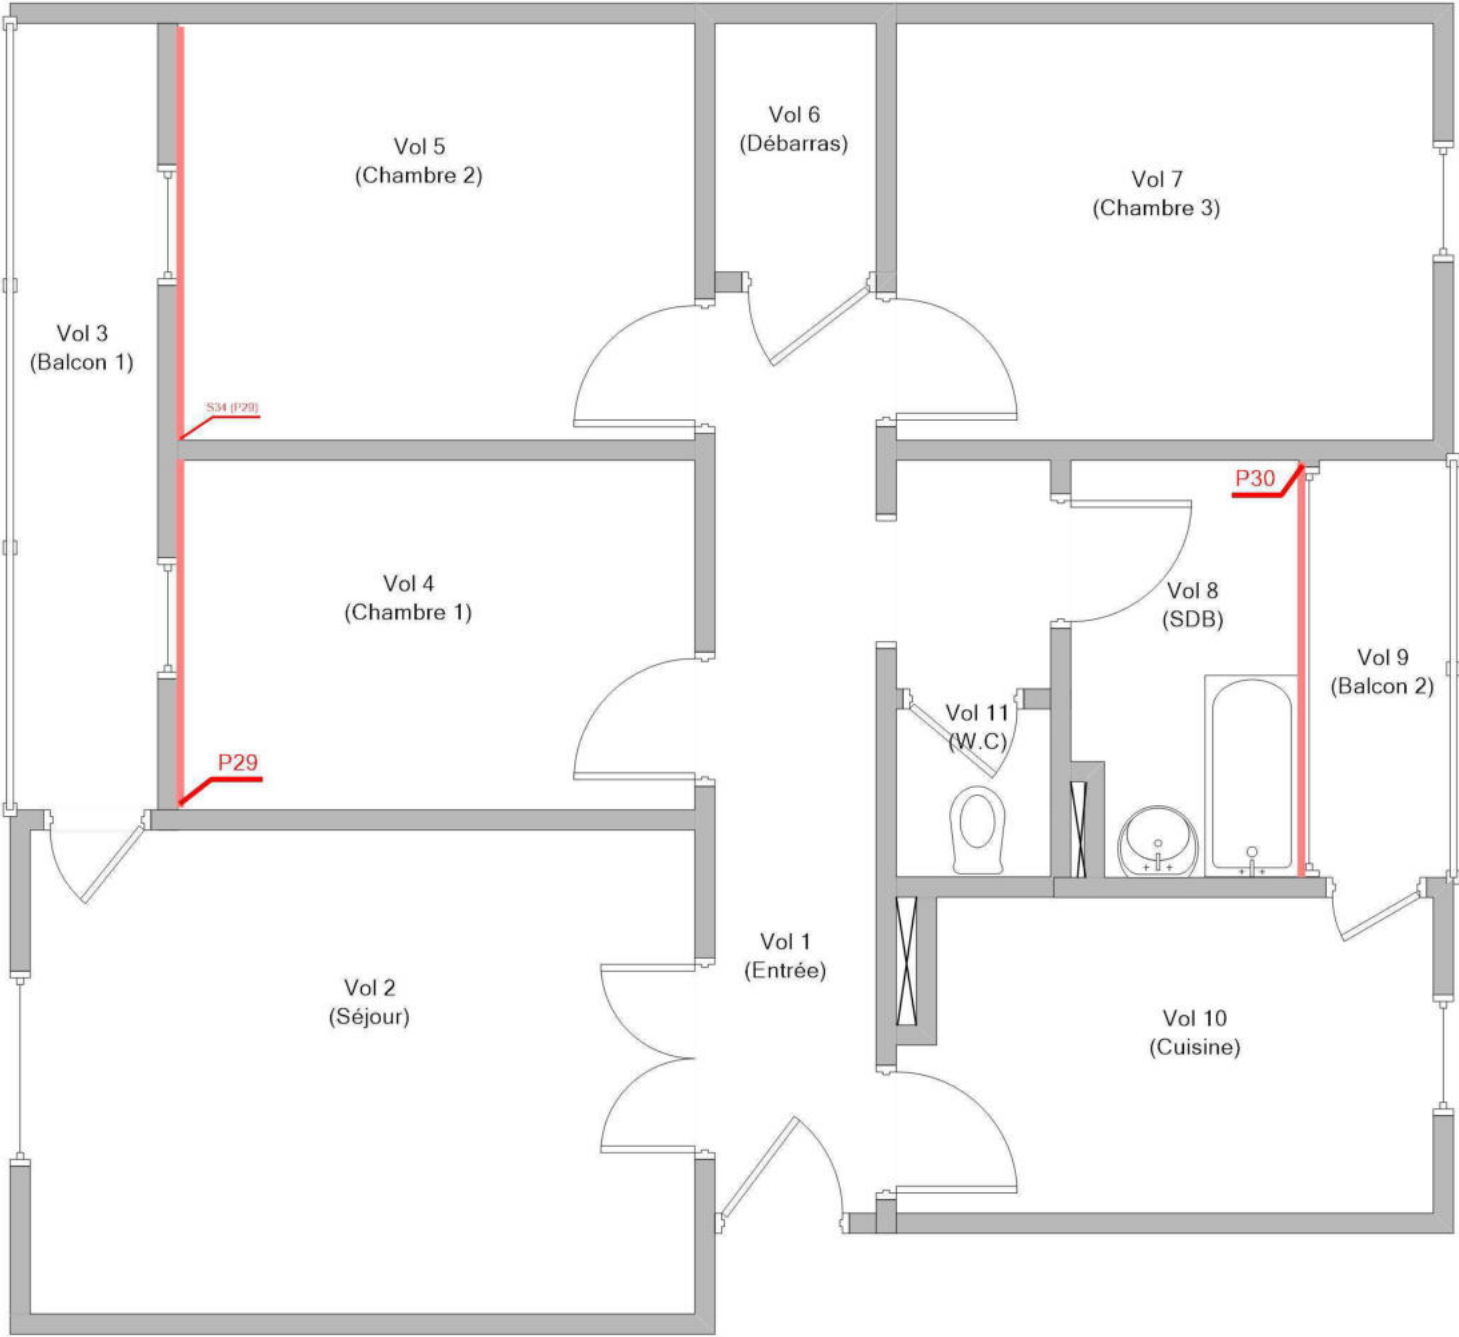

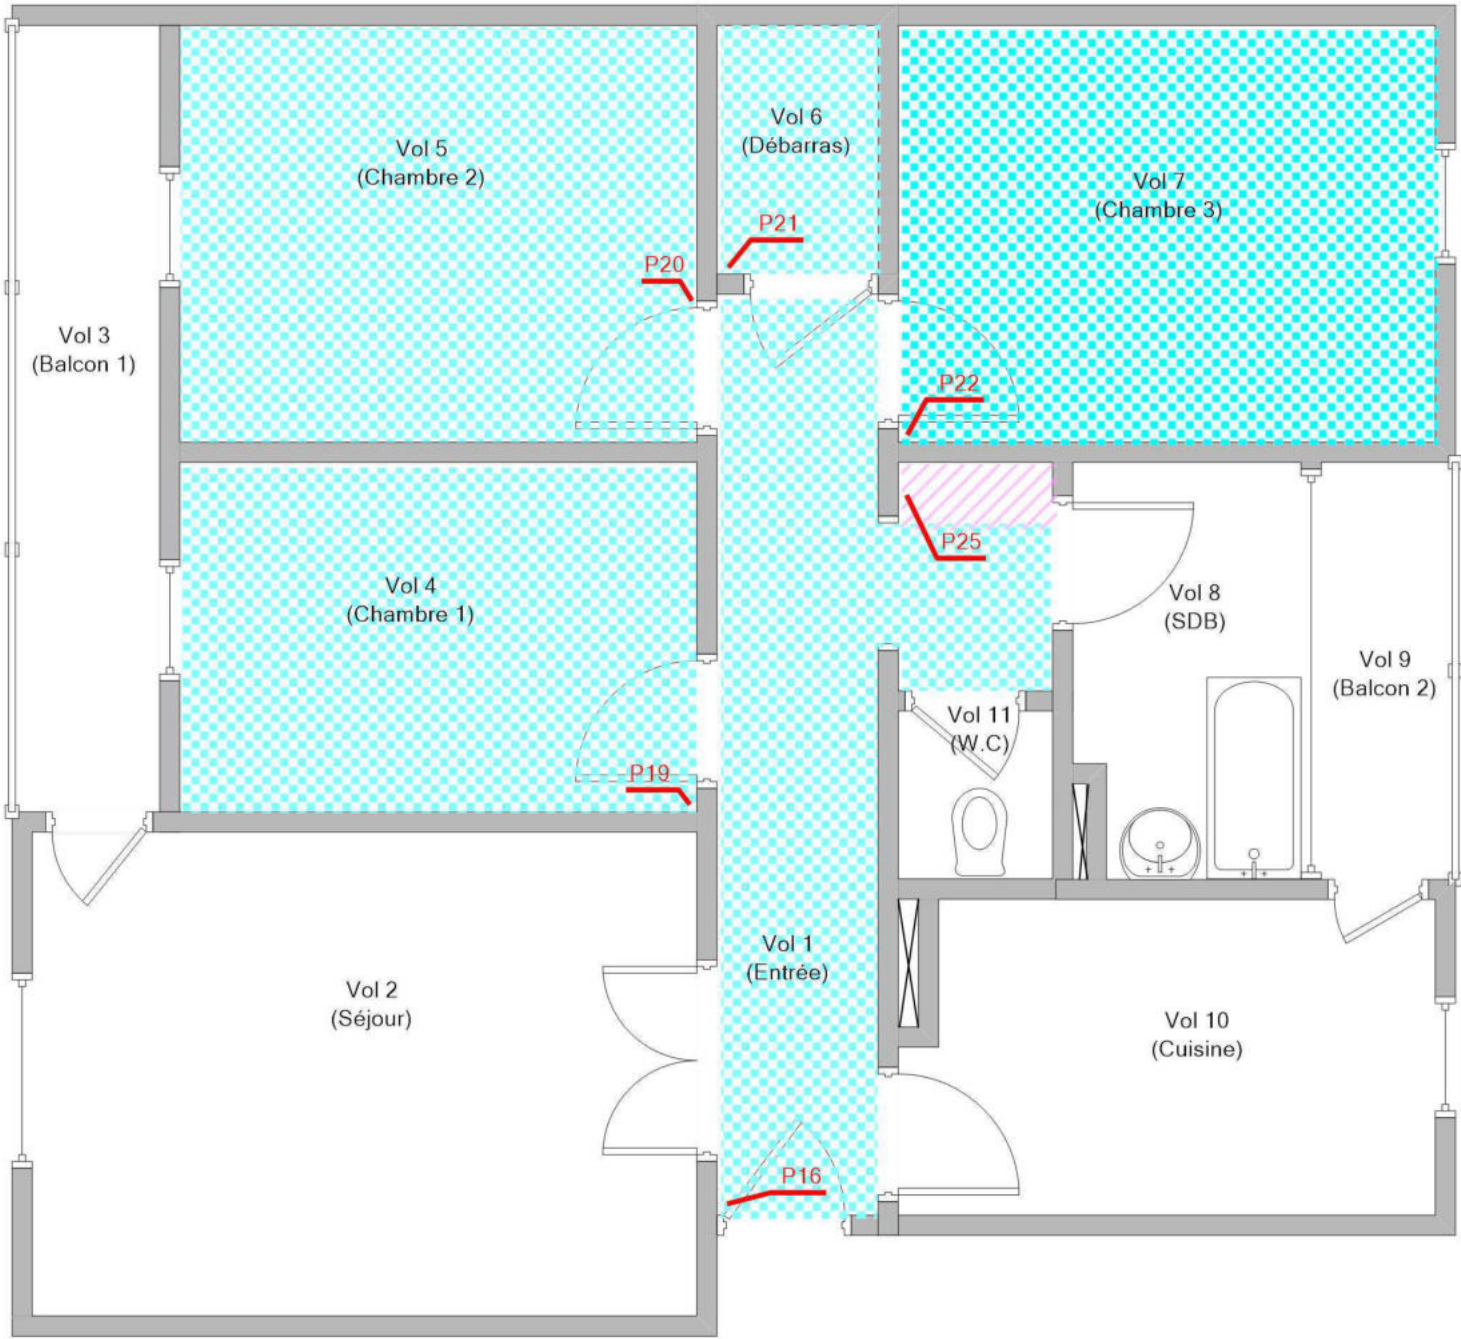

Légende

	P25 : Dalles plastiques
	P16 : Colles de revêtement de sol
	P21 : Colles de revêtement de sol
	P22 : Colles de revêtement de sol
	P19 : Colles de revêtement de sol
	P20 : Colles de revêtement de sol

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 RUE VICTOR HUGO 67300 SCHILTIGHEIM	2946.11.03.1631	26/04/2022	WACKENHEIM JEAN-EDWIN


LOGEMENT - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002CT000740-1

Légende



P5 : Colle de carrelage (faïence)

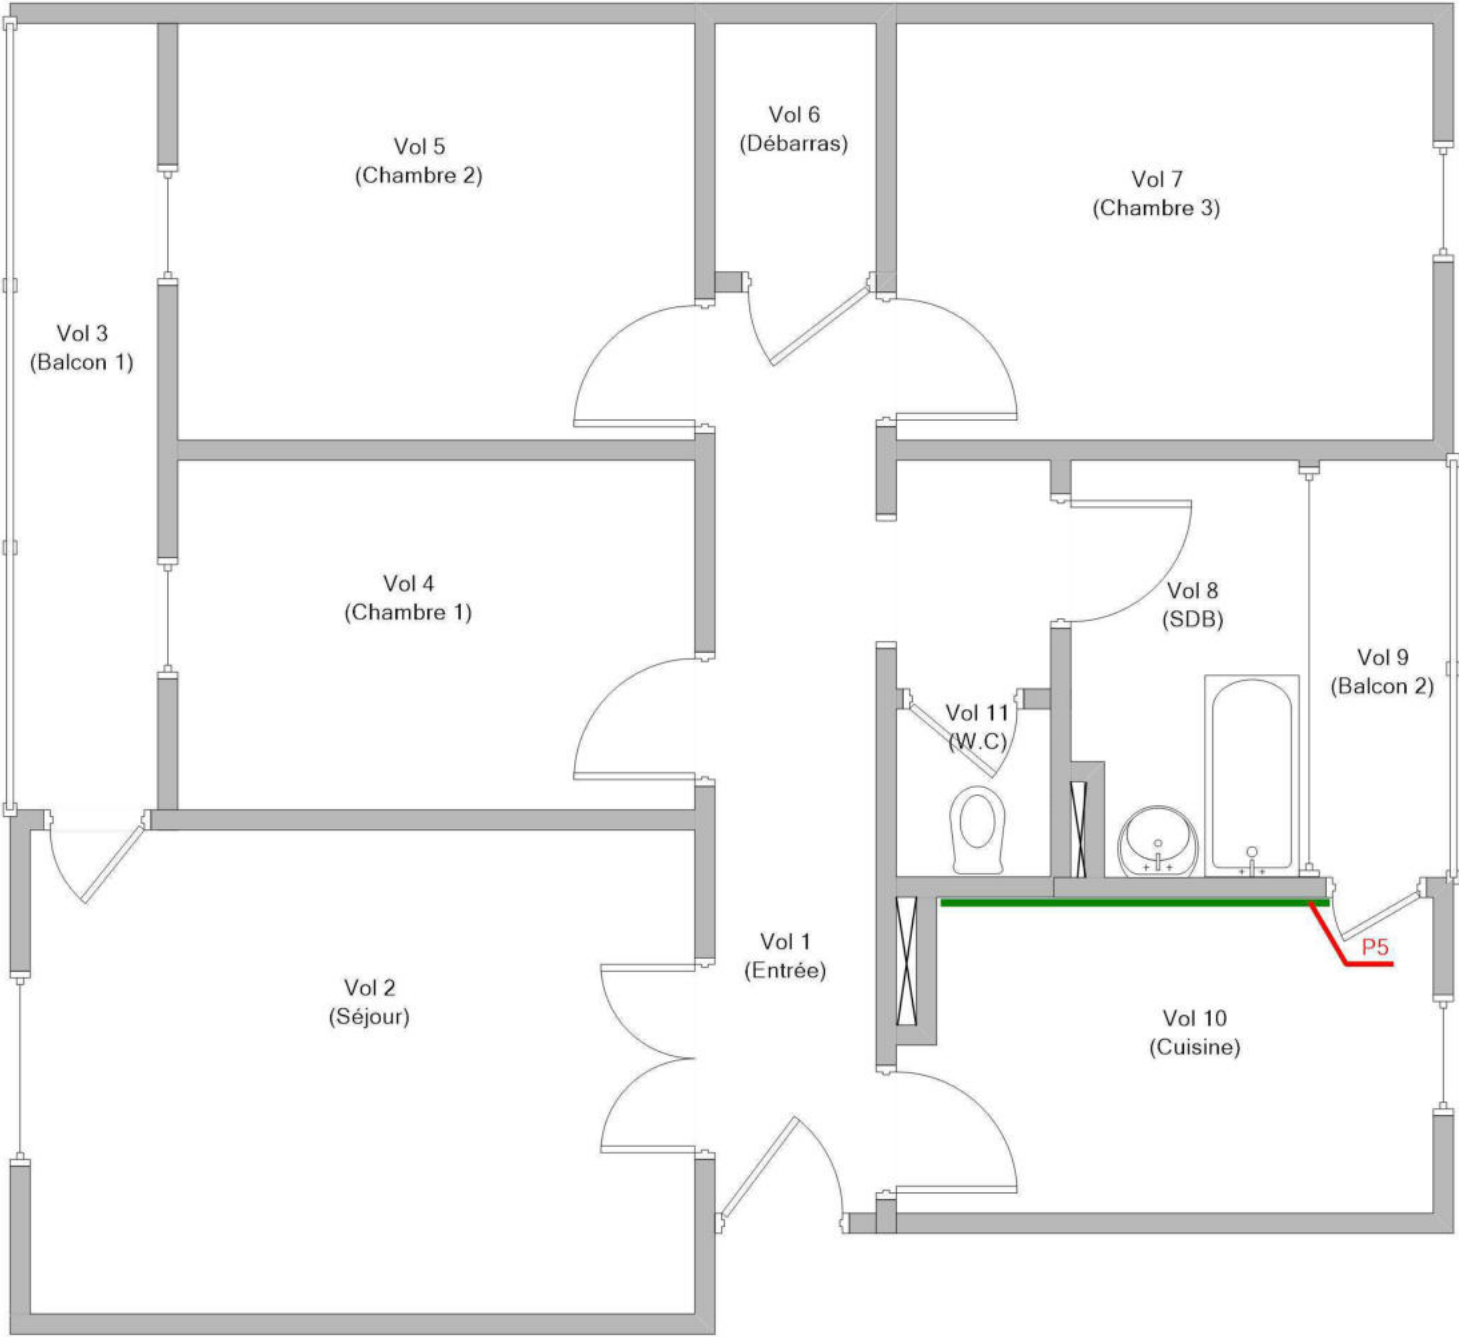

Adresse du bien

5 RUE VICTOR HUGO
67300 SCHILTIGHEIM

Désignation

2946.11.03.1631

Date intervention

26/04/2022

Technicien intervenant

WACKENHEIM JEAN-EDWIN

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002CT000740-1 n°1 - 1 (P1)	Logement - Vol 9 (Balcon 2)	Prélevement négatif
002CT000740-1 n°2 - 1 (P2)	Logement - Vol 9 (Balcon 2)	Prélevement positif
002CT000740-1 n°3 - 1 (P3)	Logement - Vol 9 (Balcon 2)	Prélevement négatif
002CT000740-1 n°4 - 1 (P4)	Logement - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000740-1 n°5 - 1 (P5)	Logement - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement positif
002CT000740-1 n°6 - 1 (P6)	Logement - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000740-1 n°7 - 1 (P7)	Logement - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000740-1 n°8 - 1 (P8)	Logement - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000740-1 n°10 - 1 (P10)	Logement - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000740-1 n°11 - 1 (P11)	Logement - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000740-1 n°12 - 1 (P12)	Logement - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000740-1 n°13 - 1 (P13)	Logement - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000740-1 n°14 - 1 (P14)	Logement - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000740-1 n°15 - 1 (P15)	Logement - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002CT000740-1 n°16 - 1 (P16)	Logement - Vol 1 (Entrée)	Prélevement positif
002CT000740-1 n°17 - 1 (P17)	Logement - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002CT000740-1 n°18 - 1 (P18)	Logement - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002CT000740-1 n°19 - 1 (P19)	Logement - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement positif
002CT000740-1 n°20 - 1 (P20)	Logement - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement positif
002CT000740-1 n°21 - 1 (P21)	Logement - Vol 6 (Débaras)	Prélevement positif
002CT000740-1 n°22 - 1 (P22)	Logement - Vol 7 (Chambre 3)	Prélevement positif
002CT000740-1 n°23 - 1 (P23)	Logement - Vol 11 (W.C)	Prélevement négatif
002CT000740-1 n°24 - 1 (P24)	Logement - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000740-1 n°25 - 1 (P25)	Logement - Vol 1 (Entrée)	Prélevement positif
002CT000740-1 n°26 - 1 (P26)	Logement - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002CT000740-1 n°27 - 1 (P27)	Logement - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002CT000740-1 n°28 - 1 (P28)	Logement - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif

002CT000740-1 n°29 - 1 (P29)	Logement - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement positif
002CT000740-1 n°30 - 1 (P30)	Logement - Vol 8 (SDB)	Prélevement positif
002CT000740-1 n°31 - 1 (P31)	Logement - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000740-1 n°32 - 1 (P32)	Logement - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif



002CT000740-1 n°1 - 1 (P1) - Logement - Vol 9 (Balcon 2)



002CT000740-1 n°2 - 1 (P2) - Logement - Vol 9 (Balcon 2)



002CT000740-1 n°3 - 1 (P3) - Logement - Vol 9 (Balcon 2)



002CT000740-1 n°4 - 1 (P4) - Logement - Vol 10 (Cuisine)



002CT000740-1 n°5 - 1 (P5) - Logement - Vol 10 (Cuisine)



002CT000740-1 n°6 - 1 (P6) - Logement - Vol 10 (Cuisine)



002CT000740-1 n°7 - 1 (P7) - Logement - Vol 10
(Cuisine)



002CT000740-1 n°8 - 1 (P8) - Logement - Vol 10
(Cuisine)



002CT000740-1 n°10 - 1 (P10) - Logement - Vol 10
(Cuisine)



002CT000740-1 n°11 - 1 (P11) - Logement - Vol 10
(Cuisine)



002CT000740-1 n°12 - 1 (P12) - Logement - Vol 10
(Cuisine)



002CT000740-1 n°13 - 1 (P13) - Logement - Vol 10
(Cuisine)



002CT000740-1 n°14 - 1 (P14) - Logement - Vol 10
(Cuisine)



002CT000740-1 n°15 - 1 (P15) - Logement - Vol 1
(Entrée)



002CT000740-1 n°16 - 1 (P16) - Logement - Vol 1
(Entrée)



002CT000740-1 n°17 - 1 (P17) - Logement - Vol 2
(Séjour)



002CT000740-1 n°18 - 1 (P18) - Logement - Vol 2
(Séjour)



002CT000740-1 n°19 - 1 (P19) - Logement - Vol 4
(Chambre 1)



002CT000740-1 n°20 - 1 (P20) - Logement - Vol 5
(Chambre 2)



002CT000740-1 n°21 - 1 (P21) - Logement - Vol 6
(Débarras)



002CT000740-1 n°22 - 1 (P22) - Logement - Vol 7
(Chambre 3)



002CT000740-1 n°23 - 1 (P23) - Logement - Vol 11
(W.C)



002CT000740-1 n°24 - 1 (P24) - Logement - Vol 8 (SDB)



002CT000740-1 n°25 - 1 (P25) - Logement - Vol 1
(Entrée)



002CT000740-1 n°26 - 1 (P26) - Logement - Vol 2
(Séjour)



002CT000740-1 n°27 - 1 (P27) - Logement - Vol 2
(Séjour)



002CT000740-1 n°28 - 1 (P28) - Logement - Vol 2
(Séjour)



002CT000740-1 n°29 - 1 (P29) - Logement - Vol 4
(Chambre 1)



002CT000740-1 n°30 - 1 (P30) - Logement - Vol 8 (SDB)



002CT000740-1 n°31 - 1 (P31) - Logement - Vol 8
(SDB)



002CT000740-1 n°32 - 1 (P32) - Logement - Vol 8 (SDB)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - Effritable - Gris - -	Logement - Vol 9 (Balcon 2)	
P2	Façades	Menuiseries	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - -	Logement - Vol 9 (Balcon 2)	
P3	Façades	Murs	Matériau - Effritable - Beige Gris - -	Logement - Vol 9 (Balcon 2)	
P4	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon - Bitumineux - Noir - -	Logement - Vol 10 (Cuisine)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	Logement - Vol 10 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris - -	Logement - Vol 10 (Cuisine)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Plâtre - Effritable - Blanc - -	Logement - Vol 10 (Cuisine)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc - -	Logement - Vol 10 (Cuisine)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Beige / Jaune - -	Logement - Vol 10 (Cuisine)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Gris Rose - -	Logement - Vol 10 (Cuisine)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc / Gris - -	Logement - Vol 10 (Cuisine)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Vert / Blanc / Gris - -	Logement - Vol 10 (Cuisine)	
P13	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - -	Logement - Vol 10 (Cuisine)	
P14	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - -	Logement - Vol 10 (Cuisine)	
P15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc - -	Logement - Vol 1 (Entrée)	

P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Effritable / Bitumineux - Jaune / Rose / Noir - -	Logement - Vol 1 (Entrée)
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc - -	Logement - Vol 2 (Séjour)
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Rose - -	Logement - Vol 2 (Séjour)
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle / Ragréage / Colle - Souple / Souple / Effritable / Bitumineux - Blanc / Jaune / Rose / Noir - -	Logement - Vol 4 (Chambre 1)
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle / Ragréage / Colle - Souple / Souple / Effritable / Bitumineux - Blanc / Jaune / Rose / Noir - -	Logement - Vol 5 (Chambre 2)
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle / Ragréage / Colle - Souple / Souple / Effritable / Bitumineux - Blanc / Jaune / Rose Gris / Noir - -	Logement - Vol 6 (Débarras)
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle / Ragréage / Colle - Souple / Souple / Effritable / Bitumineux - Blanc / Jaune / Rose Gris / Noir - -	Logement - Vol 7 (Chambre 3)
P23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Colle / Ragréage / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Effritable / Souple / Effritable - Blanc Rouge / Jaune / Rose / Jaune / Gris - -	Logement - Vol 11 (W.C)

P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle / Ragréage / Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Souple / Effritable / Souple / Effritable / Effritable - Blanc / Jaune / Rose / Jaune / Gris / Blanc - -	Logement - Vol 8 (SDB)
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Bitumineux - Noir - -	Logement - Vol 1 (Entrée)
P26 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau - Dur - Blanc - -	Logement - Vol 2 (Séjour)
P26 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier - Souple Fibreux - Beige - -	Logement - Vol 2 (Séjour)
P27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc - -	Logement - Vol 2 (Séjour)
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc - -	Logement - Vol 2 (Séjour)
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Beige / Blanc - -	Logement - Vol 4 (Chambre 1)
P30 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier peint - Souple Fibreux - Blanc - -	Logement - Vol 8 (SDB)
P30 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Rose / Beige / Beige / Blanc - -	Logement - Vol 8 (SDB)
P30 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc - -	Logement - Vol 8 (SDB)
P31	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc - -	Logement - Vol 8 (SDB)
P32	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - -	Logement - Vol 8 (SDB)

Référence échantillon : 002CT000740-1_003

Référence labo PM04870343
 Date du prélèvement 26/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Façades - Murs - Crépi
 Zone de prélèvement 2946.11.03.1631 - Vol 9 (Balcon 2)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 05/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Beige Gris	- - -	Acétone 1 2 JGA	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002CT000740-1_004

Référence labo PM04870344
 Date du prélèvement 26/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux
 Zone de prélèvement 2946.11.03.1631 - Vol 10 (Cuisine)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 05/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Présence d'amiante
1	1	Tampon Bitumineux Noir	- - -	Chloroforme 2 2 ISI	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000740-1_005

Référence labo PM04870345
 Date du prélèvement 26/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)
 Zone de prélèvement 2946.11.03.1631 - Vol 10 (Cuisine)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 05/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone 1 1 JGA	Chrysotile ●
	2	Matériau Effritable Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
 Couches non-analysées : Carrelage Dur Beige, Peinture Effritable Beige

Référence échantillon : 002CT000740-1_006

Référence labo PM04870346
 Date du prélèvement 26/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment
 Zone de prélèvement 2946.11.03.1631 - Vol 10 (Cuisine)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 05/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	- - -	Acétone 1 2 JGA	Non détecté ●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -		
	3	Ciment Effritable Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.
 Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002CT000740-1_007

Référence labo	PM04870347	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Gains et coffre verticaux - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 10 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JGA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002CT000740-1_008

Référence labo	PM04870348	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/05/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 10 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	JGA
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002CT000740-1_009

Référence labo	PM04870349	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 10 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Revêtement Souple Fibreux Beige	1	1	NNZ	Acétone	1	2	DQU
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000740-1_010

Référence labo	PM04870350	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 10 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JGA
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
	3	Ragréage Effrifiable Gris Rose	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002CT000740-1_011

Référence labo	PM04870351	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 10 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effrifiable Beige Vert	-	-	-	Acétone	1	2	JGA
	2	Enduit type plâtre Effrifiable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Effrifiable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002CT000740-1_012

Référence labo	PM04870352	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 10 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effrifiable Beige Vert	-	-	-	Acétone	1	2	JGA
	2	Enduit type plâtre Effrifiable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Effrifiable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	---



Référence échantillon : 002CT000740-1_013

Référence labo	PM04870353	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/05/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint à lèvre		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 10 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examénées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir	- - -	Acétone	1	2	JGA		Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000740-1_014

Référence labo	PM04870354	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/05/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint vitrier		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 10 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examénées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir	- - -	Acétone	1	2	JGA		Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000740-1_015

Référence labo	PM04870355	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/05/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examénées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	- - -	Acétone	1	2	JGA		Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002CT000740-1_016

Référence labo	PM04870356	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examénées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	- - -	Acétone, Chloroforme	1	1	JGA		Chrysotile
	2	Ragréage Effritable Rose	- - -						
	3	Colle Bitumineux Noir	- - -						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000740-1_017

Référence labo	PM04870357
Date du prélèvement	26/04/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 2 (Séjour)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	05/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	JGA
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002CT000740-1_018

Référence labo	PM04870358
Date du prélèvement	26/04/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 2 (Séjour)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	05/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JGA
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002CT000740-1_019

Référence labo	PM04870359
Date du prélèvement	26/04/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 4 (Chambre 1)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	05/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-	Acétone, Chloroforme	3	4	HUM
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-				
	4	Colle Bitumineux Noir	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Colle / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.
-------------------------------	---



Référence échantillon : 002CT000740-1_020

Référence labo PM04870360
 Date du prélèvement 26/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol
 Zone de prélèvement 2946.11.03.1631 - Vol 5 (Chambre 2)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 05/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP		MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-	1	1	JGA	Chrysotile
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-				
	4	Colle Bitumineux Noir	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000740-1_021

Référence labo PM04870361
 Date du prélèvement 26/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol
 Zone de prélèvement 2946.11.03.1631 - Vol 6 (Débaras)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 05/05/2022

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	JGA	Chrysotile
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Rose Gris	-	-	-					
	4	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse La couche Colle / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
 Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000740-1_022

Référence labo PM04870362
 Date du prélèvement 26/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol
 Zone de prélèvement 2946.11.03.1631 - Vol 7 (Chambre 3)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 05/05/2022

Description			MOLP		MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste					
					Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-	1	1	JGA	Chrysotile
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
	3	Ragréage Effritable Rose Gris	-	-	-				
	4	Colle Bitumineux Noir	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000740-1_023

Référence labo	PM04870363
Date du prélèvement	26/04/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 11 (W.C)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	05/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Rouge	-	-	-	Acétone	1	2	JGA
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-				
	4	Colle Souple Jaune	-	-	-				
	5	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4, 5 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différent de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002CT000740-1_024

Référence labo	PM04870364
Date du prélèvement	26/04/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 8 (SDB)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Non
Date d'analyse	05/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ABU
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-				
	4	Colle Souple Jaune	-	-	-				
	5	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
	6	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables analysées avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches. Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002CT000740-1_025

Référence labo	PM04870365
Date du prélèvement	26/04/2022
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 1 (Entrée)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	05/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	1	ABU
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS
-------------------------------	-----



Référence échantillon : 002CT000740-1_026

Référence labo	PM04870366	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Colle de carreaux de plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 2 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Blanc	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
2	2	Papier Souple Fibreux Beige	2	2	NNZ	-	-	-	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000740-1_027

Référence labo	PM04870367	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 2 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000740-1_028

Référence labo	PM04870368	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 2 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000740-1_029

Référence labo	PM04870369	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 4 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effrifiable Blanc	-	-	-	Acétone			1	1	JGA	Chrysotile
	2	Enduit type plâtre Effrifiable Beige	-	-	-							
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	NNZ							
	4	Enduit type plâtre Effrifiable Blanc	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000740-1_030

Référence labo	PM04870370	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 8 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Papier peint Souple Fibreux Blanc	2	2	NNZ	-	-	-	Non détecté ●
2	2	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	1	JGA
	3	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-				Chrysotile ●
	4	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	NNZ				
	5	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
3	6	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	NNZ	Acétone	1	2	DQU
	7	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			3 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse

La couche Plâtre / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Couches 3, 4, 5 non dissociables analysées avec la couche 2.

Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 6.

Référence échantillon : 002CT000740-1_031

Référence labo	PM04870371	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/05/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 8 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ABU
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000740-1_032

Référence labo	PM04870372	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1631 - Vol 8 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ABU
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse

RAS

Suppléant Responsable Equipe
Jonathan Marchal






Accréditation
N°1-6940
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 18 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 µm

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC ENVIRONNEMENT - 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil - Fax : 09 81 40 98 73
SIRET : 441 355 914 00264 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2022 au 31/12/2022)

Tél. : 01 58 07 07 20
labs@ac-environnement.fr

L.MO.F 07.8 V5

PAGE 11 / 11

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2022 01/03

Assurance AC 2022 02/03

Tour Opus 12 - Défense 9
77 Défense 9 - Défense 9
92914 PARIS LA DEFENSE CDDX
T : +33 (0) 1 44 05 50 00
F : +33 (0) 1 44 05 50 00



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92914 PARIS LA DÉFENSE CDDX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 900 000 EUR, dont le siège est à Rottach-Egernstraße 26, 93055 Bamberg - Allemagne - Registre de commerce de Bamberg sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de l'auditeur indépendant RST Finanzdienstleistungswirtschaft (Rufin), Grenzheimlerhof Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - France

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30019 couvrant également toutes ses filiales dont :

AC ENVIRONNEMENT :

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privées (DAPP)
- Tout répliquage des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des échantillons - recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat pisciculture
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constata de risque d'exposition au plomb (CRNEP)
- Recherche de plomb avant travaux/démolition
- Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Equipements Industriels et Déchets (PEID)
- Information sur la présence d'un risque de minés
- Messure de la superficie passive de lots de copropriété (ou "Garage")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de dossier des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tout type de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz

HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Gundamarhof Str.
Frankfurt am Main, Germany
Gundamarhof Str. 108,
60117 Bonn, Germany

Registered office: Rottach-Egern Str.
26551 Rottach-Egern, Germany
Commercial register: Bamberg, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Rüdiger Müller-Chapman
Rüdiger Müller-Chapman, Andreas
Kerschke, Thomas Jöckel, Richard Taylor

HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Gundamarhof Str.
Frankfurt am Main, Germany
Gundamarhof Str. 108,
60117 Bonn, Germany

Registered office: Rottach-Egern Str.
26551 Rottach-Egern, Germany
Commercial register: Bamberg, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Rüdiger Müller-Chapman
Rüdiger Müller-Chapman, Andreas
Kerschke, Thomas Jöckel, Richard Taylor

Assurance AC 2022 03/03

Attestation AC 2022



Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Domages Confus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Doit		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Frais assurable de l'employeur/Aléa professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à un régime de surveillance professionnelle)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Risques confus	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Domages Confus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Doit		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

21.a présente attestation valable pour la période d'assurance du 01.01.2022 au 31.12.2022, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et se soumet à l'Assureur en dehors des termes et limites prévues par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 7 mars 2022 - VL/MM



HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Gundamarhof Str.
Frankfurt am Main, Germany
Gundamarhof Str. 108,
60117 Bonn, Germany

Registered office: Rottach-Egern Str.
26551 Rottach-Egern, Germany
Commercial register: Bamberg, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Rüdiger Müller-Chapman
Rüdiger Müller-Chapman, Andreas
Kerschke, Thomas Jöckel, Richard Taylor

HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Gundamarhof Str.
Frankfurt am Main, Germany
Gundamarhof Str. 108,
60117 Bonn, Germany

Registered office: Rottach-Egern Str.
26551 Rottach-Egern, Germany
Commercial register: Bamberg, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Rüdiger Müller-Chapman
Rüdiger Müller-Chapman, Andreas
Kerschke, Thomas Jöckel, Richard Taylor

Denis MORA



AC ENVIRONNEMENT - SECUR SOCIAL
Rue Victor Hugo - 67300 SCHILTIGHEIM - FRANCE
T : 03 68 19 01 05 - F : 03 68 19 01 06
www.ac-environnement.com

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
0 800 400 100

www.ac-environnement.com

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI3883

ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât
K – 35760 SAINT GREGOIRE - CPDI3883

**Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier**

N° CPDI3883 Version 009

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.C.E.r.t., atteste que :

Monsieur WACKENHEIM Jean-Edwin

En certifiant selon le référentiel I.C.E.r.t en vigueur (RFS B10R ou RFS de part) - CSE B10R oblige de y avoir, émis(e) le certificat de personnes habilitées des diagnostics immobiliers, pour les missions suivantes :

Ateliers avec mention	Ateliers Avec Mention	Date d'effet : 01/01/2020 - Date d'expiration : 31/12/2022
Ateliers sans mention	Ateliers Sans Mention	Date d'effet : 01/01/2020 - Date d'expiration : 31/12/2022
Electricité	Date de l'installation immobilière électrique	Date d'effet : 31/03/2021 - Date d'expiration : 31/03/2023
Energie avec mention	Energie avec mention	Date d'effet : 01/01/2020 - Date d'expiration : 31/12/2022
Energie sans mention	Energie sans mention	Date d'effet : 01/01/2020 - Date d'expiration : 31/12/2022
Gas	Date de l'installation immobilière gaz	Date d'effet : 31/03/2021 - Date d'expiration : 31/03/2023
Plomb	Plomb - Constat de risque d'exposition au plomb	Date d'effet : 01/01/2020 - Date d'expiration : 31/12/2022

En fin de validité de ce certificat d'habilitation, pour valoir en service en cas de doute, s'adresser à Juliette JANNOT, le 01/01/2020.

[Signature]

I.C.E.r.t
Certificat de personnes
Diagnostic Immobilier
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint Grégoire

**Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier**

N° CPDI3883 Version 009

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.C.E.r.t., atteste que :

Monsieur WACKENHEIM Jean-Edwin

En certifiant selon le référentiel I.C.E.r.t en vigueur (RFS B10R ou RFS de part) - CSE B10R oblige de y avoir, émis(e) le certificat de personnes habilitées des diagnostics immobiliers, pour les missions suivantes :

Ateliers avec mention	Ateliers Avec Mention	Date d'effet : 01/01/2020 - Date d'expiration : 31/12/2022
Ateliers sans mention	Ateliers Sans Mention	Date d'effet : 01/01/2020 - Date d'expiration : 31/12/2022
Electricité	Date de l'installation immobilière électrique	Date d'effet : 31/03/2021 - Date d'expiration : 31/03/2023
Energie avec mention	Energie avec mention	Date d'effet : 01/01/2020 - Date d'expiration : 31/12/2022
Energie sans mention	Energie sans mention	Date d'effet : 01/01/2020 - Date d'expiration : 31/12/2022
Gas	Date de l'installation immobilière gaz	Date d'effet : 31/03/2021 - Date d'expiration : 31/03/2023
Plomb	Plomb - Constat de risque d'exposition au plomb	Date d'effet : 01/01/2020 - Date d'expiration : 31/12/2022

En fin de validité de ce certificat d'habilitation, pour valoir en service en cas de doute, s'adresser à Juliette JANNOT, le 01/01/2020.

[Signature]

I.C.E.r.t
Certificat de personnes
Diagnostic Immobilier
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint Grégoire