



AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE BAS RHIN

14 Avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 0388813042
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002CT000748-1
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 26/04/2022
Référence mandataire : M Pfister Alain

DÉSIGNATION DU BIEN

2946.11.03.1639
5 RUE VICTOR HUGO
67300 SCHILTIGHEIM

PROPRIÉTAIRE

ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



GAZ

L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.

Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."



A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 5 RUE VICTOR HUGO 67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 2946.11.03.1639

Désignation : 2946.11.03.1639

Date de construction : Avant 1970

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : WACKENHEIM JEAN-EDWIN

Accompagnateur : Néant (Néant)

Date de repérage : 26/04/2022

Numéro attestation : CPDI3883

Délivré le : 13/11/2018

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

Donneur d'ordre :
ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 06/05/2022

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 06/05/2022

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Logement - Vol 1 (Entrée)	Logement - Vol 2 (Séjour)
Logement - Vol 3 (Balcon 1)	Logement - Vol 4 (Chambre 1)
Logement - Vol 5 (Chambre 2)	Logement - Vol 6 (Débarras)
Logement - Vol 7 (Chambre 3)	Logement - Vol 8 (SDB)
Logement - Vol 9 (Balcon 2)	Logement - Vol 10 (Cuisine)
Logement - Vol 11 (W.C)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le titulaire a assuré, dans les parties privatives des immeubles d'habitation du patrimoine d'Alsace Habitat, préalablement à l'état des lieux de sortie d'un logement, les prestations suivantes:

1/ Mission de repérage systématique, dans le logement, des matériaux amiantés de la liste B avant travaux de retrait, ou de confinement, ou susceptibles de porter atteinte à leur intégrité.

2/ Mission de repérage systématique de l'amiante en rapport avec le programme des travaux type suivant:

Travaux en tout endroit du logement :

- élimination de toutes les couches des revêtements et habillages de sols, murs, plafonds, de toutes natures, ainsi que des matériaux de pose, jusqu'au support brut, y compris préparation de ce support pour remplacement de ces revêtements
- remise en peinture des murs, plafonds, menuiseries y compris préparation du support
- exécution, remplacement de fixations de toutes natures au sol, dans les murs, cloisons, contre-cloisons, habillages, éléments de mobilier fixe, et au plafond
- démontage/modification du mobilier fixe et de ses fixations (placards, habillages menuisés de toutes natures)
- réparation des menuiseries intérieures et de leurs joints apparents
- intervention sur portes palières, reprise de leurs joints et calfeutrements apparents d'étanchéité à l'air et à l'eau, remise en peinture, traitement acoustique des seuils
- remplacement ou réglage des vitrages et éléments de remplissage des portes et fenêtres extérieures, et reprise de leurs calfeutrements apparents d'étanchéité à l'air et à l'eau et joints
- remplacement ou modification des volets (roulants, coulissants ou battants), de leurs caissons, calorifuges, accessoires et fixations
- remplacement ou modification des appareils sanitaires (lavabos, colonnes éventuelles, lave mains, éviers, baignoires, douches, WC, réservoirs de chasse, bidet,...), du mobilier sous appareils sanitaires des façades de baignoires, des banquettes de douches, de leurs fixations et accessoires (robinetterie, joints, barres de douches, tringles, rideaux, porte savon, barres de maintien, sièges, porte papier toilettes,...)
- remplacement ou intervention sur les appareils de production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, de leurs fixations, évacuations et de leurs accessoires
- remplacement ou modification des installations de VMC, leurs fixations et leurs accessoires (hors gaines, caissons et moteurs)
- mise en sécurité électrique

3/ Mission de repérage systématique complémentaire de l'amiante en rapport avec le programme des travaux suivant :

Travaux en tout endroit du logement :

- remplacement ou modification des garde-corps intérieurs
- remplacement ou modification des garde-corps extérieurs
- remplacement des revêtements ou peinture des balcons

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Logement.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Débaras) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (SDB) - Vol 10 (Cuisine) - Vol 11 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Logement	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Débaras) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (SDB) - Vol 10 (Cuisine) - Vol 11 (W.C)	
Revêtement de sol	Logement	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Balcon 1) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Débaras) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (Balcon 2) - Vol 10 (Cuisine) - Vol 11 (W.C)	
Façades	Logement	Vol 3 (Balcon 1) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 9 (Balcon 2)	
Revêtement de mur	Logement	Vol 8 (SDB) - Vol 10 (Cuisine)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES
D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P12
Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P12
Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P12
Vol 6 (Débaras)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P12
Vol 7 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P12
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P12
Vol 3 (Balcon 1)	Façades	Menuiseries	Plaques fibres	P13
Vol 9 (Balcon 2)	Façades	Menuiseries	Plaques fibres	P13
Vol 4 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P19
Vol 5 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P19
Vol 8 (SDB)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P23

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Réserve n°1: Aucun câble électrique ne peut être sondé sans réception préalable du Procès Verbal de Consignation

Réserve n°2: L'ensemble des coffrages devront être déposés pour s'assurer de l'absence d'éventuel MPCA.

Réserve n°3: Le doublage des murs devra être déposé pour s'assurer de l'absence d'éventuel MPCA.

Réserve n°4: Les conduites noyées et enterrées ne peuvent être contrôlées.

Réserve n°5: Les calles de ferrailages des dalles ne peuvent être contrôlées.

Réserve n°6: Les joints de structures entre les huisseries et les maçonneries non pas été investigués pour cause de risque de dégradations importantes des supports. Des investigations complémentaires peuvent s'avérer nécessaires une fois les huisseries déposées.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 3 (Balcon 1)	Menuiseries	Plaques fibres	P13	Réalisation d'un prélèvement	Plaques fibres vissé sur la porte	002CT000748-1 n°13 - 1	P13	Fibres-ciment / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Beige	Positif	Présence sur analyse
Logement	Vol 9 (Balcon 2)	Menuiseries	Plaques fibres	S30 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Plaques fibres vissé sur la porte	002CT000748-1 n°13 - 1	P13	Fibres-ciment / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Beige	Positif	Présence sur analyse
Logement	Vol 3 (Balcon 1)	Murs	Crépi	P15	Réalisation d'un prélèvement		002CT000748-1 n°15 - 1	P15	Matériau / Mortier - Effritable / Effritable - Orange Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 3 (Balcon 1)	Murs	Crépi	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002CT000748-1 n°15 - 1	P15	Matériau / Mortier - Effritable / Effritable - Orange Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	Joint vitrier	P17	Réalisation d'un prélèvement		002CT000748-1 n°17 - 1	P17	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	Joint à lèvres	P18	Réalisation d'un prélèvement		002CT000748-1 n°18 - 1	P18	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 10 (Cuisine)	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 8-1 n°2 - 1	P2	Peinture / Plâtre / Papier - Effritable / Pulvérulent / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 8 (SDB)	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002CT 00074 8-1 n°2 - 1	P2	Peinture / Plâtre / Papier - Effritable / Pulvérulent / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 8-1 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit type plâtre / Enduit type ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 8 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002CT 00074 8-1 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit type plâtre / Enduit type ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 11 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002CT 00074 8-1 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit type plâtre / Enduit type ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002CT 00074 8-1 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit type plâtre / Enduit type ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 8 (SDB) - Vol 11 (W.C) - Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002CT 00074 8-1 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit type plâtre / Enduit type ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 8-1 n°4 - 1	P4	Peinture / Enduit type plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P9	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 8-1 n°9 - 1	P9	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002CT 00074 8-1 n°9 - 1	P9	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 4 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002CT 00074 8-1 n°9 - 1	P9	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 5 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002CT 00074 8-1 n°9 - 1	P9	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 6 (Débaras)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002CT 00074 8-1 n°9 - 1	P9	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 7 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002CT 00074 8-1 n°9 - 1	P9	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002CT 00074 8-1 n°9 - 1	P9	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Débaras) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P9 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002CT 00074 8-1 n°9 - 1	P9	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P10	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 8-1 n°10 - 1	P10	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 7 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002CT 00074 8-1 n°10 - 1	P10	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 2 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P11	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 8-1 n°11 - 1	P11	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 4 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT 00074 8-1 n°11 - 1	P11	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 5 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT 00074 8-1 n °11 - 1	P11	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 6 (Débaras)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT 00074 8-1 n °11 - 1	P11	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 7 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT 00074 8-1 n °11 - 1	P11	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 11 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT 00074 8-1 n °11 - 1	P11	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 8 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT 00074 8-1 n °11 - 1	P11	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 10 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT 00074 8-1 n °11 - 1	P11	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT 00074 8-1 n °11 - 1	P11	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 4 (Chambre 1) -	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S15 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT	P11	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
	Vol 5 (Chambre 2) -			S16 -			00074				
	Vol 6 (Débaras) -			S17 -			8-1 n				
	Vol 7 (Chambre 3) -			S18 -			°11 - 1				
	Vol 11 (W.C) -			S19 -							
	Vol 8 (SDB) -			S20 -							
	Vol 10 (Cuisine) - Vol			S21 -							
	1 (Entrée)			S22							
Logement	Vol 4 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P19	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 8-1 n °19 - 1	P19	Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Beige / Marron	Positif	Présent sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 5 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S33 (P19)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002CT 00074 8-1 n °19 - 1	P19	Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Beige / Marron	Positif	Présence sur analyse
Logement	Vol 8 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P23	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 8-1 n °23 - 1	P23	Peinture / Enduit type plâtre / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Beige / Beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	----------	------------	----------	------------



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 10 (Cuisine)	Plafonds	Enduits plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 8-1 n°5 - 1	P5	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduits plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 8-1 n°7 - 1	P7 Phase 1	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 6 (Débarras)	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002CT 00074 8-1 n°7 - 1	P7 Phase 1	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduits plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 8-1 n°7 - 1	P7 Phase 2	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 6 (Débarras)	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002CT 00074 8-1 n°7 - 1	P7 Phase 2	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 2 (Séjour)	Plafonds	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 8-1 n°8 - 1	P8	Peinture / Plâtre / Enduit type ciment - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 4 (Chambre 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002CT 00074 8-1 n°8 - 1	P8	Peinture / Plâtre / Enduit type ciment - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 5 (Chambre 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002CT 00074 8-1 n°8 - 1	P8	Peinture / Plâtre / Enduit type ciment - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 7 (Chambre 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002CT 00074 8-1 n°8 - 1	P8	Peinture / Plâtre / Enduit type ciment - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002CT 00074 8-1 n°8 - 1	P8	Peinture / Plâtre / Enduit type ciment - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 8 (SDB)	Plafonds	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 8-1 n°24 - 1	P24	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 11 (W.C)	Plafonds	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002CT 00074 8-1 n°24 - 1	P24	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 8 (SDB)	Plafonds	Colle de panneaux	P25	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 8-1 n° 25 - 1	P25	Matériau / Polystyrène - Effritable / Souple - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P6	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 8-1 n°6 - 1	P6 Phase 1	Revêtement - Semi-dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002CT 00074 8-1 n°6 - 1	P6 Phase 1	Revêtement - Semi-dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 11 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002CT 00074 8-1 n°6 - 1	P6 Phase 1	Revêtement - Semi-dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 8 (SDB) - Vol 11 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S28 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002CT 00074 8-1 n°6 - 1	P6 Phase 1	Revêtement - Semi-dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P6	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 8-1 n°6 - 1	P6 Phase 2	Colle / Ragréege - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002CT 00074 8-1 n°6 - 1	P6 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 11 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002CT 00074 8-1 n°6 - 1	P6 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 8 (SDB) - Vol 11 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S28 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002CT 00074 8-1 n°6 - 1	P6 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P12	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 8-1 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
Logement	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S23 (P12)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002CT 00074 8-1 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
Logement	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S24 (P12)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002CT 00074 8-1 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
Logement	Vol 6 (Débaras)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S25 (P12)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002CT 00074 8-1 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 7 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S26 (P12)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002CT 00074 8-1 n °12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
Logement	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S27 (P12)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002CT 00074 8-1 n °12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
Logement	Vol 3 (Balcon 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 8-1 n °14 - 1	P14	Peinture / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 9 (Balcon 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002CT 00074 8-1 n °14 - 1	P14	Peinture / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P16	Réalisation d'un prélèvement	Couche supérieure	002CT 00074 8-1 n °16 - 1	P16	Moquette - Fibreux Souple - Gris Beige Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Couche supérieure	002CT 00074 8-1 n °16 - 1	P16	Moquette - Fibreux Souple - Gris Beige Vert	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 11 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P20	Réalisation d'un prélèvement	Couche supérieure	002CT 00074 8-1 n °20 - 1	P20	Revêtement - Souple Fibreux - Marron Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Couche supérieure	002CT 00074 8-1 n °20 - 1	P20	Revêtement - Souple Fibreux - Marron Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P21	Réalisation d'un prélèvement	Couche supérieure	002CT 00074 8-1 n °21 - 1	P21	Revêtement - Souple Fibreux - Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 8-1 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P22	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00074 8-1 n °22 - 1	P22	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Logement	Logement - Plan de repérage - Actions menées
	Logement	Logement - MPCA Toutes catégories confondues
	Logement	Logement - MPCA Façades
	Logement	Logement - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Logement	Logement - MPCA Revêtement de sol

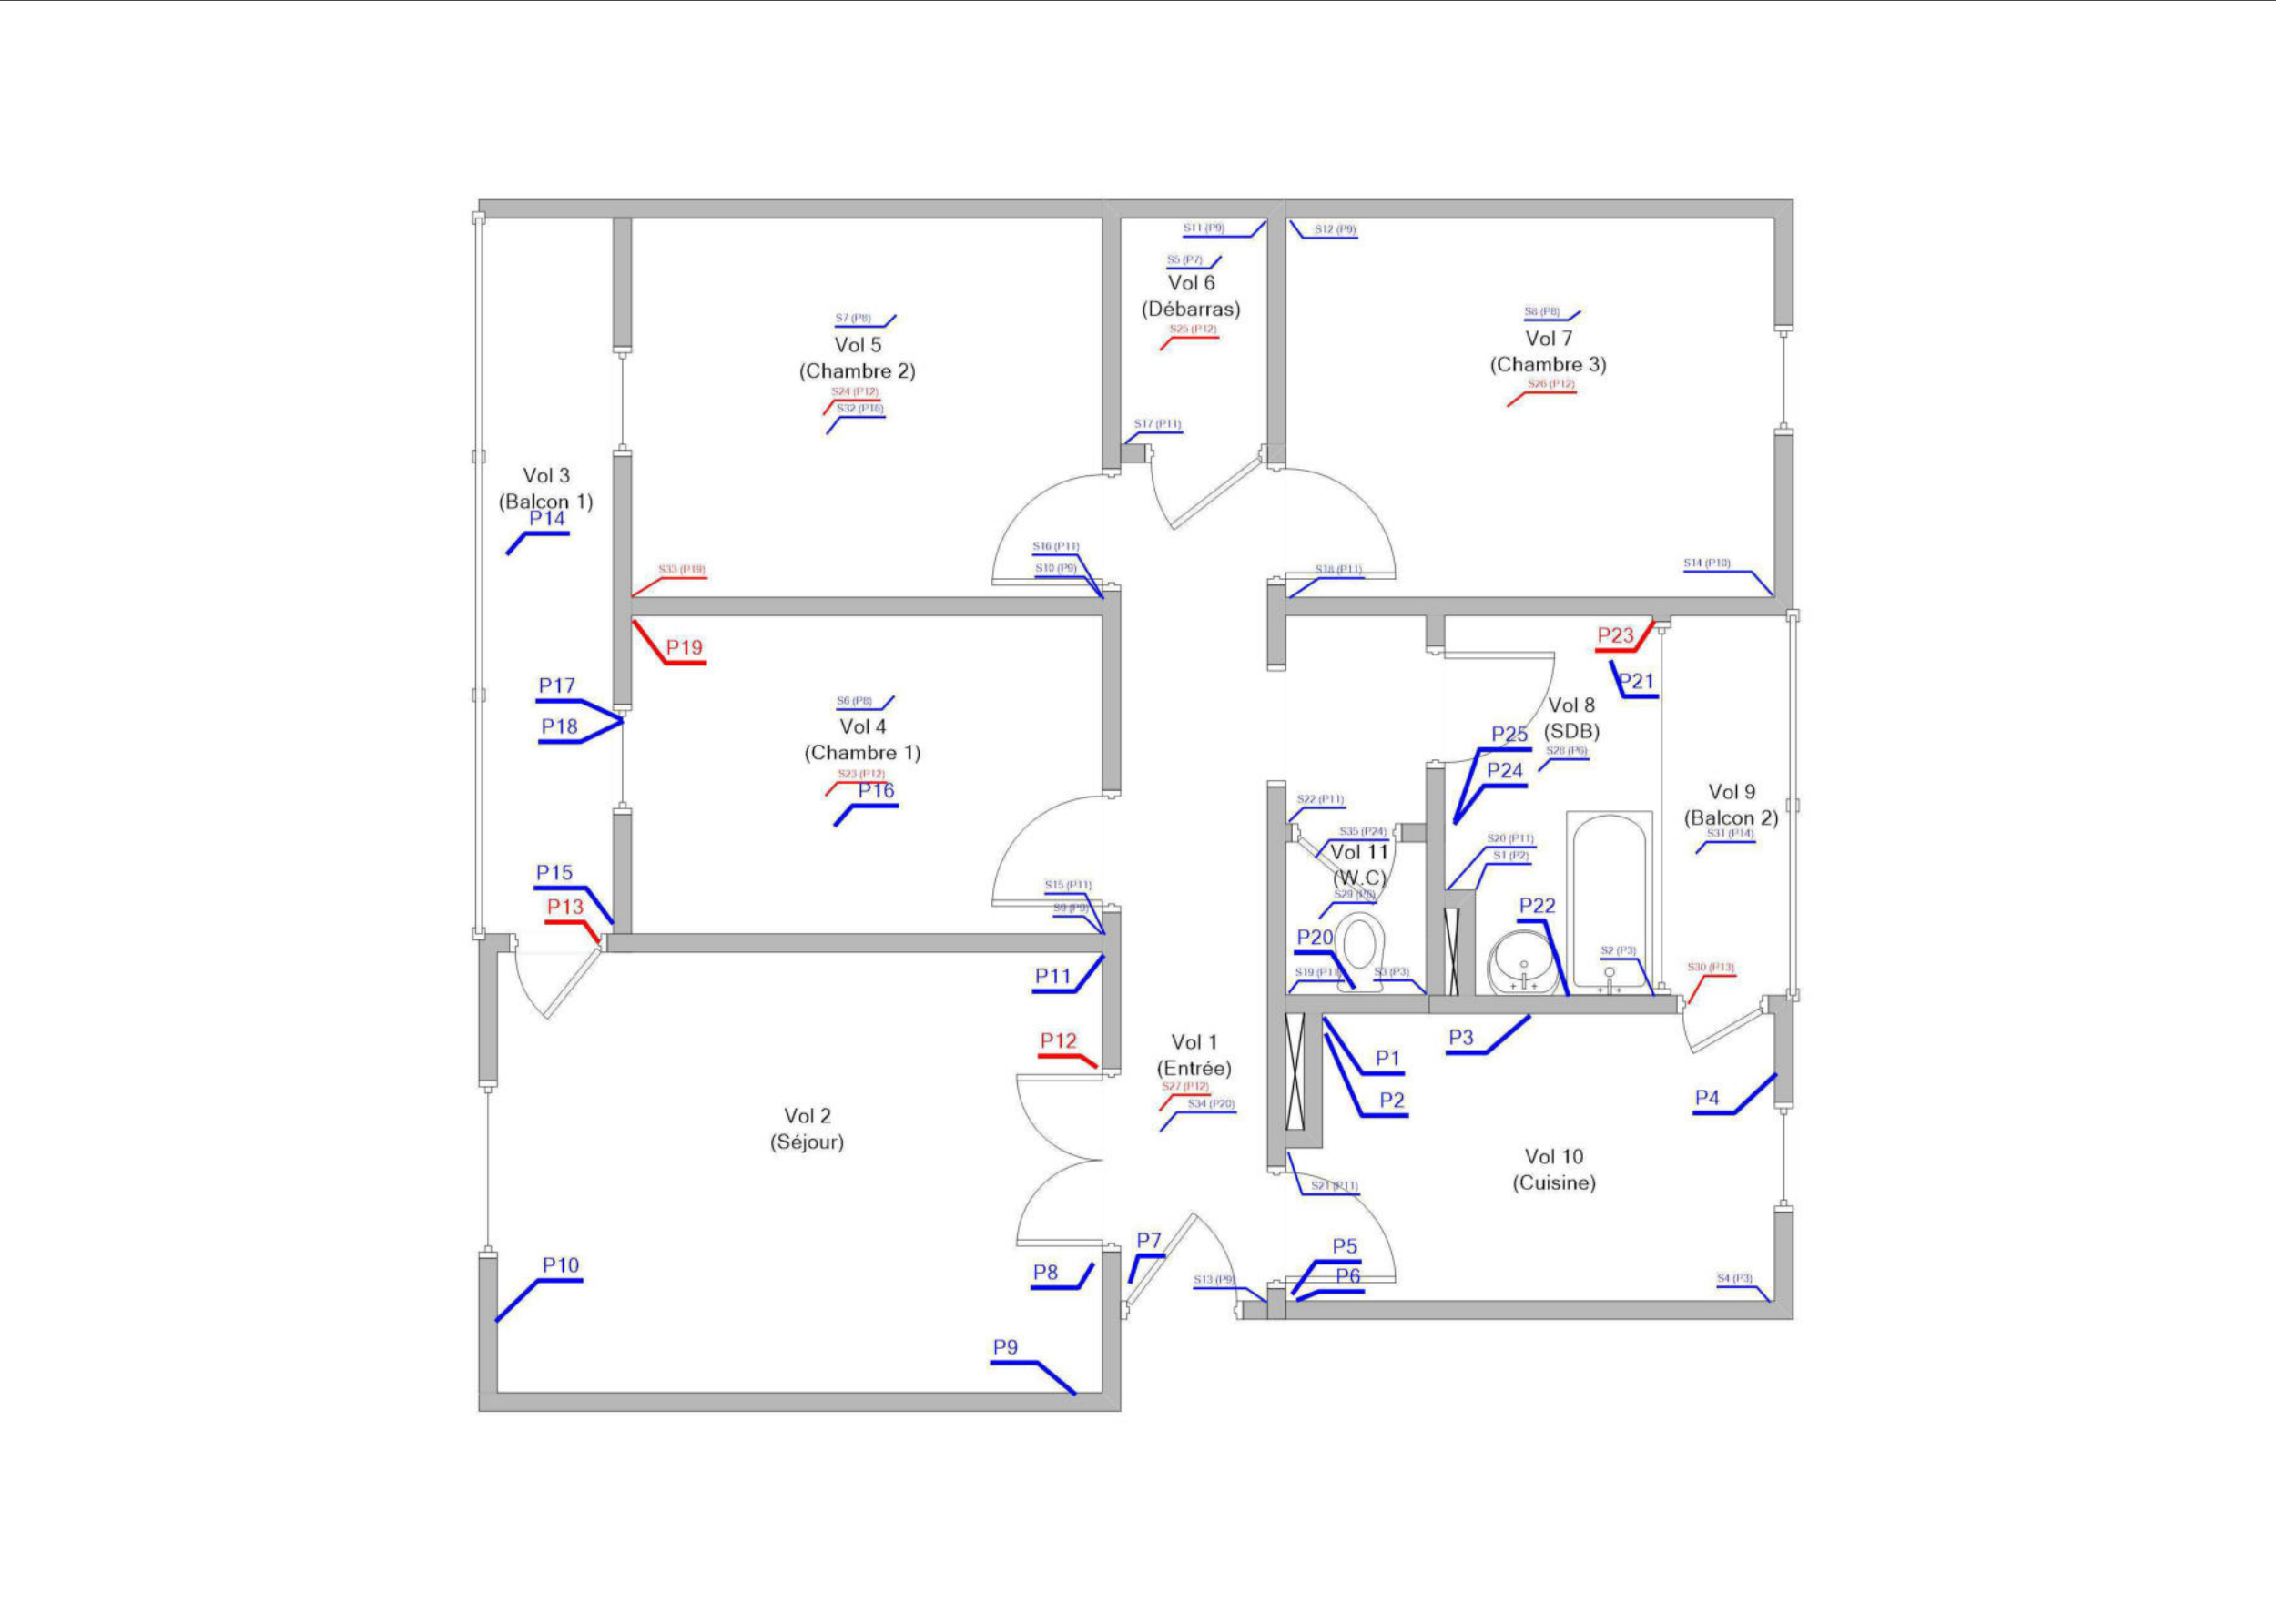

Légende	
	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 RUE VICTOR HUGO 67300 SCHILTIGHEIM	2946.11.03.1639	26/04/2022	WACKENHEIM JEAN-EDWIN

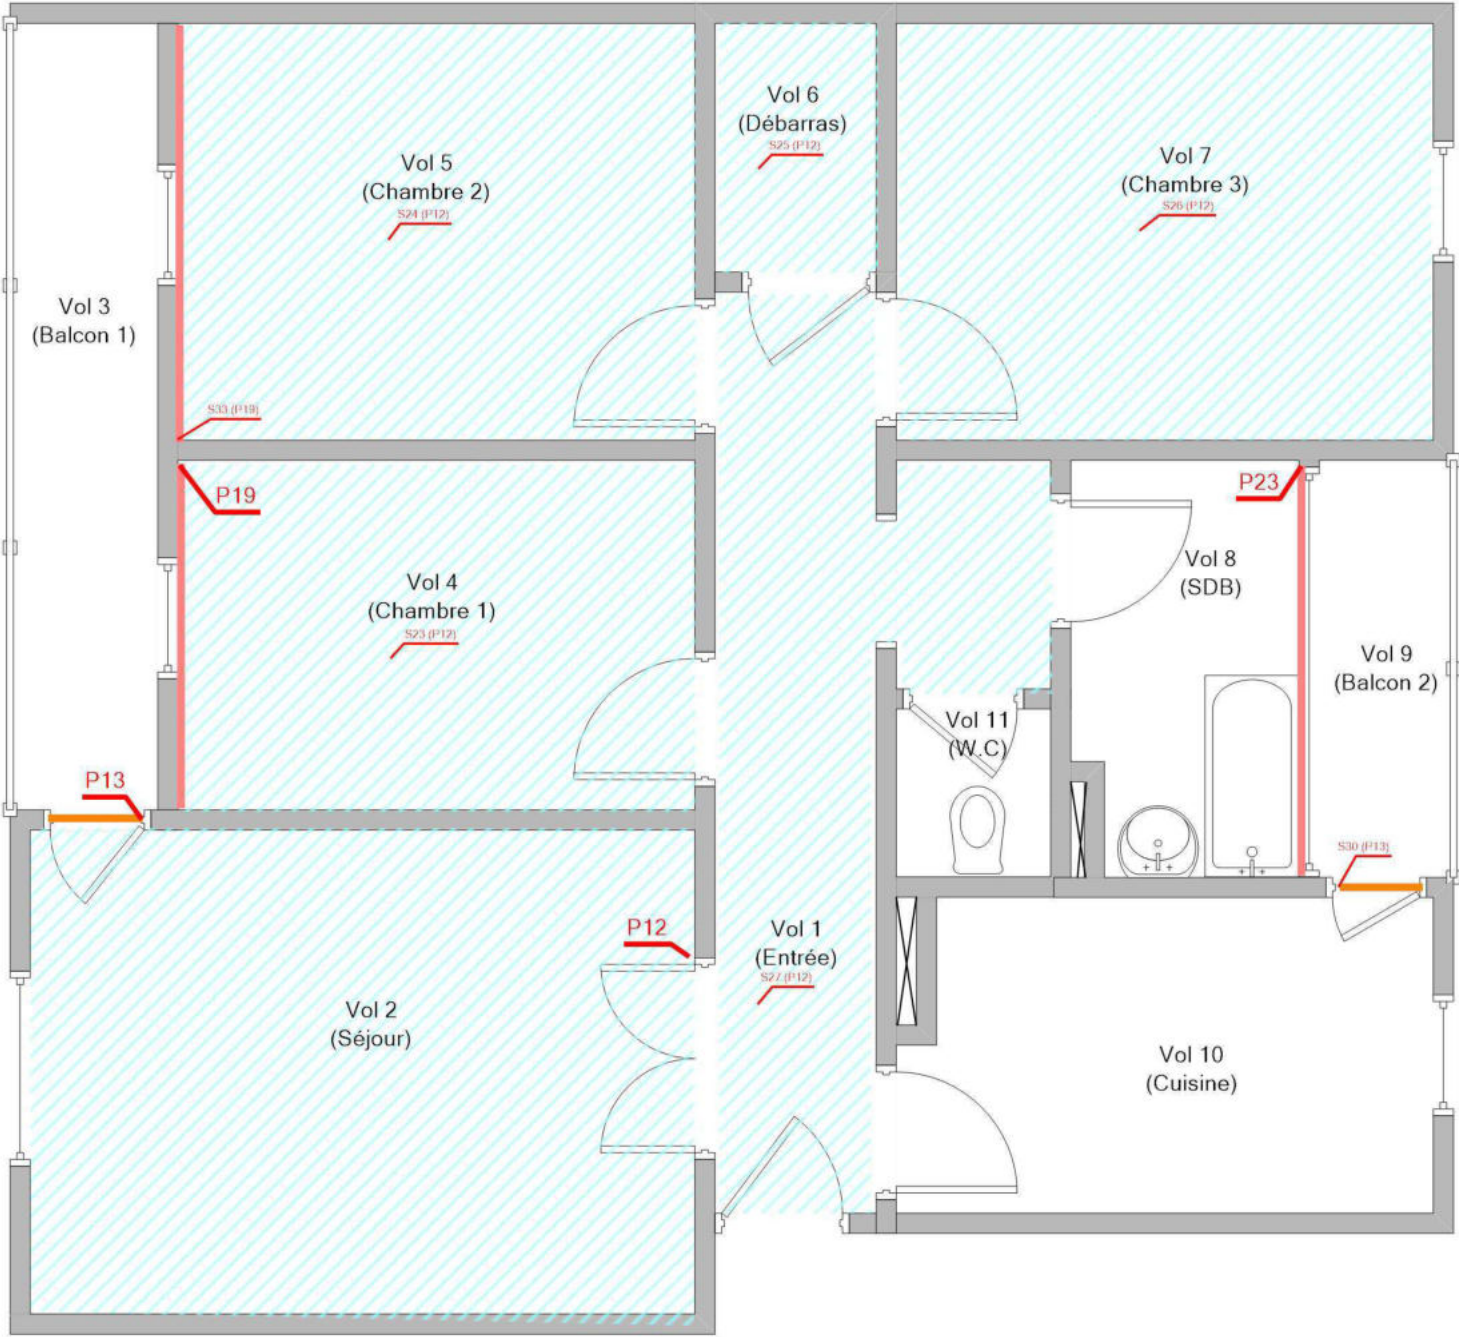

Légende



P23 : Jonction entre panneaux préfabriqués




P13 : Plaques fibres




P12 : Dalles plastiques



P19 : Jonction entre panneaux préfabriqués

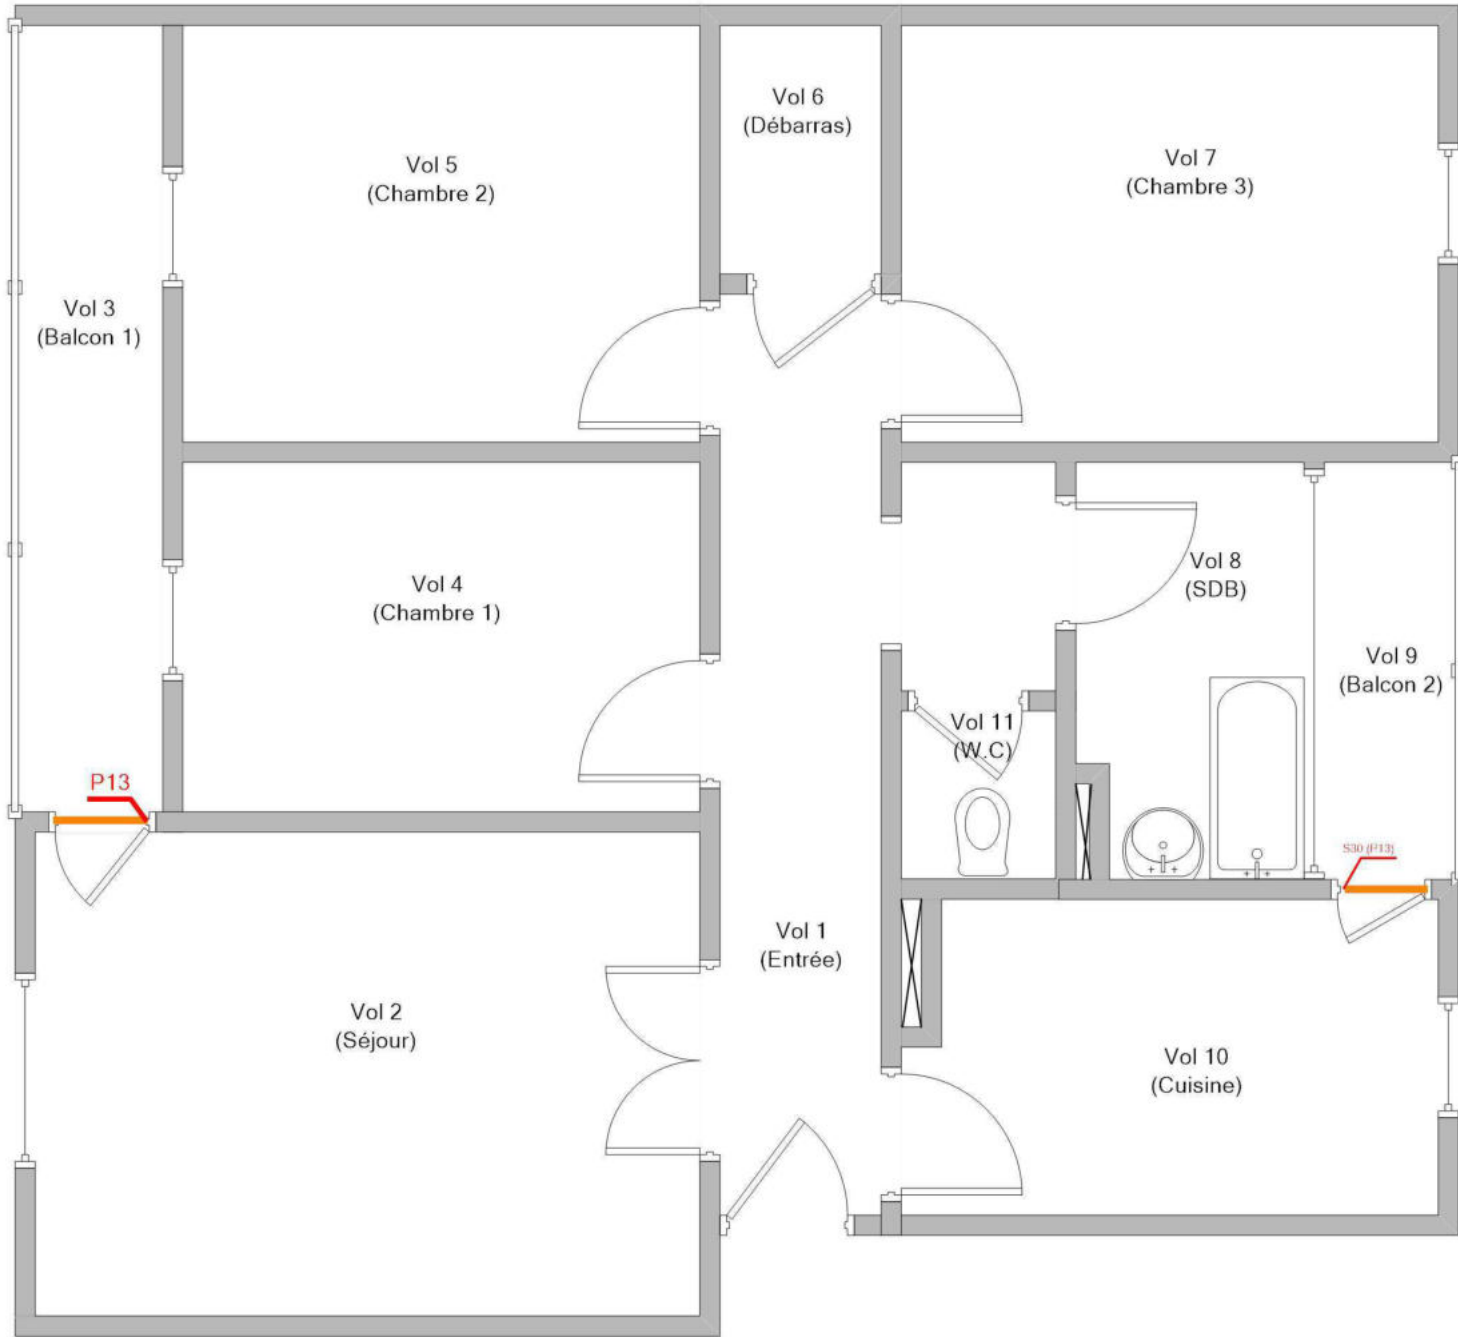LOGEMENT - MPCA FAÇADES				Référence: 002CT000748-1
	Légende			
		P13 : Plaques fibres		
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 RUE VICTOR HUGO 67300 SCHILTIGHEIM	2946.11.03.1639	26/04/2022	WACKENHEIM JEAN-EDWIN

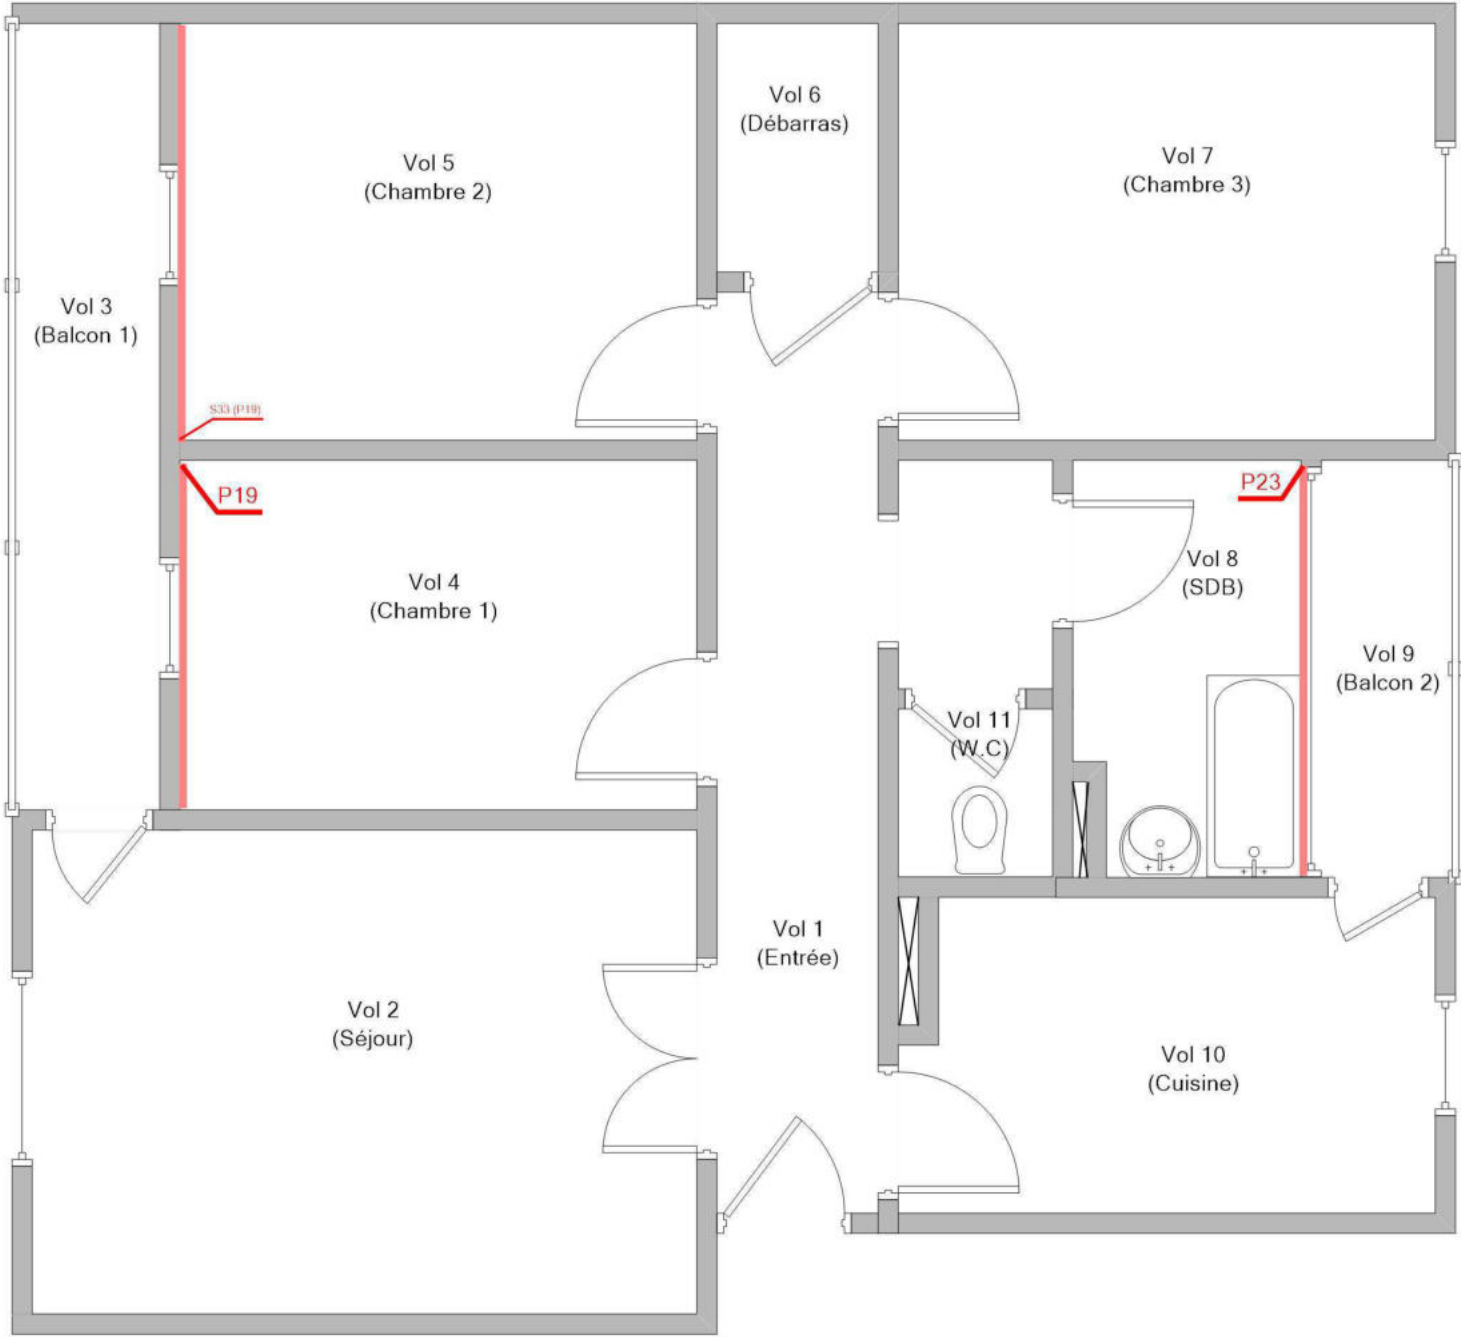

Légende




P23 : Jonction entre panneaux
préfabriqués



P19 : Jonction entre panneaux
préfabriqués

Légende

	P12 : Dalles plastiques

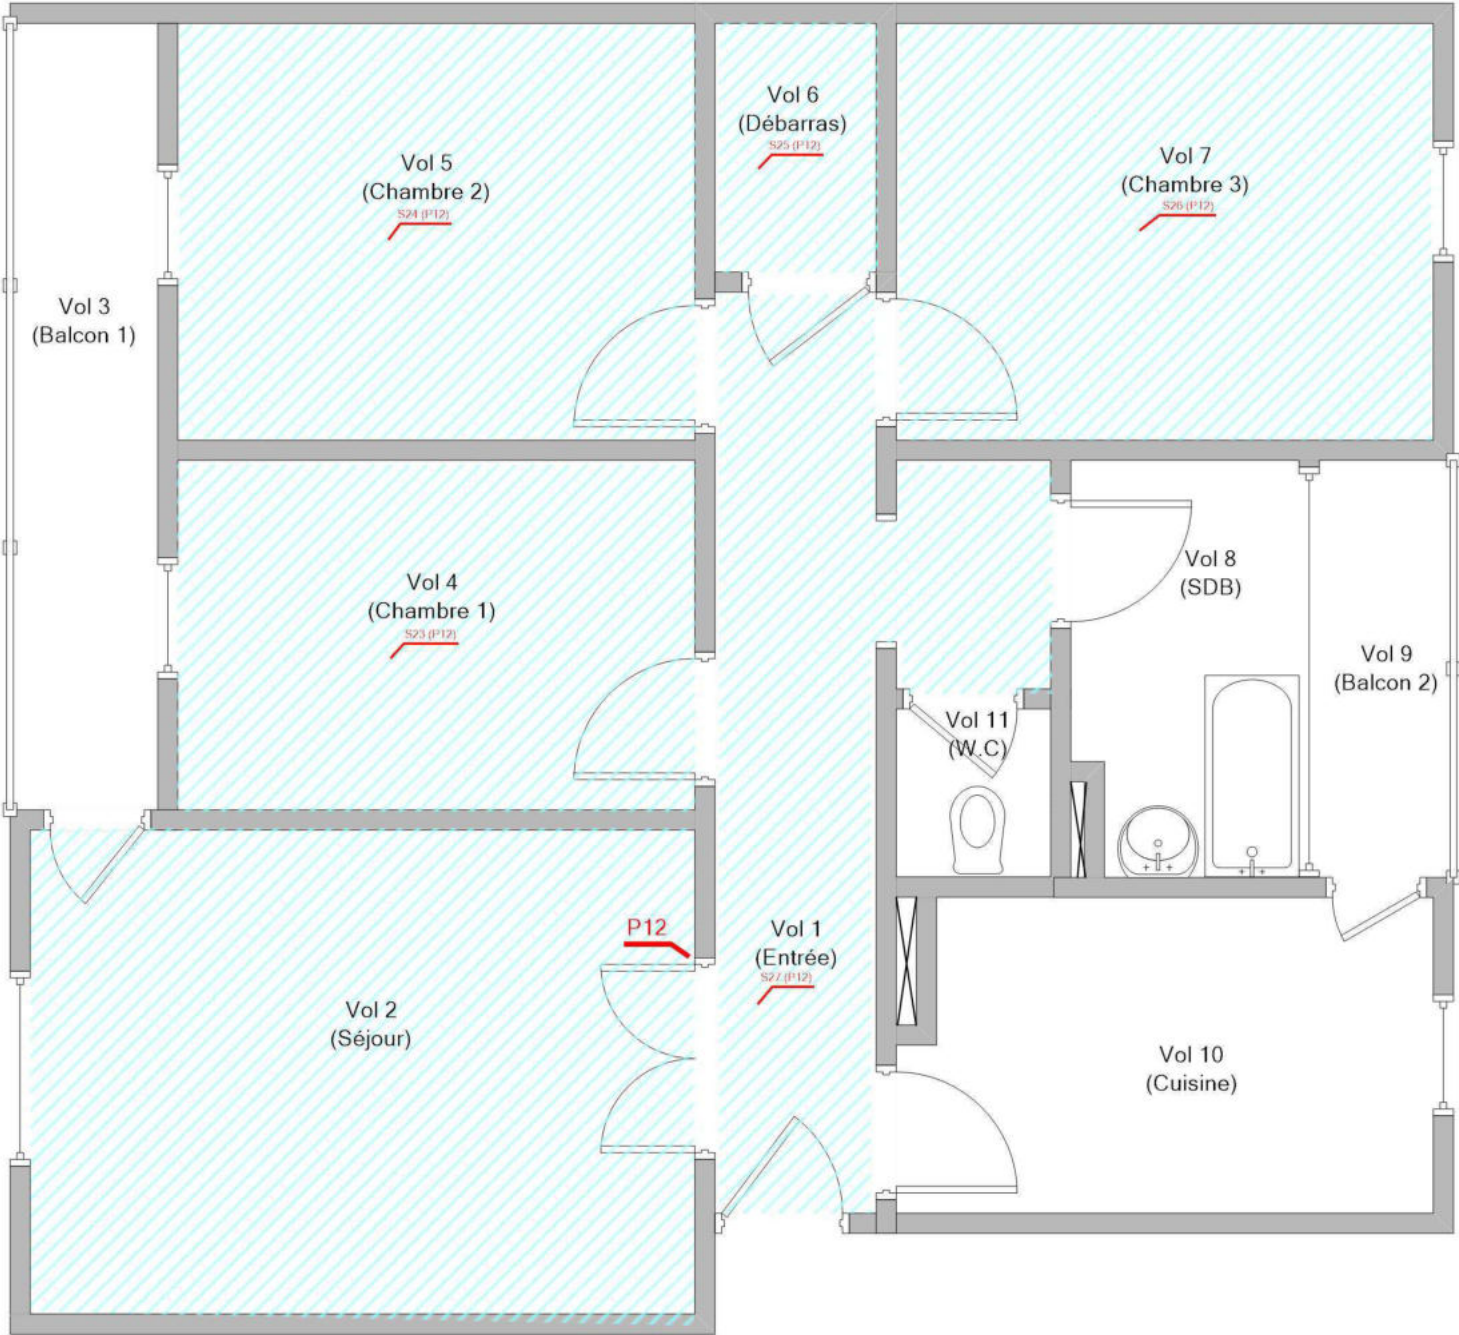

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002CT000748-1 n°1 - 1 (P1)	Logement - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000748-1 n°2 - 1 (P2)	Logement - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000748-1 n°3 - 1 (P3)	Logement - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000748-1 n°4 - 1 (P4)	Logement - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000748-1 n°5 - 1 (P5)	Logement - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000748-1 n°6 - 1 (P6)	Logement - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000748-1 n°7 - 1 (P7)	Logement - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002CT000748-1 n°8 - 1 (P8)	Logement - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002CT000748-1 n°9 - 1 (P9)	Logement - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002CT000748-1 n°10 - 1 (P10)	Logement - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002CT000748-1 n°11 - 1 (P11)	Logement - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002CT000748-1 n°12 - 1 (P12)	Logement - Vol 2 (Séjour)	Prélevement positif
002CT000748-1 n°13 - 1 (P13)	Logement - Vol 3 (Balcon 1)	Prélevement positif
002CT000748-1 n°14 - 1 (P14)	Logement - Vol 3 (Balcon 1)	Prélevement négatif
002CT000748-1 n°15 - 1 (P15)	Logement - Vol 3 (Balcon 1)	Prélevement négatif
002CT000748-1 n°16 - 1 (P16)	Logement - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002CT000748-1 n°17 - 1 (P17)	Logement - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002CT000748-1 n°18 - 1 (P18)	Logement - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002CT000748-1 n°19 - 1 (P19)	Logement - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement positif
002CT000748-1 n°20 - 1 (P20)	Logement - Vol 11 (W.C)	Prélevement négatif
002CT000748-1 n°21 - 1 (P21)	Logement - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000748-1 n°22 - 1 (P22)	Logement - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000748-1 n°23 - 1 (P23)	Logement - Vol 8 (SDB)	Prélevement positif
002CT000748-1 n°24 - 1 (P24)	Logement - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000748-1 n°25 - 1 (P25)	Logement - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif



002CT000748-1 n°1 - 1 (P1) - Logement - Vol 10
(Cuisine)



002CT000748-1 n°2 - 1 (P2) - Logement - Vol 10
(Cuisine)



002CT000748-1 n°3 - 1 (P3) - Logement - Vol 10
(Cuisine)



002CT000748-1 n°4 - 1 (P4) - Logement - Vol 10
(Cuisine)



002CT000748-1 n°5 - 1 (P5) - Logement - Vol 10
(Cuisine)



002CT000748-1 n°6 - 1 (P6) - Logement - Vol 10
(Cuisine)



002CT000748-1 n°7 - 1 (P7) - Logement - Vol 1 (Entrée)



002CT000748-1 n°8 - 1 (P8) - Logement - Vol 2 (Séjour)



002CT000748-1 n°9 - 1 (P9) - Logement - Vol 2 (Séjour)



002CT000748-1 n°10 - 1 (P10) - Logement - Vol 2 (Séjour)



002CT000748-1 n°11 - 1 (P11) - Logement - Vol 2 (Séjour)



002CT000748-1 n°12 - 1 (P12) - Logement - Vol 2 (Séjour)



002CT000748-1 n°13 - 1 (P13) - Logement - Vol 3
(Balcon 1)



002CT000748-1 n°14 - 1 (P14) - Logement - Vol 3
(Balcon 1)



002CT000748-1 n°15 - 1 (P15) - Logement - Vol 3
(Balcon 1)



002CT000748-1 n°16 - 1 (P16) - Logement - Vol 4
(Chambre 1)



002CT000748-1 n°17 - 1 (P17) - Logement - Vol 4
(Chambre 1)



002CT000748-1 n°18 - 1 (P18) - Logement - Vol 4
(Chambre 1)



002CT000748-1 n°19 - 1 (P19) - Logement - Vol 4
(Chambre 1)



002CT000748-1 n°20 - 1 (P20) - Logement - Vol 11
(W.C)



002CT000748-1 n°21 - 1 (P21) - Logement - Vol 8 (SDB)



002CT000748-1 n°22 - 1 (P22) - Logement - Vol 8
(SDB)



002CT000748-1 n°23 - 1 (P23) - Logement - Vol 8 (SDB)



002CT000748-1 n°24 - 1 (P24) - Logement - Vol 8
(SDB)



002CT000748-1 n°25 - 1 (P25) - Logement - Vol 8 (SDB)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	Logement - Vol 10 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Peinture / Plâtre / Papier - Effritable / Pulvérulent / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige - -	Logement - Vol 10 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Enduit type ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris - -	Logement - Vol 10 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris - -	Logement - Vol 10 (Cuisine)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Beige - -	Logement - Vol 10 (Cuisine)	
P6 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur - Gris - -	Logement - Vol 10 (Cuisine)	
P6 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	Logement - Vol 10 (Cuisine)	
P7 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Beige - -	Logement - Vol 1 (Entrée)	
P7 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Carton - Souple Fibreux - Marron - -	Logement - Vol 1 (Entrée)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre / Enduit type ciment - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Beige / Blanc / Gris - -	Logement - Vol 2 (Séjour)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - -	Logement - Vol 2 (Séjour)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - -	Logement - Vol 2 (Séjour)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Pulvérulent - Blanc - -	Logement - Vol 2 (Séjour)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Mortier - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris - -	Logement - Vol 2 (Séjour)	

P13	Façades	Menuiseries	Fibres-ciment / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Beige - -	Logement - Vol 3 (Balcon 1)
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Beige / Gris - -	Logement - Vol 3 (Balcon 1)
P15	Façades	Murs	Matériau / Mortier - Effritable / Effritable - Orange Noir / Gris - -	Logement - Vol 3 (Balcon 1)
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette - Fibreux Souple - Gris Beige Vert - -	Logement - Vol 4 (Chambre 1)
P17	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - -	Logement - Vol 4 (Chambre 1)
P18	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - -	Logement - Vol 4 (Chambre 1)
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Blanc / Beige / Marron - -	Logement - Vol 4 (Chambre 1)
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Marron Beige - -	Logement - Vol 11 (W.C)
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Beige Marron - -	Logement - Vol 8 (SDB)
P22	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	Logement - Vol 8 (SDB)
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit type plâtre / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Beige / Beige - -	Logement - Vol 8 (SDB)
P24	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige Blanc / Blanc - -	Logement - Vol 8 (SDB)
P25	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau / Polystyrène - Effritable / Souple - Jaune / Blanc - -	Logement - Vol 8 (SDB)

CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence **C012022581119**
Adresse Commande : 002CT000748-1
Affaire : 2946.11.03.1639
5 RUE VICTOR HUGO
67300 SCHILTIGHEIM

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 06/05/2022

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012022581119 RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse. (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse</i>
Texte réglementaire	<u>Arrêté du 1er octobre 2019</u> : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002CT000748-1_001

Référence labo	PM04870316	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1639 - Vol 10 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP	MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyste	Attaque chimique				Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone				Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc

Référence échantillon : 002CT000748-1_002

Référence labo	PM04870317	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Gains et coffre verticaux - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1639 - Vol 10 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	Acétone	1	2	Non détecté	
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-		-			
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-		-			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse La couche Papier / Souple Fibreux / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie, la diffraction électronique et la composition chimique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002CT000748-1_003

Référence labo	PM04870318	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1639 - Vol 10 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	JFA
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Enduit type ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000748-1_004

Référence labo	PM04870319	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1639 - Vol 10 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	JFA
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000748-1_005

Référence labo	PM04870320	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/05/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1639 - Vol 10 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	JFA
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000748-1_006

Référence labo	PM04870321	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1639 - Vol 10 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Gris	-	-	-	1	2	JFA	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	JGA	Non détecté ●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.
	Couches 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002CT000748-1_007

Référence labo	PM04870322	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/05/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1639 - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	1	2	JGA	Non détecté ●
	2	Plâtre Pulvérulent Beige	-	-	-				
2	3	Carton Souple Fibreux Marron	2	2	CCE	-	-	-	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
	Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002CT000748-1_008

Référence labo	PM04870323	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/05/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1639 - Vol 2 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	1	2	JGA	Non détecté ●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-				
	3	Enduit type ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.
	Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002CT000748-1_009

Référence labo	PM04870324	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1639 - Vol 2 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit type plâtre Effrifiable Blanc	-	-	-	Acétone				Non détecté
	2	Mortier Effrifiable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
 Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002CT000748-1_010

Référence labo	PM04870325	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1639 - Vol 2 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			1	2	JGA	Non détecté
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
 Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002CT000748-1_011

Référence labo	PM04870326	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Colle de carreaux de plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1639 - Vol 2 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-	1	2	JGA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002CT000748-1_012

Référence labo	PM04870327	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1639 - Vol 2 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste		Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	1	JGA	Chrysotile
	2	Mortier Effrifiable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002CT000748-1_013

Référence labo	PM04870328	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/05/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Plaques fibres		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1639 - Vol 3 (Balcon 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	CCE	-	-	-	Chrysotile ●
	2	Peinture Effritable Beige	-	-	-	-	-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000748-1_014

Référence labo	PM04870329	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1639 - Vol 3 (Balcon 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	1	2	JGA	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002CT000748-1_015

Référence labo	PM04870330	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/05/2022
Type de prélèvement	Façades - Murs - Crépi		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1639 - Vol 3 (Balcon 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Orange Noir	-	-	-	1	2	JGA	Non détecté ●
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002CT000748-1_016

Référence labo	PM04870331	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1639 - Vol 4 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Moquette Fibreux Souple Gris Beige Vert	2	2	CCE	-	-	-	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS



Référence échantillon : 002CT000748-1_017

Référence labo		PM04870332				Échantillon conforme aux critères d'acceptation				Oui		
Date du prélèvement		26/04/2022				Analyse réglementaire				Oui		
Auteur du prélèvement		AC Environnement				Date d'analyse				05/05/2022		
Type de prélèvement		Façades - Menuiseries - Joint vitrier										
Zone de prélèvement		2946.11.03.1639 - Vol 4 (Chambre 1)										
Remarque concernant le prélèvement		RAS										
Phase	Couche	Description		MOLP		MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur		Nb de préparation	Lames examinées	Analyste		Nb de préparation		Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir		-	-	-	Acétone		1	2	JGA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat				0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002CT000748-1_018

Référence labo		PM04870333				Échantillon conforme aux critères d'acceptation			Oui	
Date du prélèvement		26/04/2022				Analyse réglementaire			Oui	
Auteur du prélèvement		AC Environnement				Date d'analyse			04/05/2022	
Type de prélèvement		Façades - Menuiseries - Joint à lèvre								
Zone de prélèvement		2946.11.03.1639 - Vol 4 (Chambre 1)								
Remarque concernant le prélèvement		RAS								
Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	JGA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002CT000748-1_019

Référence labo		PM04870334		Échantillon conforme aux critères d'acceptation		Oui			
Date du prélèvement		26/04/2022		Analyse réglementaire		Oui			
Auteur du prélèvement		AC Environnement		Date d'analyse		05/05/2022			
Type de prélèvement		Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués							
Zone de prélèvement		2946.11.03.1639 - Vol 4 (Chambre 1)							
Remarque concernant le prélèvement		RAS							
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	3	4	ASC	Chrysotile
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	1	1	CCE				
	4	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-				
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	CCE				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000748-1_020

Référence labo		PM04870335			Échantillon conforme aux critères d'acceptation			Oui	
Date du prélèvement		26/04/2022			Analyse réglementaire			Oui	
Auteur du prélèvement		AC Environnement			Date d'analyse			04/05/2022	
Type de prélèvement		Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche							
Zone de prélèvement		2946.11.03.1639 - Vol 11 (W.C)							
Remarque concernant le prélèvement		RAS							
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées		Analyste
1	1	Revêtement Souple Fibreux Marron Beige	2	2	CCE	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS



Référence échantillon : 002CT000748-1_021

Référence labo	PM04870336	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1639 - Vol 8 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP		MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Beige Marron	2	2 CCE	-	-	-	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002CT000748-1_022

Référence labo	PM04870337	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/05/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1639 - Vol 8 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc Gris		

		Description	MOLP	MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation Grilles examinées Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone			1 2 JGA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Carrelage Dur Blanc, Matériau Pulvérulent Blanc

Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002CT000748-1_023

Référence labo	PM04870338	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	05/05/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1639 - Vol 8 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	1	1	ABU	Chrysotile
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	CCE				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002CT000748-1_024

Référence labo	PM04870339	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/04/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	04/05/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1639 - Vol 8 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames	examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles	examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JGA	Non détecté
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002CT000748-1_025

Référence labo PM04870340
 Date du prélèvement 26/04/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Colle de panneaux
 Zone de prélèvement 2946.11.03.1639 - Vol 8 (SDB)
 Remarque concernant le prélèvement Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Jaune

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 04/05/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Nb de préparation Grilles examinées	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Jaune	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
	2	Polystyrène Souple Blanc	-	-	-	1	2	JGA	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse
 Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
 Couches non-analysées : Peinture Effritable Blanc, Enduit type plâtre Effritable Blanc
 Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Responsable d'équipe
 Sinthuja Sivananthan




Accréditation
 N°1-6940
 Portée
 Disponible sur
 www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 18 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC ENVIRONNEMENT - 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil - Fax : 09 81 40 98 73
 SIRET : 441 355 914 00264 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
 Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2022 au 31/12/2022)

Tél. : 01 58 07 07 20
 labs@ac-environnement.fr

L.M0.F 07.8 V5
 PAGE 8 / 8

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2022 01/03

Assurance AC 2022 02/03

Tour Opus 12 - Côté 9
77 Courcelles du Calvaire en Grèce
92914 PARIS LA DEFENSE CDDX
T : +33 (0) 1 44 05 50 00
F : +33 (0) 1 44 05 50 00



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92914 PARIS LA DEFENSE CDDX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société anonyme au capital de 121 900 000 EUR, dont le siège est à Rotherbruchstraße 26, 30955 Hannover - Allemagne - Registre de commerce de Hanovre sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de l'auditeur indépendant des Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grenzhaushälter Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - France

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30019 couvrant également toutes ses filiales dont :

AC ENVIRONNEMENT :

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privées (DAPP)
- Tout répliquet, des matériaux et produits, contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des échantillons - recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche de plomb avant travaux/démolition
- Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Equipements Industriels et Déchets (PEID)
- Information sur la présence d'un risque de minés
- Messure de la superficie passive de lots de copropriété (ou "Garage")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de dossier des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tout type de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz

HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Gundamarat für
Finanzdienstleistungen,
Grenzhaushälter Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Rotherbruchstraße 26,
30955 Hannover, Germany
Commercial register: Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Ulrich Jähling/Chairman
Frankfurt Board: Ralph Schäfer/Chairman, Andreas
Kerschke, Thomas Jöckel, Richard Taylor

HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Gundamarat für
Finanzdienstleistungen,
Grenzhaushälter Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Rotherbruchstraße 26,
30955 Hannover, Germany
Commercial register: Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Ulrich Jähling/Chairman
Frankfurt Board: Ralph Schäfer/Chairman, Andreas
Kerschke, Thomas Jöckel, Richard Taylor

Assurance AC 2022 03/03

Attestation AC 2022



Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Domages Confus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Doit		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Frais assurable de l'employeur/Aléa professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à un régime spécial ou à autorisation préalable)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Risques confus	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Domages Confus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
Doit		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01.01.2022 au 31.12.2022, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et se soumet à l'Assureur en dehors des termes et limites prévues par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 7 mars 2022 - VL/MM



HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Gundamarat für
Finanzdienstleistungen,
Grenzhaushälter Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Rotherbruchstraße 26,
30955 Hannover, Germany
Commercial register: Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Ulrich Jähling/Chairman
Frankfurt Board: Ralph Schäfer/Chairman, Andreas
Kerschke, Thomas Jöckel, Richard Taylor



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. Denis MORA, gérant de la SAS AC ENVIRONNEMENT (SIRET 44135591400298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L27-6 du Code de la construction et de l'habitation, qui me soumettent d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 4°, 6° et 7° du I de l'article L27-4 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L26-26 et L26-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1534-5 et L.1534-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1534-15 du même code, ainsi que l'ensemble des répliquets de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L.134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-25 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L.126-28-1 du même code ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L.134-7 du même code.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est soussignée d'une assurance responsabilité civile professionnelle n° 76208471-30019 couvrant également toutes les conséquences de l'engagement de responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R27-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 07 janvier 2022

Denis MORA



AC ENVIRONNEMENT - SECTEUR SOCIAL
Rue Victor Hugo - 67300 SCHILTIGHEIM - FRANCE
Tél : 04 77 44 92 44 - Fax : 04 77 44 92 45 - www.ac-environnement.com
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI3883

ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât
K – 35760 SAINT GREGOIRE - CPDI3883

**Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier**

N° CPDI3883 Version 009

Je soussignée, Juliette JANNOF, Directrice Générale d'I.C.E.R.T., atteste que :

Monsieur WACKENHEIM Jean-Edwin

En certifiant selon le référentiel I.C.E.R.T. en vigueur (RFS D108 ou équivalent) - CSE D108 obéissant de y avoir, obtenu le certificat de personnes habilitées des diagnostics immobiliers, pour les missions suivantes :

Attestation avec mention	Attestation Avec Mention	Date d'effet : 01/01/2018 - Date d'expiration : 01/01/2023
Attestation sans mention	Attestation Sans Mention	Date d'effet : 01/01/2018 - Date d'expiration : 01/01/2023
Electricité	Date de l'installation immobilière électrique	Date d'effet : 01/01/2018 - Date d'expiration : 01/01/2023
Energie avec mention	Energie avec mention	Date d'effet : 01/01/2018 - Date d'expiration : 01/01/2023
Energie sans mention	Energie sans mention	Date d'effet : 01/01/2018 - Date d'expiration : 01/01/2023
Gas	Date de l'installation immobilière gaz	Date d'effet : 01/01/2018 - Date d'expiration : 01/01/2023
Plomb	Plomb - Constat de risque d'exposition au plomb	Date d'effet : 01/01/2018 - Date d'expiration : 01/01/2023

En fin de validité de ce certificat d'habilitation, pour valider et servir ce cas de droit.
Juliette JANNOF, le 01/01/2023.

I.C.E.R.T.
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Rue de la République 67300 SCHILTIGHEIM
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint Grégoire

**Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier**

N° CPDI3883 Version 009

Je soussignée, Juliette JANNOF, Directrice Générale d'I.C.E.R.T., atteste que :

Monsieur WACKENHEIM Jean-Edwin

En certifiant selon le référentiel I.C.E.R.T. en vigueur (RFS D108 ou équivalent) - CSE D108 obéissant de y avoir, obtenu le certificat de personnes habilitées des diagnostics immobiliers, pour les missions suivantes :

Attestation avec mention	Attestation Avec Mention	Date d'effet : 01/01/2018 - Date d'expiration : 01/01/2023
Attestation sans mention	Attestation Sans Mention	Date d'effet : 01/01/2018 - Date d'expiration : 01/01/2023
Electricité	Date de l'installation immobilière électrique	Date d'effet : 01/01/2018 - Date d'expiration : 01/01/2023
Energie avec mention	Energie avec mention	Date d'effet : 01/01/2018 - Date d'expiration : 01/01/2023
Energie sans mention	Energie sans mention	Date d'effet : 01/01/2018 - Date d'expiration : 01/01/2023
Gas	Date de l'installation immobilière gaz	Date d'effet : 01/01/2018 - Date d'expiration : 01/01/2023
Plomb	Plomb - Constat de risque d'exposition au plomb	Date d'effet : 01/01/2018 - Date d'expiration : 01/01/2023

En fin de validité de ce certificat d'habilitation, pour valider et servir ce cas de droit.
Juliette JANNOF, le 01/01/2023.

I.C.E.R.T.
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Rue de la République 67300 SCHILTIGHEIM
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint Grégoire