



AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE BAS RHIN

14 Avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 0388813042
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002ER115823
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 31/05/2022
Référence mandataire : Mandataire

DÉSIGNATION DU BIEN

2946.11.03.1644
5 RUE VICTOR HUGO
67300 SCHILTIGHEIM

PROPRIÉTAIRE

ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse




AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

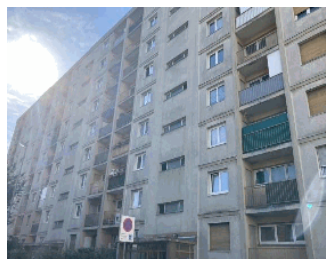

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 5 RUE VICTOR HUGO 67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 2946.11.03.1644

Désignation : 2946.11.03.1644

Date de construction : Avant 1970

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : VOIRIN EROAN

Accompagnateur : Aucun accompagnateur (Néant)

Date de repérage : 31/05/2022

Numéro attestation : CPDI6139

Délivré le : 14/10/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

Donneur d'ordre :
ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 06/06/2022

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 06/06/2022

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Logement - Vol 1 (Entrée)	Logement - Vol 2 (Cuisine)
Logement - Vol 3 (W.C)	Logement - Vol 4 (SDB)
Logement - Vol 5 (Chambre 1)	Logement - Vol 6 (Séjour)
Logement - Vol 7 (Chambre 2)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réfection sols, murs et plafonds

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Ensemble du logement

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Chambre 2)	
Plafond et faux-plafonds	Logement	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Chambre 2)	
Revêtement de sol	Logement	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Chambre 2)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES
D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1
Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P2
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P2
Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P2
Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P2

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Néant

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Parois verticales intérieures et enduits

2 - Plafond et faux-plafonds

3 - Revêtement de sol

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P5	Réalisation d'un prélèvement		002ER115823 n°5 - 1	P5	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier / Plâtre - Effritable / Effritable / Dur / Effritable - Jaune Blanc / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER115823 n°5 - 1	P5	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier / Plâtre - Effritable / Effritable / Dur / Effritable - Jaune Blanc / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER115823 n°5 - 1	P5	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier / Plâtre - Effritable / Effritable / Dur / Effritable - Jaune Blanc / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 3 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER115823 n°5 - 1	P5	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier / Plâtre - Effritable / Effritable / Dur / Effritable - Jaune Blanc / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 2 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 3 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P5 - S9 - S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 11582 3 n°5 - 1	P5	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier / Plâtre - Effritable / Effritable / Dur / Effritable - Jaune Blanc / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement		002ER 11582 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 11582 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 2 (Cuisine)	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement		002ER 11582 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 4 (SDB)	Gaines et coffres verticaux	Enduits plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER115823 n°7 - 1	P7	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 6 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P8	Réalisation d'un prélèvement		002ER115823 n°8 - 1	P8	Mortier / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 6 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER115823 n°8 - 1	P8	Mortier / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 5 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER115823 n°8 - 1	P8	Mortier / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER115823 n°8 - 1	P8	Mortier / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER115823 n°8 - 1	P8	Mortier / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 6 (Séjour) -	Murs et cloisons	Enduits ciment	P8 -	Sondage et		002ER	P8	Mortier /	Négatif	Négatif sur analyse
	Vol 5			S13 -	extension de		11582		Peinture -		
	(Chambre 1) -			S14 -	la ZPSO du		3 n°8 -		Dur /		
	Vol 7			S15	prélèvement		1		Effritable -		
	(Chambre 2) -				P8				Gris / Blanc		
Logement	Vol 6 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P9	Réalisation d'un		002ER	P9	Mortier /	Négatif	Négatif sur analyse
					prélèvement		11582		Enduit type		
							3 n°9 -		plâtre /		
							1		Peinture -		
									Dur /		
									Effritable /		
									Effritable -		
									Gris / Blanc /		
									Beige		
Logement	Vol 5	Murs et cloisons	Enduits ciment	S16	Sondage et		002ER	P9	Mortier /	Négatif	Négatif sur analyse
	(Chambre 1)				extension de		11582		Enduit type		
					la ZPSO du		3 n°9 -		plâtre /		
					prélèvement		1		Peinture -		
					P9				Dur /		
									Effritable /		
									Effritable -		
									Gris / Blanc /		
									Beige		
Logement	Vol 7	Murs et cloisons	Enduits ciment	S17	Sondage et		002ER	P9	Mortier /	Négatif	Négatif sur analyse
	(Chambre 2)				extension de		11582		Enduit type		
					la ZPSO du		3 n°9 -		plâtre /		
					prélèvement		1		Peinture -		
					P9				Dur /		
									Effritable /		
									Effritable -		
									Gris / Blanc /		
									Beige		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S16 - S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 11582 3 n°9 - 1	P9	Mortier / Enduit type plâtre / Peinture - Dur / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P10	Réalisation d'un prélèvement		002ER 11582 3 n°10 - 1	P10	Enduit type plâtre / Peinture - Effritable / Effritable - Blanc / Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 11582 3 n°10 - 1	P10	Enduit type plâtre / Peinture - Effritable / Effritable - Blanc / Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 4 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 11582 3 n°10 - 1	P10	Enduit type plâtre / Peinture - Effritable / Effritable - Blanc / Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 3 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 11582 3 n°10 - 1	P10	Enduit type plâtre / Peinture - Effritable / Effritable - Blanc / Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 5 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 11582 3 n°10 - 1	P10	Enduit type plâtre / Peinture - Effritable / Effritable - Blanc / Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 6 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 11582 3 n°10 - 1	P10	Enduit type plâtre / Peinture - Effritable / Effritable - Blanc / Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 2 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 11582 3 n°10 - 1	P10	Enduit type plâtre / Peinture - Effritable / Effritable - Blanc / Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 1 (Entrée) - Vol 4 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P10 - S18 - S19 - S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 11582 3 n°10 - 1	P10	Enduit type plâtre / Peinture - Effritable / Effritable - Blanc / Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduits ciment	P13	Réalisation d'un prélèvement		002ER115823 n°13 - 1	P13	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 3 (W.C)	Plafonds	Enduits ciment	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER115823 n°13 - 1	P13	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 5 (Chambre 1)	Plafonds	Enduits ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement		002ER115823 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 6 (Séjour)	Plafonds	Enduits ciment	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER115823 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 7 (Chambre 2)	Plafonds	Enduits ciment	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER115823 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Chambre 2)	Plafonds	Enduits ciment	S24 - S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER115823 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduits ciment	P15	Réalisation d'un prélèvement		002ER115823 n°15 - 1	P15	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduits ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement		002ER115823 n°16 - 1	P16	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ER115823 n°1 - 1	P1	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Positif	Présent sur analyse
Logement	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER115823 n°1 - 1	P1	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Positif	Présent sur analyse
Logement	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S2 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER115823 n°1 - 1	P1	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Positif	Présent sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S3 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 11582 3 n°1 - 1	P1	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Logement	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P2	Réalisation d'un prélèvement		002ER 11582 3 n°2 - 1	P2	Matériau / Colle / Ragréage - Bitumineux / Souple / Effratable - Noir / Jaune / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Logement	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S4 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 11582 3 n°2 - 1	P2	Matériau / Colle / Ragréage - Bitumineux / Souple / Effratable - Noir / Jaune / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Logement	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S5 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 11582 3 n°2 - 1	P2	Matériau / Colle / Ragréage - Bitumineux / Souple / Effratable - Noir / Jaune / Gris	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S6 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 11582 3 n°2 - 1	P2	Matériau / Colle / Ragréage - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Jaune / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Logement	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélèvement		002ER 11582 3 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 11582 3 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 11582 3 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S7 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 11582 3 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P4	Réalisation d'un prélèvement		002ER 11582 3 n°4 - 1	P4	Sous-couch e / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P11	Réalisation d'un prélèvement		002ER 11582 3 n°11 - 1	P11 Phase 1	Sous-couch e / Colle - Souple / Souple - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P11	Réalisation d'un prélèvement		002ER 11582 3 n°11 - 1	P11 Phase 2	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P11	Réalisation d'un prélèvement		002ER 11582 3 n°11 - 1	P11 Phase 3	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P12	Réalisation d'un prélèvement		002ER115823 n°12	P12	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Logement							
P1	Revêtement de sol	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (Chambre 1)	74,97 m		73,49 m²	
P2	Revêtement de sol	Matériau / Colle / Ragréage - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Jaune / Gris	Vol 6 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1)	74,94 m		73,34 m²	





ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	 Logement	Logement - Plan de repérage - Actions menées
	 Logement	Logement - MPCA Toutes catégories confondues

LOGEMENT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER115823

Légende

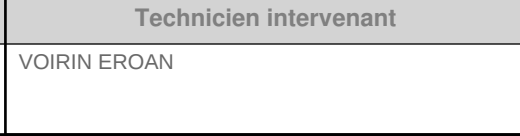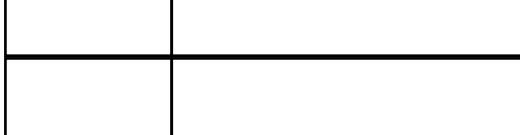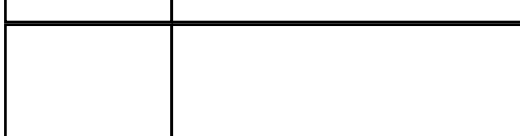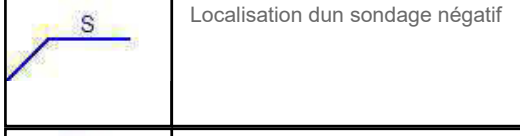

Adresse du bien

5 RUE VICTOR HUGO
67300 SCHILTIGHEIM

Désignation

2946.11.03.1644


Date intervention

	31/05/2022
--	------------

	Techniciens intervenant
--	-------------------------

VOIRIN EROAN	
--------------	--


Légende



P2 : Colle bitumeuse



P1 : Dalles plastiques

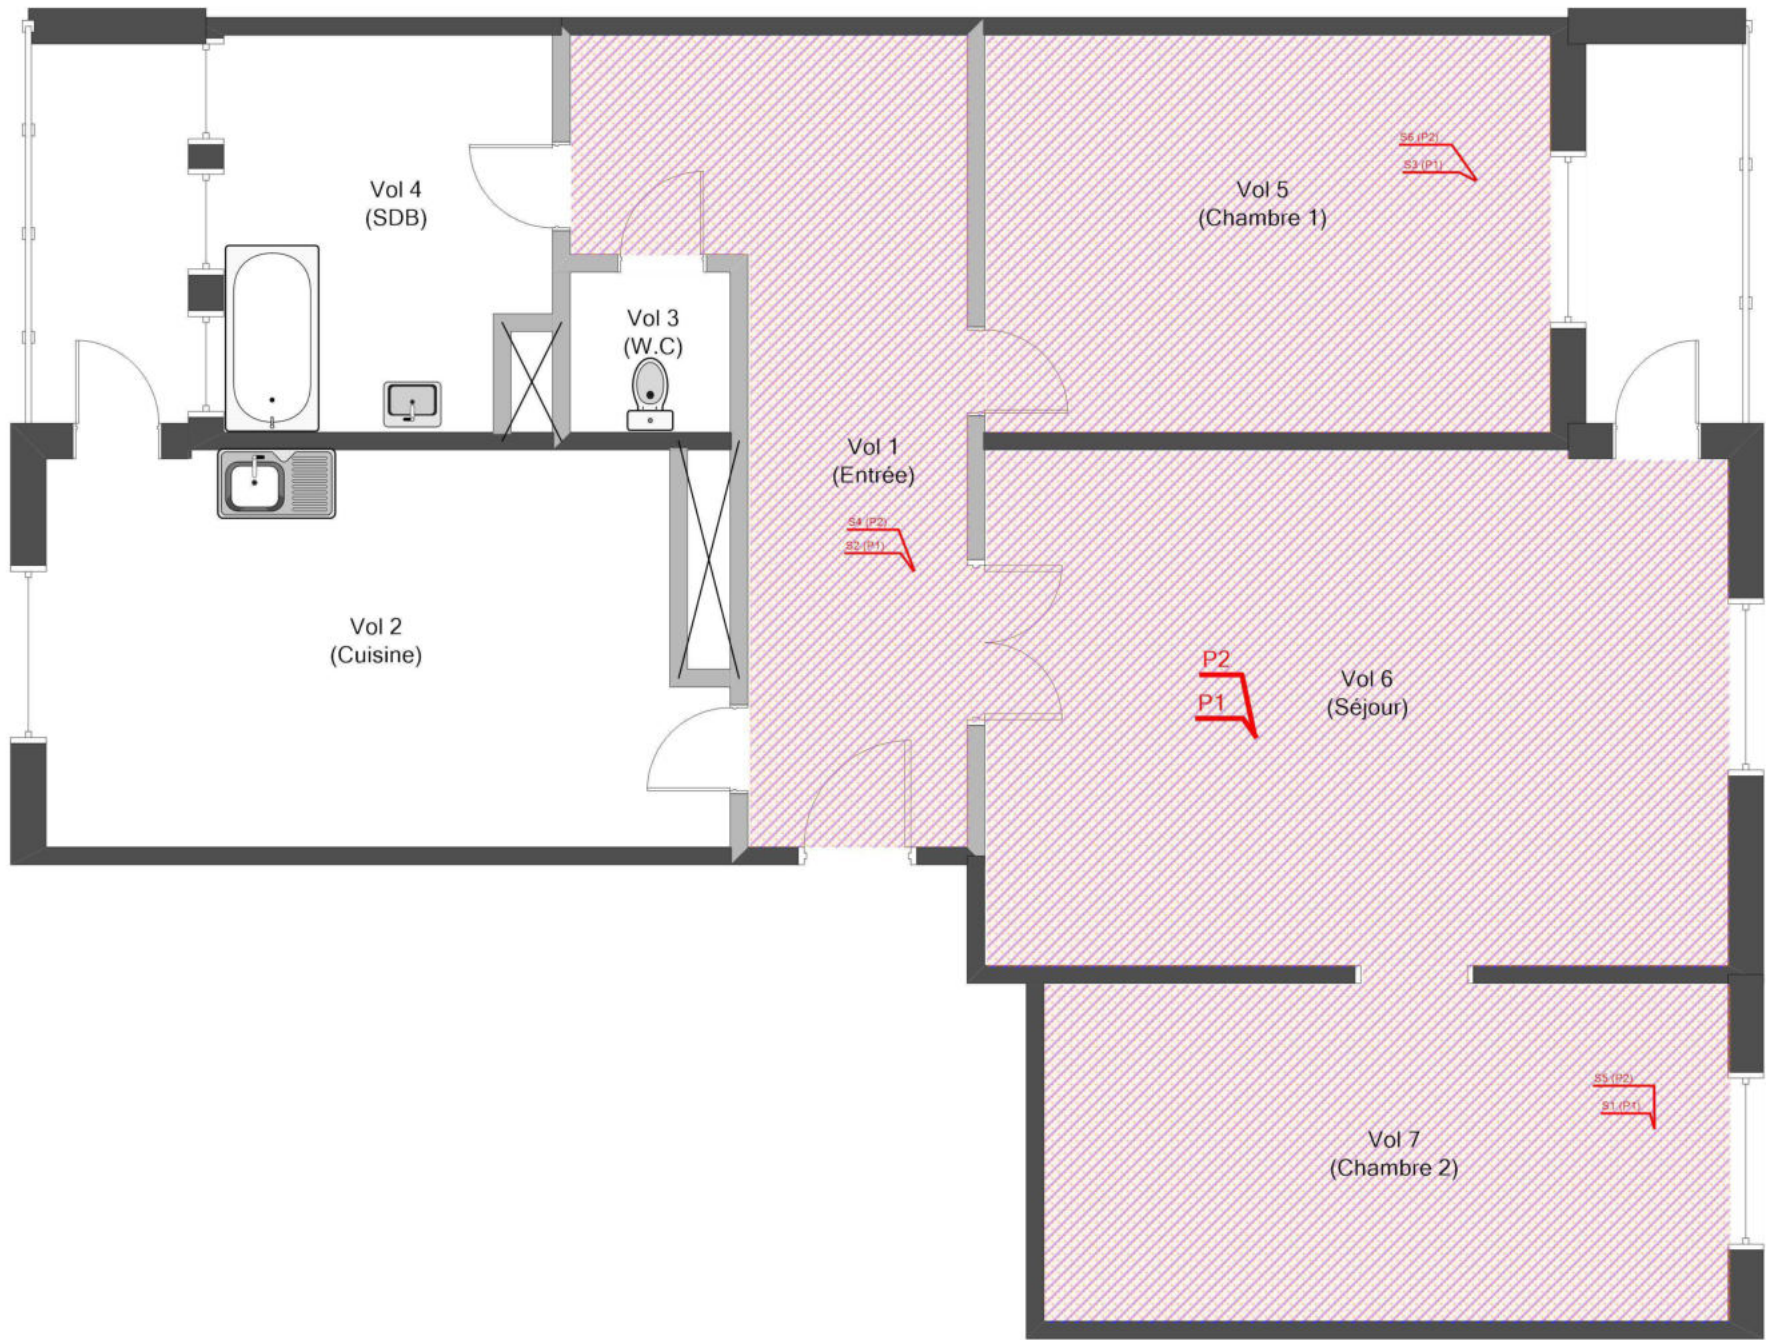

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER115823 n°1 - 1 (P1)	Logement - Vol 6 (Séjour)	Prélèvement positif
002ER115823 n°2 - 1 (P2)	Logement - Vol 6 (Séjour)	Prélèvement positif
002ER115823 n°3 - 1 (P3)	Logement - Vol 2 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002ER115823 n°4 - 1 (P4)	Logement - Vol 2 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002ER115823 n°5 - 1 (P5)	Logement - Vol 2 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002ER115823 n°6 - 1 (P6)	Logement - Vol 2 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002ER115823 n°7 - 1 (P7)	Logement - Vol 2 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002ER115823 n°8 - 1 (P8)	Logement - Vol 6 (Séjour)	Prélèvement négatif
002ER115823 n°9 - 1 (P9)	Logement - Vol 6 (Séjour)	Prélèvement négatif
002ER115823 n°10 - 1 (P10)	Logement - Vol 1 (Entrée)	Prélèvement négatif
002ER115823 n°11 - 1 (P11)	Logement - Vol 3 (W.C)	Prélèvement négatif
002ER115823 n°12 - 1 (P12)	Logement - Vol 4 (SDB)	Prélèvement négatif
002ER115823 n°13 - 1 (P13)	Logement - Vol 4 (SDB)	Prélèvement négatif
002ER115823 n°14 - 1 (P14)	Logement - Vol 5 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002ER115823 n°15 - 1 (P15)	Logement - Vol 1 (Entrée)	Prélèvement négatif
002ER115823 n°16 - 1 (P16)	Logement - Vol 2 (Cuisine)	Prélèvement négatif



002ER115823 n°1 - 1 (P1) - Logement - Vol 6 (Séjour)



002ER115823 n°2 - 1 (P2) - Logement - Vol 6 (Séjour)



002ER115823 n°3 - 1 (P3) - Logement - Vol 2 (Cuisine)



002ER115823 n°4 - 1 (P4) - Logement - Vol 2 (Cuisine)



002ER115823 n°5 - 1 (P5) - Logement - Vol 2 (Cuisine)



002ER115823 n°6 - 1 (P6) - Logement - Vol 2 (Cuisine)



002ER115823 n°7 - 1 (P7) - Logement - Vol 2 (Cuisine)



002ER115823 n°8 - 1 (P8) - Logement - Vol 6 (Séjour)



002ER115823 n°9 - 1 (P9) - Logement - Vol 6 (Séjour)



002ER115823 n°10 - 1 (P10) - Logement - Vol 1
(Entrée)



002ER115823 n°11 - 1 (P11) - Logement - Vol 3 (W.C)



002ER115823 n°12 - 1 (P12) - Logement - Vol 4 (SDB)



002ER115823 n°13 - 1 (P13) - Logement - Vol 4 (SDB)



002ER115823 n°14 - 1 (P14) - Logement - Vol 5
(Chambre 1)



002ER115823 n°15 - 1 (P15) - Logement - Vol 1 (Entrée)



002ER115823 n°16 - 1 (P16) - Logement - Vol 2
(Cuisine)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir - -	Logement - Vol 6 (Séjour)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Colle / Ragréage - Bitumineux / Souple / Effritable - Noir / Jaune / Gris - -	Logement - Vol 6 (Séjour)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Gris - -	Logement - Vol 2 (Cuisine)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Gris - -	Logement - Vol 2 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier / Plâtre - Effritable / Effritable / Dur / Effritable - Jaune Blanc / Blanc / Gris / Blanc - -	Logement - Vol 2 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris - -	Logement - Vol 2 (Cuisine)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc - -	Logement - Vol 2 (Cuisine)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	Logement - Vol 6 (Séjour)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier / Enduit type plâtre / Peinture - Dur / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Beige - -	Logement - Vol 6 (Séjour)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit type plâtre / Peinture - Effritable / Effritable - Blanc / Multicolore - -	Logement - Vol 1 (Entrée)	
P11 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle - Souple / Souple - Blanc / Jaune - -	Logement - Vol 3 (W.C)	
P11 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - -	Logement - Vol 3 (W.C)	
P11 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	Logement - Vol 3 (W.C)	

P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Gris - -	Logement - Vol 4 (SDB)
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris - -	Logement - Vol 4 (SDB)
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - -	Logement - Vol 5 (Chambre 1)
P15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris - -	Logement - Vol 1 (Entrée)
P16	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris - -	Logement - Vol 2 (Cuisine)

CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence **C012022587287**
Adresse Commande : 002ER115823
Affaire : 2946.11.03.1644
5 RUE VICTOR HUGO
67300 SCHILTIGHEIM

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 06/06/2022

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012022587287 RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse. (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse</i>
Texte réglementaire	<u>Arrêté du 1er octobre 2019</u> : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER115823_001

Référence labo	PM04939225	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/05/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/06/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1644 - Vol 6 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP	MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyste	Attaque chimique				Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	- - -	Chloroforme				Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER115823_002

Référence labo	PM04939226	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/05/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/06/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1644 - Vol 6 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames	examinées Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles	examinées Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	MRO	Chrysotile	
	2	Colle Souple Jaune	-	-		-				
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-		-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER115823_003

Référence labo	PM04939227	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/05/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/06/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1644 - Vol 2 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effrifiable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse La couche Ragréage / Effrifiable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER115823_004

Référence labo	PM04939228	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/05/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/06/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1644 - Vol 2 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-	Acétone			1	2	MRO	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-							
	3	Ragréage Effrifiable Gris	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse La couche Sous-couche / Souple / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER115823_005

Référence labo	PM04939229	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/05/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/06/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1644 - Vol 2 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP		MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Jaune Blanc	-	-	-	1	2	MRO	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER115823_006

Référence labo	PM04939230	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/05/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/06/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1644 - Vol 2 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -		
	3	Mortier Effritable Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER115823_007

Référence labo	PM04939231	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/05/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/06/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Gains et coffre verticaux - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1644 - Vol 2 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER115823_008

Référence labo	PM04939232	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/05/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/06/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1644 - Vol 6 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Peinture Effritable Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER115823_009

Référence labo	PM04939233	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/05/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/06/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1644 - Vol 6 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	- - -	Acétone	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -		
	3	Peinture Effritable Beige	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER115823_010

Référence labo	PM04939234	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/05/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/06/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Colle de carreaux de plâtre		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1644 - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-	1	2	MRO	Non détecté ●
	2	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER115823_011

Référence labo	PM04939235	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/05/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/06/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1644 - Vol 3 (W.C)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-	1	2	MRO	Non détecté ●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
2	3	Revêtement Souple Gris	-	-	-	1	2	MRO	Non détecté ●
3	4	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	MRO	Non détecté ●
	5	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			3 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon : 002ER115823_012

Référence labo	PM04939236	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/05/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/06/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1644 - Vol 4 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-	1	2	MRO	Non détecté ●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER115823_013

Référence labo	PM04939237	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/05/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/06/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1644 - Vol 4 (SDB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	MRO
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER115823_014

Référence labo	PM04939238	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/05/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/06/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1644 - Vol 5 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER115823_015

Référence labo	PM04939239	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/05/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/06/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1644 - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MRO
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER115823_016

Référence labo	PM04939240	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/05/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/06/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	2946.11.03.1644 - Vol 2 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MRO
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.



Suppléant Responsable Equipe

Jonathan Marchal




Accréditation
N°1-6940
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 18 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC ENVIRONNEMENT - 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil - Fax : 09 81 40 98 73
SIRET : 441 355 914 00264 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2022 au 31/12/2022)

Tél. : 01 58 07 07 20
labs@ac-environnement.fr

L.M.O.F 07.8 V5

PAGE 6 / 6

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2022 01/03

Assurance AC 2022 02/03

Tour Opus 12 - Défense 9
77 Courcelles ex. Défense en Grèce
92014 PARIS LA DEFENSE, FRANCE
T : +33 (0) 1 44 05 50 00
F : +33 (0) 1 44 05 50 00



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92014 PARIS LA DÉFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 900 000 EUR, dont le siège est à Rottach-Grünbach 26, 93055 Bamberg - Allemagne - Registre de commerce de Bamberg sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de l'auditeur indépendant des Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grunheiderstraße 11b, 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - France

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30019 couvrant également toutes ses filiales dont :

AC ENVIRONNEMENT :

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privées (DAPP)
- Tout repérage, des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des échantillons - recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'insalubrité au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche de plomb avant travaux/démolition
- Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Equipements Industriels et Déchets (PEID)
- Information sur la présence d'un risque de minés
- Messure de la superficie passive de fûts de cossé (passifs) ou "Garnies"
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de dossier des fûts et du régime de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tout type de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz

HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Grunheiderstr. 11b
53117 Bonn, Germany

Registered office: Rottachstrasse 26,
93055 Bamberg, Germany
Commercial register: Bamberg, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Ulrich Jähle/Chairman
Frankfurt-Riedel Ralph/Chairman, Andreas
Kerschke, Thomas Jöckel, Richard Taylor

HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Grunheiderstr. 11b
53117 Bonn, Germany

Registered office: Rottachstrasse 26,
93055 Bamberg, Germany
Commercial register: Bamberg, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Ulrich Jähle/Chairman
Frankfurt-Riedel Ralph/Chairman, Andreas
Kerschke, Thomas Jöckel, Richard Taylor

Assurance AC 2022 03/03

Attestation AC 2022



Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Domages Confusifs (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Doit		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Frais assurable de l'employeur/Aléa professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à un régime de surveillance professionnelle)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Risques confusifs	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Domages Confusifs (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
Doit		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01.01.2022 au 31.12.2022, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et se soumet à l'Assureur en dehors des termes et limites prévues par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 7 mars 2022 - VL/MM



HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Grunheiderstr. 11b
53117 Bonn, Germany

Registered office: Rottachstrasse 26,
93055 Bamberg, Germany
Commercial register: Bamberg, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Ulrich Jähle/Chairman
Frankfurt-Riedel Ralph/Chairman, Andreas
Kerschke, Thomas Jöckel, Richard Taylor

HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Grunheiderstr. 11b
53117 Bonn, Germany

Registered office: Rottachstrasse 26,
93055 Bamberg, Germany
Commercial register: Bamberg, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Ulrich Jähle/Chairman
Frankfurt-Riedel Ralph/Chairman, Andreas
Kerschke, Thomas Jöckel, Richard Taylor

Denis MORA



AC ENVIRONNEMENT - SECUR SOCIAL
Rue Victor Hugo - 67300 SCHILTIGHEIM - FRANCE
T : 03 44 92 44 44 - F : 03 44 92 01 01 - www.ac-environnement.com
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30019

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
0 800 400 100
www.ac-environnement.com

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI6139

Certificat de compétences Diagnosticur Immobilier

N° CPDI 6139 Version 001

Je soussigné, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur VOIRIN Eran

Est titulaire en tant qu'adhésaire I.Cert au niveau CPDI 6139 du titre de Diagnosticur Immobilier de la spécialité des diagnostics immobiliers, pour les missions suivantes :

Admission avec mention	Admission Avec Mention	Date d'effet : 14/07/2018	Date d'expiration : 14/07/2020
Admission sans mention	Admission Sans Mention	Date d'effet : 14/07/2018	Date d'expiration : 14/07/2020
Diagnostic	Etat de l'installation intérieure électrique	Date d'effet : 14/07/2018	Date d'expiration : 14/07/2020

En fin de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce qu'a de droit.
Rue de Saint Grégoire, le 14/07/2018.



Le Certificat de Compétences Diagnosticur Immobilier est délivré aux personnes qui ont obtenu les compétences requises en matière de Diagnostic Immobilier, après avoir subi avec succès les épreuves de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale. Le Certificat de Compétences Diagnosticur Immobilier est délivré aux personnes qui ont obtenu les compétences requises en matière de Diagnostic Immobilier, après avoir subi avec succès les épreuves de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale. Le Certificat de Compétences Diagnosticur Immobilier est délivré aux personnes qui ont obtenu les compétences requises en matière de Diagnostic Immobilier, après avoir subi avec succès les épreuves de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale.



I.Cert
Institut de Certification

Certification des personnes
Diagnosticur Immobilier

Pour en savoir plus : www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performances – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



Ministère de l'Énergie
Ministère de l'Équipement
Ministère de l'Environnement
Ministère de la Transition Écologique

CPDI 6139 v001