



AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE BAS RHIN

14 Avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 0388813042
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002CT000770-1
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 05/05/2022
Référence mandataire : M Pfister Alain

DÉSIGNATION DU BIEN

2946.11.04.1660
7 RUE VICTOR HUGO
67300 SCHILTIGHEIM

PROPRIÉTAIRE

ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



GAZ

L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.

Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 7 RUE VICTOR HUGO 67300 SCHILTIGHEIM

Référence client : 2946.11.04.1660

Désignation : 2946.11.04.1660

Date de construction : Avant 1970

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : ESSOUABNI BADR


Accompagnateur : Ac Environnement (0 800 400 100)

Date de repérage : 05/05/2022

Numéro attestation : C2019-SE05-042

Délivré le : 14/12/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QUALIT'COMPETENCES – WI.CERT – 16 Rue Villars – 57100 THIONVILLE

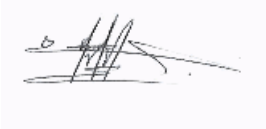

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

Donneur d'ordre :
ALSACE HABITAT
4, RUE BARTISCH
67100 STRASBOURG

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 17/05/2022

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 17/05/2022

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Logt 660 - 6eme étage - Vol 1 (Entrée)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)
Logt 660 - 6eme étage - Vol 3 (Balcon 1)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 4 (SDB)
Logt 660 - 6eme étage - Vol 5 (W.C)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 6 (Dégagement)
Logt 660 - 6eme étage - Vol 7 (Chambre 1)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 8 (Balcon 2)
Logt 660 - 6eme étage - Vol 9 (Séjour)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 10 (Chambre 2)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Logt 660 - 6eme étage - Vol 11 (Cave)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence des clés
L'ensemble du logement - Logt 660 - 6eme étage	Inaccessible sans sondage destructif	Caissons de volets roulants Absence des clés

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le titulaire a assuré, dans les parties privatives des immeubles d'habitation du patrimoine d'Alsace Habitat, préalablement à l'état des lieux de sortie d'un logement, les prestations suivantes :

1/ Mission de repérage systématique, dans le logement et sa cave, des matériaux amiantés de la liste B avant travaux de retrait, ou de confinement, ou susceptibles de porter atteinte à leur intégrité.

2/ Mission de repérage systématique de l'amiante en rapport avec le programme des travaux type suivant :

Travaux en tout endroit du logement et de sa cave :

- élimination de toutes les couches des revêtements et habillages de sols, murs, plafonds, de toutes natures, ainsi que des matériaux de pose, jusqu'au support brut, y compris préparation de ce support pour remplacement de ces revêtements

- remise en peinture des murs, plafonds, menuiseries y compris préparation du support

- exécution, remplacement de fixations de toutes natures au sol, dans les murs, cloisons, contre-cloisons, habillages, éléments de mobilier fixe, et au plafond

- démontage/modification du mobilier fixe et de ses fixations (placards, habillages menuisés de toutes natures)

- réparation des menuiseries intérieures et de leurs joints apparents

- intervention sur portes palières, reprise de leurs joints et calfeutrements apparents d'étanchéité à l'air et à l'eau, remise en peinture, traitement acoustique des seuils

- remplacement ou réglage des vitrages et éléments de remplissage des portes et fenêtres extérieures, et reprise de leurs calfeutrements apparents d'étanchéité à l'air et à l'eau et joints

- remplacement ou modification des volets (roulants, coulissants ou battants), de leurs caissons, calorifuges, accessoires et fixations

- remplacement ou modification des appareils sanitaires (lavabos, colonnes éventuelles, lave mains, éviers, baignoires, douches, WC, réservoirs de chasse, bidet,...), du mobilier sous appareils sanitaires des façades de baignoires, des banquettes de douches, de leurs fixations et accessoires (robinetterie, joints, barres de douches, tringles, rideaux, porte savon, barres de maintien, sièges, porte papier toilettes,...)

- remplacement ou intervention sur les appareils de production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, de leurs fixations, évacuations et de leurs accessoires

- remplacement ou modification des installations de VMC, leurs fixations et leurs accessoires (hors gaines, caissons et moteurs)

- mise en sécurité électrique

3/ Mission de repérage systématique complémentaire de l'amiante en rapport avec le programme des travaux suivant :

Travaux en tout endroit du logement et de sa cave :

- remplacement ou modification des garde-corps intérieurs

- remplacement ou modification des garde-corps extérieurs

- remplacement des revêtements ou peinture des balcons

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Logement + cave

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logt 660 - 6eme étage	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Balcon 1) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Dépagement) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Balcon 2) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 2)	
Plafond et faux-plafonds	Logt 660 - 6eme étage	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Balcon 1) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Dépagement) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Balcon 2) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 2)	
Revêtement de mur	Logt 660 - 6eme étage	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 2)	
Revêtement de sol	Logt 660 - 6eme étage	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Balcon 1) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Dépagement) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Balcon 2) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 2)	
Façades	Logt 660 - 6eme étage	Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Balcon 1) - Vol 8 (Balcon 2) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 2)	
Equipements divers et accessoires	Logt 660 - 6eme étage	Vol 4 (SDB)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13 Phase 1
Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13 Phase 1
Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13 Phase 1
Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13 Phase 1
Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13 Phase 1
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13 Phase 2
Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13 Phase 2
Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13 Phase 2
Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13 Phase 2
Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13 Phase 2
Vol 3 (Balcon 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Plaques planes en fibres-ciment	P30
Vol 8 (Balcon 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Plaques planes en fibres-ciment	P30

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en œuvre
Logt 660 - 6eme étage - Vol 11 (Cave)		Moyen investigation non mis a disposition	Absence des clés	
L'ensemble du logement - Logt 660 - 6eme étage		Inaccessible sans sondage destructif	Caissons de volets roulants Absence des clés	

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Réserve n°1: Aucun câble électrique ne peut être sondé sans réception préalable du Procès Verbal de Consignation

Réserve n°2 : Les conduites noyées et enterrées ne peuvent être contrôlées.

Réserve n°3 : Les calles de ferrillages des dalles ne peuvent être contrôlées.

Réserve n°4: Les joints de structures entre les huisseries et les maçonneries non pas été investigués pour cause de risque de dégradations importantes des supports. Des investigations complémentaires peuvent s'avérer nécessaires une fois les huisseries déposées.

- Commentaire n°1 : - les grilles incrustés dans les parois de la salle de bain, cuisine et Wc ainsi que le conduits sont inaccessibles sans sondage destructifs.
- les éléments ont été visités ponctuellement. Le repérage peut être compléter au cours des travaux si des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante sont découverts.
- Pas de tampon bitumineux sous évier et sous la baignoire.
- Joints dormant maçonnerie est inaccessibles sans travaux destructifs.
- Les gaines techniques de l'ensemble du logement sont inaccessibles sans travaux destructifs.
- Les conduits de fumée et d'aération de l'ensemble du logement sont inaccessibles sans travaux destructifs.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Façades**
- 2 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 3 - Plafond et faux-plafonds**
- 4 - Revêtement de sol**
- 5 - Revêtement de mur**
- 6 - Equipements divers et accessoires**

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 3 (Balcon 1)	Murs	Crépi	P27	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °27 - 1	P27	Matériau compact gris non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 3 (Balcon 1)	Murs	Crépi	P27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00077 0-1 n °27 - 1	P27	Matériau compact gris non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 2 (Cuisine)	Murs	Crépi	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00077 0-1 n °27 - 1	P27	Matériau compact gris non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 10 (Chambre 2)	Murs	Crépi	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00077 0-1 n °27 - 1	P27	Matériau compact gris non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 9 (Séjour)	Murs	Crépi	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00077 0-1 n °27 - 1	P27	Matériau compact gris non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 8 (Balcon 2)	Murs	Crépi	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00077 0-1 n °27 - 1	P27	Matériau compact gris non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 3 (Balcon 1) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 9 (Séjour) - Vol 8 (Balcon 2)	Murs	Crépi	P27 - S40 - S41 - S42 - S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002CT 00077 0-1 n °27 - 1	P27	Matériau compact gris non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n°1 - 1	P1	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002CT 00077 0-1 n°1 - 1	P1	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P2	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n°2 - 1	P2	Peintures multiples en vac non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002CT 00077 0-1 n°2 - 1	P2	Peintures multiples en vac non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 5 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002CT 00077 0-1 n°2 - 1	P2	Peintures multiples en vac non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002CT 00077 0-1 n°2 - 1	P2	Peintures multiples en vac non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 2 (Cuisine) - Vol 5 (W.C) - Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P2 - S2 - S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002CT 00077 0-1 n°2 - 1	P2	Peintures multiples en vac non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 2 (Cuisine)	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n°3 - 1	P3	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 4 (SDB)	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002CT 00077 0-1 n°3 - 1	P3	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 2 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n°4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 5 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002CT 00077 0-1 n°4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 4 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002CT 00077 0-1 n°4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 5 (W.C) - Vol 4 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S5 - S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002CT 00077 0-1 n°4 - 1	P4	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	P9	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n°9 - 1	P9	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002CT 00077 0-1 n°9 - 1	P9	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002CT 00077 0-1 n°9 - 1	P9	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 9 (Séjour)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002CT 00077 0-1 n°9 - 1	P9	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002CT 00077 0-1 n°9 - 1	P9	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 6 (Dégagement)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002CT 00077 0-1 n°9 - 1	P9	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 6 (Dégagement)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002CT 00077 0-1 n°9 - 1	P9	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002CT 00077 0-1 n°9 - 1	P9	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 1 (Entrée) - Vol 9 (Séjour) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S14 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002CT	P9	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
				S15 -			00077				
				S16 -			0-1 n°9				
				S17 -			- 1				
				S18 -							
				S19 -							
Logt 660 - 6eme étage	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement		002CT	P11 Phase 1	Peinture avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
							00077				
Logt 660 - 6eme étage	Vol 6 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT	P11 Phase 1	Peinture avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
							00077				
Logt 660 - 6eme étage	Vol 7 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT	P11 Phase 1	Peinture avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
							00077				
Logt 660 - 6eme étage	Vol 9 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT	P11 Phase 1	Peinture avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
							00077				
Logt 660 - 6eme étage	Vol 10 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT	P11 Phase 1	Peinture avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
							00077				

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S22 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT	P11	Peinture avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
				S23 -			00077	Phase			
				S24 -			0-1 n	1			
				S25			°11 - 1				
Logt 660 - 6eme étage	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °11 - 1	P11 Phase 2	Matériau plâtreux en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 6 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT 00077 0-1 n °11 - 1	P11 Phase 2	Matériau plâtreux en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 7 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT 00077 0-1 n °11 - 1	P11 Phase 2	Matériau plâtreux en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 9 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT 00077 0-1 n °11 - 1	P11 Phase 2	Matériau plâtreux en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 10 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT 00077 0-1 n °11 - 1	P11 Phase 2	Matériau plâtreux en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S22 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT	P11	Matériau plâtreux en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
				S23 -			00077	Phase			
				S24 -			0-1 n	2			
				S25			°11 - 1				
Logt 660 - 6eme étage	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °11 - 1	P11 Phase 3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 6 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT 00077 0-1 n °11 - 1	P11 Phase 3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 7 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT 00077 0-1 n °11 - 1	P11 Phase 3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 9 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT 00077 0-1 n °11 - 1	P11 Phase 3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 10 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT 00077 0-1 n °11 - 1	P11 Phase 3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S22 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002CT	P11	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
				S23 -			00077	Phase			
				S24 -			0-1 n	3			
				S25			°11 - 1				
Logt 660 - 6eme étage	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement		002CT	P12	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
							00077				
Logt 660 - 6eme étage	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		0-1 n		Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
							°12 - 1				
Logt 660 - 6eme étage	Vol 6 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002CT	P12	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
							00077				
Logt 660 - 6eme étage	Vol 7 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		0-1 n		Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
							°12 - 1				

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 9 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002CT 00077 0-1 n °12 - 1	P12	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 1 (Entrée) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 9 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P12 - S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002CT 00077 0-1 n °12 - 1	P12	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 9 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P25	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °25 - 1	P25	Papier peint non séparable + enduit compact gris en vrac + enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 10 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002CT 00077 0-1 n °25 - 1	P25	Papier peint non séparable + enduit compact gris en vrac + enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 7 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002CT 00077 0-1 n °25 - 1	P25	Papier peint non séparable + enduit compact gris en vrac + enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 10 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S37 - S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002CT 00077 0-1 n °25 - 1	P25	Papier peint non séparable + enduit compact gris en vrac + enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 3 (Balcon 1)	Menuiseries	Peinture sur garde corp	P29	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °29 - 1	P29	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 8 (Balcon 2)	Menuiseries	Peinture sur garde corp	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002CT 00077 0-1 n °29 - 1	P29	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 3 (Balcon 1)	Menuiseries	Plaques planes en fibres-ciment	P30	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °30 - 1	P30	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 8 (Balcon 2)	Menuiseries	Plaques planes en fibres-ciment	S46 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002CT 00077 0-1 n °30 - 1	P30	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	Joint à lèvre	P31	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °31 - 1	P31	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 4 (SDB)	Menuiseries	Joint à lèvre	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002CT 00077 0-1 n °31 - 1	P31	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 7 (Chambre 1)	Menuiseries	Joint à lèvre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002CT 00077 0-1 n °31 - 1	P31	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 9 (Séjour)	Menuiseries	Joint à lèvre	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002CT 00077 0-1 n °31 - 1	P31	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 10 (Chambre 2)	Menuiseries	Joint à lèvre	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002CT 00077 0-1 n °31 - 1	P31	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 4 (SDB) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 2)	Menuiseries	Joint à lèvre	S47 - S48 - S49 - S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002CT 00077 0-1 n °31 - 1	P31	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	Joint vitrier	P32	Réalisation d'un prélevement		002CT 00077 0-1 n °32 - 1	P32	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 4 (SDB)	Menuiseries	Joint vitrier	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00077 0-1 n °32 - 1	P32	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 7 (Chambre 1)	Menuiseries	Joint vitrier	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00077 0-1 n °32 - 1	P32	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 9 (Séjour)	Menuiseries	Joint vitrier	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00077 0-1 n °32 - 1	P32	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 10 (Chambre 2)	Menuiseries	Joint vitrier	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00077 0-1 n °32 - 1	P32	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 4 (SDB) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 2)	Menuiseries	Joint vitrier	S51 - S52 - S53 - S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002CT 00077 0-1 n °32 - 1	P32	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	Fenêtre en pvc	S56	Réalisation d'un sondage		S56 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Logt 660 - 6eme étage	Vol 4 (SDB)	Menuiseries	Fenêtre en pvc	S56	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S56		S56 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 7 (Chambre 1)	Menuiseries	Fenêtre en pvc	S56	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S56		S56 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Logt 660 - 6eme étage	Vol 9 (Séjour)	Menuiseries	Fenêtre en pvc	S56	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S56		S56 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Logt 660 - 6eme étage	Vol 10 (Chambre 2)	Menuiseries	Fenêtre en pvc	S56	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S56		S56 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduits ciment	P5	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n°5 - 1	P5	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduits ciment	P10	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °10 - 1	P10	Peintures multiples + matériau gris en vrac + matériau plâtreux en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 6 (Dégagement)	Plafonds	Enduits ciment	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002CT 00077 0-1 n °10 - 1	P10	Peintures multiples + matériau gris en vrac + matériau plâtreux en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 9 (Séjour)	Plafonds	Enduits ciment	P15	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °15 - 1	P15	Peinture non séparable + matériau gris en vrac + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 10 (Chambre 2)	Plafonds	Enduits ciment	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002CT 00077 0-1 n °15 - 1	P15	Peinture non séparable + matériau gris en vrac + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 7 (Chambre 1)	Plafonds	Enduits ciment	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002CT 00077 0-1 n °15 - 1	P15	Peinture non séparable + matériau gris en vrac + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 10 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1)	Plafonds	Enduits ciment	S34 - S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002CT 00077 0-1 n °15 - 1	P15	Peinture non séparable + matériau gris en vrac + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduits ciment	P24	Réalisation d'un prélèvement			P24	Peinture non séparable + matériau gris en vrac + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 5 (W.C)	Plafonds	Enduits ciment	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24			P24	Peinture non séparable + matériau gris en vrac + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 3 (Balcon 1)	Plafonds	Enduits ciment	P26	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °26 - 1	P26	Peinture + matériau gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 8 (Balcon 2)	Plafonds	Enduits ciment	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002CT 00077 0-1 n °26 - 1	P26	Peinture + matériau gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P6	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n°6 - 1	P6 Phase 1	Revêtement cassant vert	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002CT 00077 0-1 n°6 - 1	P6 Phase 1	Revêtement cassant vert	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P6	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n°6 - 1	P6 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002CT 00077 0-1 n°6 - 1	P6 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n°7 - 1	P7	Revêtement souple beige + colle polymère beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °13 - 1	P13 Phase 1	Dalle dure cassante noire	Positif	Présen ce sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S29 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002CT 00077 0-1 n °13 - 1	P13 Phase 1	Dalle dure cassante noire	Positif	Présen ce sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S30 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002CT 00077 0-1 n °13 - 1	P13 Phase 1	Dalle dure cassante noire	Positif	Présen ce sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S31 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002CT 00077 0-1 n °13 - 1	P13 Phase 1	Dalle dure cassante noire	Positif	Présen ce sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S32 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002CT 00077 0-1 n °13 - 1	P13 Phase 1	Dalle dure cassante noire	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °13 - 1	P13 Phase 2	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S29 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002CT 00077 0-1 n °13 - 1	P13 Phase 2	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S30 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002CT 00077 0-1 n °13 - 1	P13 Phase 2	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S31 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002CT 00077 0-1 n °13 - 1	P13 Phase 2	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S32 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002CT 00077 0-1 n °13 - 1	P13 Phase 2	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P14	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °14 - 1	P14	Revêtement cassant beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002CT 00077 0-1 n °14 - 1	P14	Revêtement cassant beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P16	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °16 - 1	P16	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P17	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °17 - 1	P17	Revêtement cassant beige + colle polymère incolore avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °18 - 1	P18	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P19	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °19 - 1	P19	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement cassant beige + colle polymère incolore avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P20	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °20 - 1	P20	Revêtement cassant beige non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P21	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °21 - 1 - 002CT 00077 0-1 n °21 - 2	P21	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002CT 00077 0-1 n °21 - 1 -	P21	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 3 (Balcon 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P28	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °28 - 1	P28	Peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 8 (Balcon 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002CT 00077 0-1 n °28 - 1	P28	Peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	P8	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n°8 - 1	P8	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002CT 00077 0-1 n°8 - 1	P8	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002CT 00077 0-1 n°8 - 1	P8	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 5 (W.C)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002CT 00077 0-1 n°8 - 1	P8	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002CT 00077 0-1 n°8 - 1	P8	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002CT 00077 0-1 n°8 - 1	P8	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 9 (Séjour)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002CT 00077 0-1 n°8 - 1	P8	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002CT 00077 0-1 n°8 - 1	P8	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 2 (Cuisine) - Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	P8 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002CT 00077 0-1 n°8 - 1	P8	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P22	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °22 - 1 - 002CT 00077 0-1 n °22 - 2	P22	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Logt 660 - 6eme étage	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P33	Réalisation d'un prélèvement		002CT 00077 0-1 n °33 - 1	P33	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logt 660 - 6eme étage	Vol 4 (SDB)	Tablier	Colle de carrelage (faïence)	P23	Réalisation d'un prélèvement			P23	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	 Logt 660 - 6eme étage	Logt 660 - 6eme étage - Plan de repérage - Actions menées
	 Logt 660 - 6eme étage	Logt 660 - 6eme étage - MPCA Toutes catégories confondues
	 Logt 660 - 6eme étage	Logt 660 - 6eme étage - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	 Logt 660 - 6eme étage	Logt 660 - 6eme étage - MPCA Revêtement de sol

LOGT 660 - 6EME ÉTAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002CT000770-1


Légende



Localisation d'un prélèvement positif



Localisation d'un prélèvement négatif




Localisation dun sondage négatif



Localisation dun sondage positif



Volume non visité

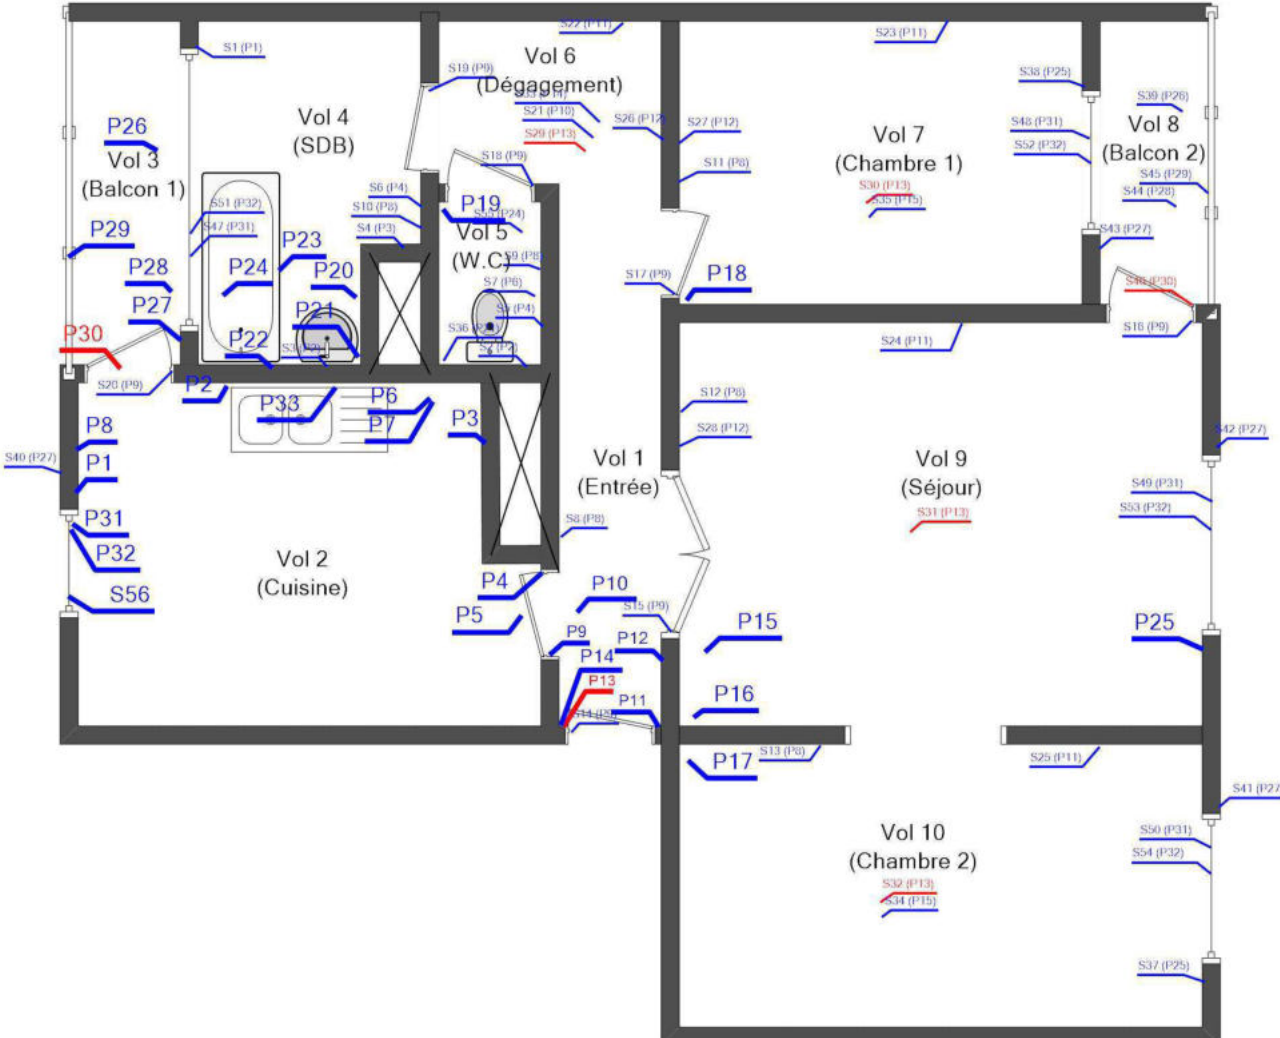

Vol 1
(Cav

[illegible]

Adresse du bien

7 RUE VICTOR HUGO
67300 SCHILTIGHEIM

Désignatio

2946.11.04.

Date interventio

05/05/20:

Techniciens intervenant


ESSOUABNI BADR

LOGT 660 - 6EME ÉTAGE - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002CT000770-1

Légende

	P30 : Plaques planes en fibres-ciment
---	--

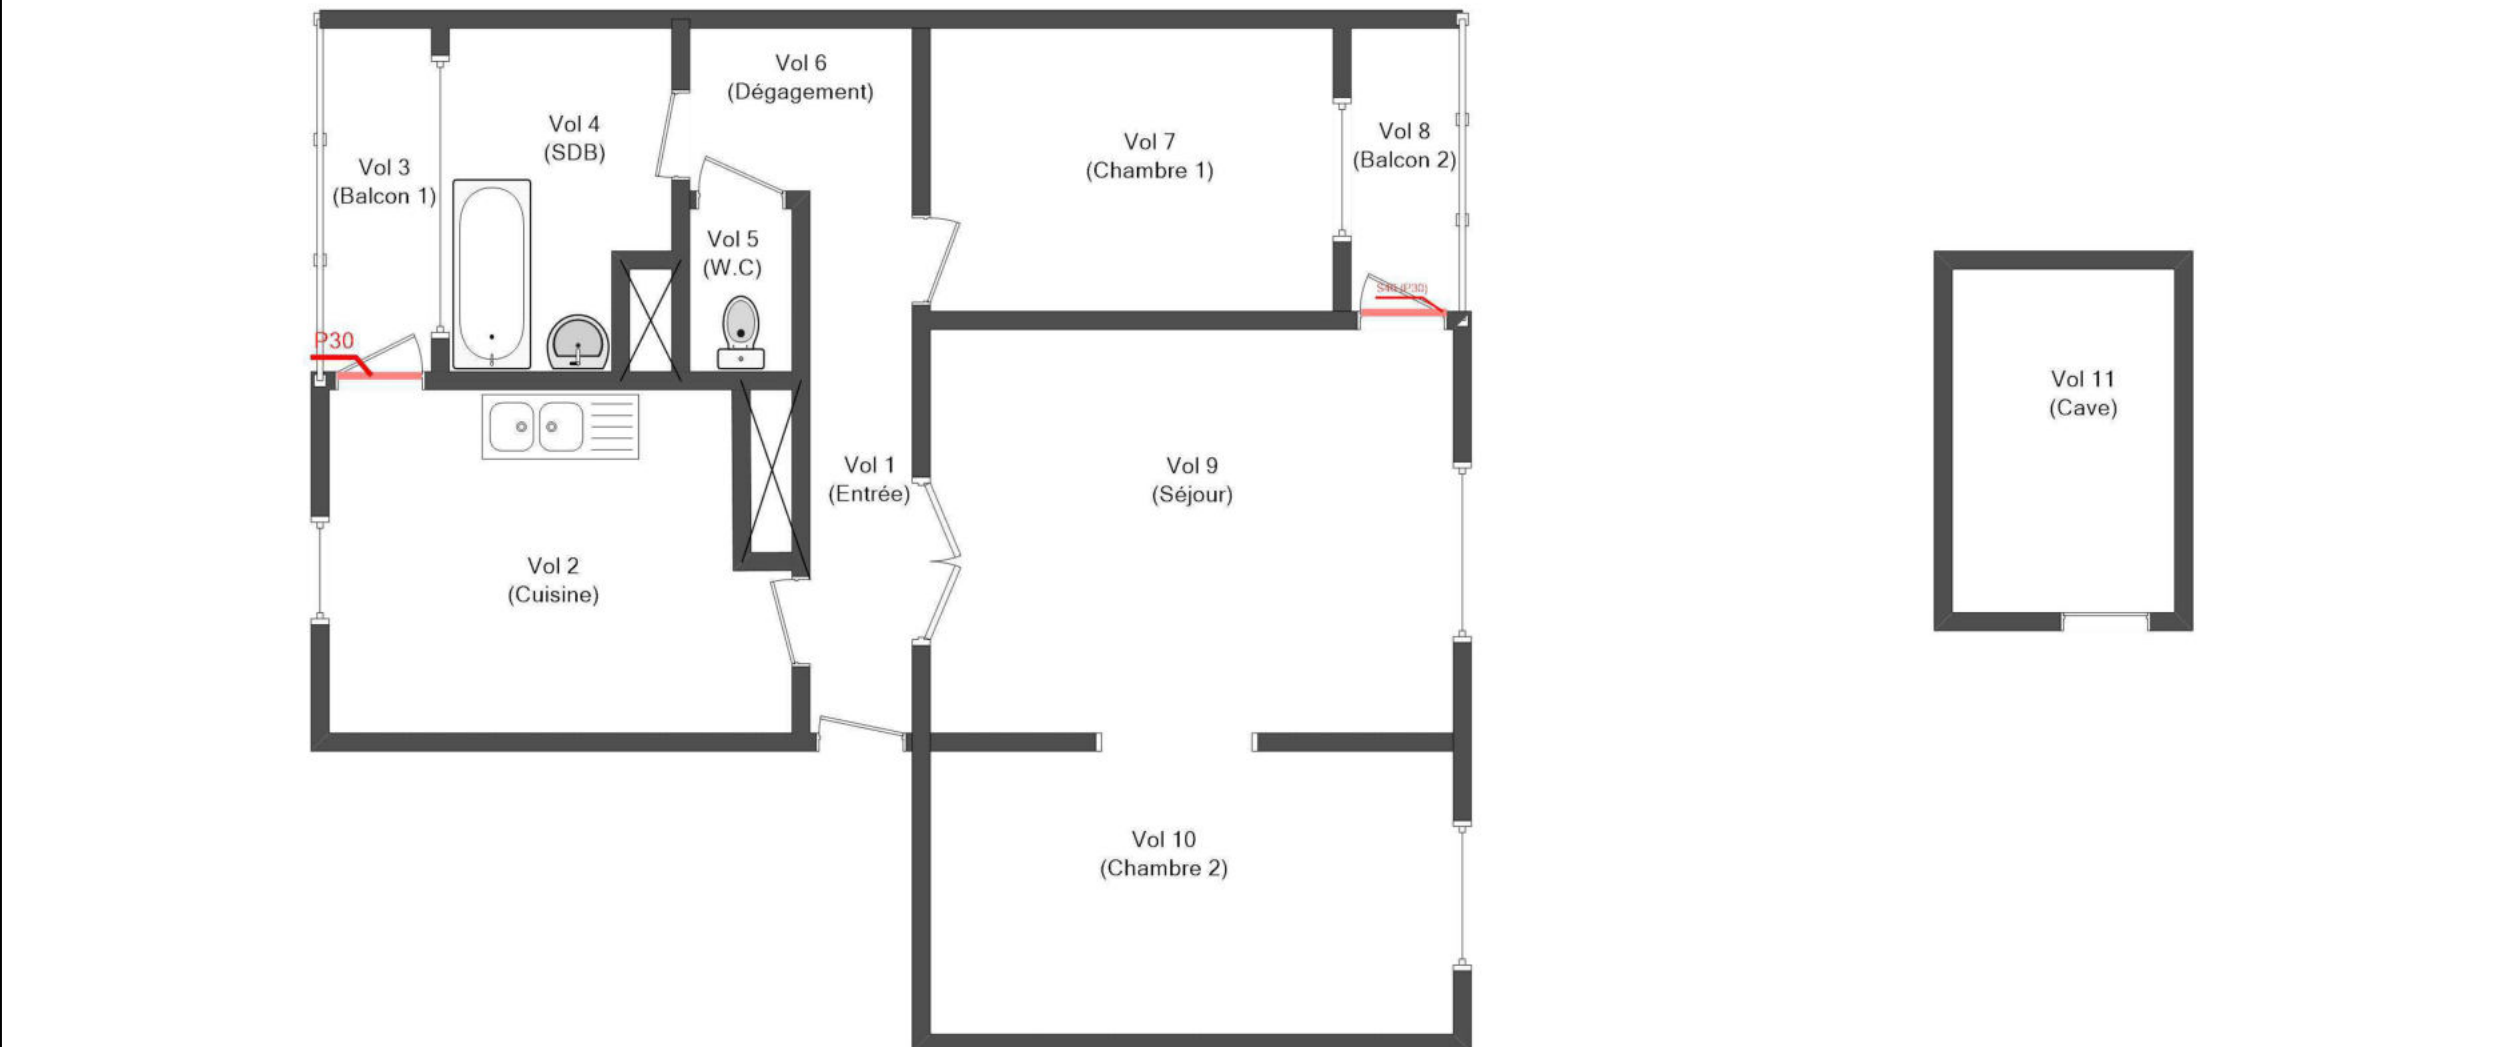

Vol 11
(Cave)



Adresse du bien	

7 RUE VICTOR HUGO
67300 SCHILTIGHEIM

Désignation

2946.11.04.1660

Date intervention

05/05/2022



Techniciens intervenant	
-------------------------	--

ESSOUABNI BADR

Légende



P13 : Dalle dure cassante noire,
Colle bitumineuse noire + ragréage
gris non séparable

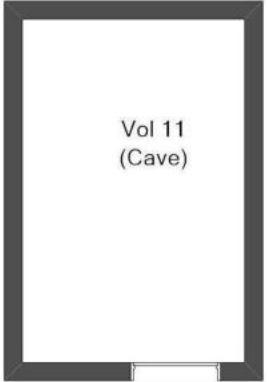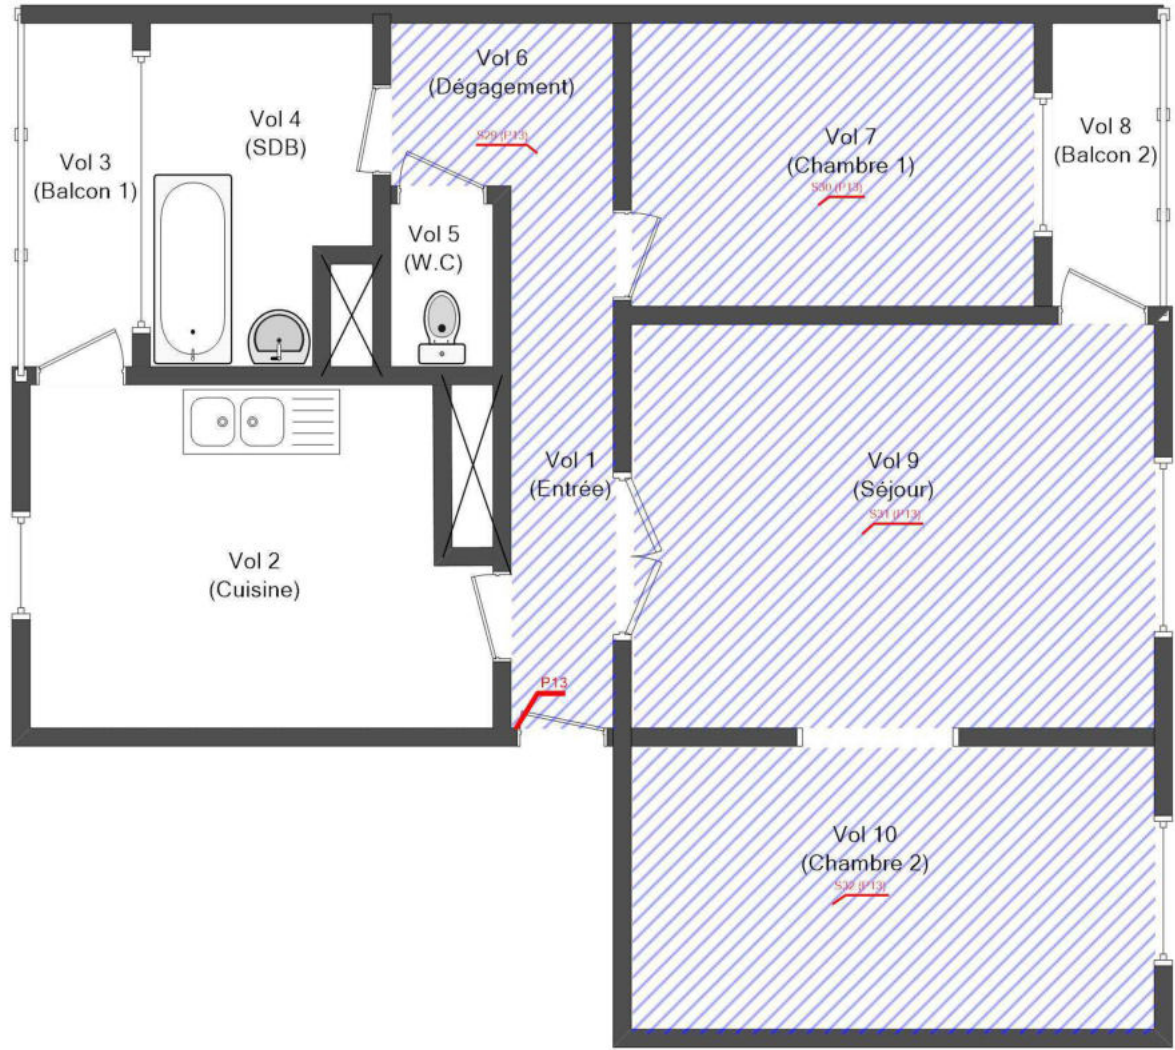

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002CT000770-1 n°1 - 1 (P1)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°2 - 1 (P2)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°3 - 1 (P3)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°4 - 1 (P4)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°5 - 1 (P5)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°6 - 1 (P6)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°7 - 1 (P7)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°8 - 1 (P8)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°9 - 1 (P9)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°10 - 1 (P10)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°11 - 1 (P11)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°12 - 1 (P12)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°13 - 1 (P13)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 1 (Entrée)	Prélevement positif
002CT000770-1 n°14 - 1 (P14)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°15 - 1 (P15)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 9 (Séjour)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°16 - 1 (P16)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 9 (Séjour)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°17 - 1 (P17)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 10 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°18 - 1 (P18)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 7 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°19 - 1 (P19)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°20 - 1 (P20)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°21 - 1 (P21)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°22 - 1 (P22)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°21 - 2 (P21)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°22 - 2 (P22)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°25 - 1 (P25)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 9 (Séjour)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°26 - 1 (P26)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 3 (Balcon 1)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°27 - 1 (P27)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 3 (Balcon 1)	Prélevement négatif

002CT000770-1 n°28 - 1 (P28)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 3 (Balcon 1)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°29 - 1 (P29)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 3 (Balcon 1)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°30 - 1 (P30)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 3 (Balcon 1)	Prélevement positif
002CT000770-1 n°31 - 1 (P31)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°32 - 1 (P32)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002CT000770-1 n°33 - 1 (P33)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
S56 - 1 (S56)	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)	Absence : pas d'amiante par nature



002CT000770-1 n°1 - 1 (P1) - Logt 660 - 6eme étage -
Vol 2 (Cuisine)



002CT000770-1 n°2 - 1 (P2) - Logt 660 - 6eme étage -
Vol 2 (Cuisine)



002CT000770-1 n°3 - 1 (P3) - Logt 660 - 6eme étage -
Vol 2 (Cuisine)



002CT000770-1 n°4 - 1 (P4) - Logt 660 - 6eme étage -
Vol 2 (Cuisine)



002CT000770-1 n°5 - 1 (P5) - Logt 660 - 6eme étage -
Vol 2 (Cuisine)



002CT000770-1 n°6 - 1 (P6) - Logt 660 - 6eme étage -
Vol 2 (Cuisine)



002CT000770-1 n°7 - 1 (P7) - Logt 660 - 6eme étage -
Vol 2 (Cuisine)



002CT000770-1 n°8 - 1 (P8) - Logt 660 - 6eme étage -
Vol 2 (Cuisine)



002CT000770-1 n°9 - 1 (P9) - Logt 660 - 6eme étage -
Vol 1 (Entrée)



002CT000770-1 n°10 - 1 (P10) - Logt 660 - 6eme étage
- Vol 1 (Entrée)



002CT000770-1 n°11 - 1 (P11) - Logt 660 - 6eme étage -
Vol 1 (Entrée)



002CT000770-1 n°12 - 1 (P12) - Logt 660 - 6eme étage
- Vol 1 (Entrée)



002CT000770-1 n°13 - 1 (P13) - Logt 660 - 6eme étage -
Vol 1 (Entrée)



002CT000770-1 n°14 - 1 (P14) - Logt 660 - 6eme étage
- Vol 1 (Entrée)



002CT000770-1 n°15 - 1 (P15) - Logt 660 - 6eme étage -
Vol 9 (Séjour)



002CT000770-1 n°16 - 1 (P16) - Logt 660 - 6eme étage
- Vol 9 (Séjour)



002CT000770-1 n°17 - 1 (P17) - Logt 660 - 6eme étage -
Vol 10 (Chambre 2)



002CT000770-1 n°18 - 1 (P18) - Logt 660 - 6eme étage
- Vol 7 (Chambre 1)



002CT000770-1 n°19 - 1 (P19) - Logt 660 - 6eme étage -
Vol 5 (W.C)



002CT000770-1 n°20 - 1 (P20) - Logt 660 - 6eme étage
- Vol 4 (SDB)



002CT000770-1 n°21 - 1 (P21) - Logt 660 - 6eme étage -
Vol 4 (SDB)



002CT000770-1 n°22 - 1 (P22) - Logt 660 - 6eme étage
- Vol 4 (SDB)



002CT000770-1 n°21 - 2 (P21) - Logt 660 - 6eme étage -
Vol 4 (SDB)



002CT000770-1 n°22 - 2 (P22) - Logt 660 - 6eme étage
- Vol 4 (SDB)



002CT000770-1 n°25 - 1 (P25) - Logt 660 - 6eme étage -
Vol 9 (Séjour)



002CT000770-1 n°26 - 1 (P26) - Logt 660 - 6eme étage
- Vol 3 (Balcon 1)



002CT000770-1 n°27 - 1 (P27) - Logt 660 - 6eme étage -
Vol 3 (Balcon 1)



002CT000770-1 n°28 - 1 (P28) - Logt 660 - 6eme étage
- Vol 3 (Balcon 1)



002CT000770-1 n°29 - 1 (P29) - Logt 660 - 6eme étage -
Vol 3 (Balcon 1)



002CT000770-1 n°30 - 1 (P30) - Logt 660 - 6eme étage
- Vol 3 (Balcon 1)



002CT000770-1 n°31 - 1 (P31) - Logt 660 - 6eme étage -
Vol 2 (Cuisine)



002CT000770-1 n°32 - 1 (P32) - Logt 660 - 6eme étage
- Vol 2 (Cuisine)



002CT000770-1 n°33 - 1 (P33) - Logt 660 - 6eme étage -
Vol 2 (Cuisine)



S56 - 1 (S56) - Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux gris en vrac - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)	
P6 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant vert - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)	
P6 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère beige non séparable - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peintures multiples - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peintures multiples - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 1 (Entrée)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples + matériau gris en vrac + matériau plâtreux en faible quantité en vrac - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 1 (Entrée)	
P11 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture avec couche cartonnée - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 1 (Entrée)	
P11 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux en faible quantité - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 1 (Entrée)	
P11 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 1 (Entrée)	

P12	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 1 (Entrée)
P13 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante noire - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 1 (Entrée)
P13 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 1 (Entrée)
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige avec poussières - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 1 (Entrée)
P15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau gris en vrac + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 9 (Séjour)
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 9 (Séjour)
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère incolore avec poussières non séparable - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 10 (Chambre 2)
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 7 (Chambre 1)
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement cassant beige + colle polymère incolore avec poussières non séparable - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 5 (W.C)
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement cassant beige non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 4 (SDB)
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 4 (SDB)
P22	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 4 (SDB)
P23	Equipements divers et accessoires	Tablier	Colle grise - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 4 (SDB)

P24	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau gris en vrac + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 4 (SDB)
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier peint non séparable + enduit compact gris en vrac + enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 9 (Séjour)
P26	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture + matériau gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 3 (Balcon 1)
P27	Façades	Murs	Matériau compact gris non séparable + matériau compact beige - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 3 (Balcon 1)
P28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + ragréage gris - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 3 (Balcon 1)
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peintures multiples en vrac - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 3 (Balcon 1)
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Fibrociment gris avec fibres visibles - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 3 (Balcon 1)
P31	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)
P33	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise - -	Logt 660 - 6eme étage - Vol 2 (Cuisine)



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10031 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10031
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux gris en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux gris en vrac	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MSM (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10031 EN DATE DU 17/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste





Arterparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10032 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10032
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MSM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : 

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10033 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10033
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1003 / Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Enduits plâtre / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
 Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : MSM (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10033 EN DATE DU 17/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : 

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10034 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10034
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1004 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
 Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : DMC (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10034 EN DATE DU 17/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10035 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10035
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Matériau gris en vrac	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10036 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10036
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Revêtement cassant vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Revêtement cassant vert	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC
► Colle polymère jaune + Ragréage gris	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10036 EN DATE DU 17/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10037 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10037
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1007 / Revêtement de sol/ Revêtement de sol/ Lés plastiques avec sous-couche / Vol2 (Cuisine)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple beige + Colle polymère beige non séparable	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10038 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10038
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Peinture de plinthe / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Peintures multiples / Bois

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distinguées par M/A. (2) Analyste : MSM
Bois	Non analysé			

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10038 EN DATE DU 17/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10039 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10039
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1009 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Peinture sur boiserie / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Peintures multiples / Bois

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC
Bois	Non analysé			

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10040 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10040
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau gris en vrac / Matériau plâtreux en faible quantité en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples + Matériau gris en vrac + Matériau plâtreux en faible quantité en vrac	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MSN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : 

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10041 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10041
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Peinture avec couche cartonnée / Matériau plâtreux en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
 Peinture avec couche cartonnée	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MSN
 Matériau plâtreux en faible quantité	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MSN
 Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MSN

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10041 EN DATE DU 17/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10042 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10042
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1012 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SNT (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10043 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10043
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1013 / Revêtement de sol/ Revêtement de sol/ Dalles plastiques / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Dalle dure cassante noire	META (B) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : MSM
► Colle bitumineuse noire + Ragréage gris non séparable	MOLP le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : BKG (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10043 EN DATE DU 17/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10044 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10044
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1014 / Revêtement de sol/ Revêtement de sol/ Dalles plastiques / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Revêtement cassant beige avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement cassant beige avec poussières	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : FZL

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste



Arterparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10045 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10045
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1015 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 9 (Séjour)
Description ITGA	Peinture / Matériau gris en vrac / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac + Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SNT (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : 

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10046 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10046
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1016 / Revêtement de sol/ Revêtement de sol/ Dalles plastiques / Vol 9 (Séjour)
Description ITGA	Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
 Revêtement cassant beige + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SNT (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : 

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10047 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10047
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 10 (Chambre 2)
Description ITGA	Revêtement cassant beige / Colle polymère incolore avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
 Revêtement cassant beige + Colle polymère incolore avec poussières non séparable	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SNT (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10048 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10048
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1018 / Revêtement de sol/ Revêtement de sol/ Lés plastiques avec sous-couche / Vol7 (Chambre 1)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : FZL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10049 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10049
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1019 / Revêtement de sol/ Revêtement de sol/ Dalles plastiques / Vol 5 (W.C)
Description ITGA	Peinture en faible quantité / Revêtement cassant beige / Colle polymère incolore avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture en faible quantité non séparable + Revêtement cassant beige + Colle polymère incolore avec poussières non séparable	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MSN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : 

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10050 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10050
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Revêtement cassant beige non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MSN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10051 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10051
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1021 / Revêtement de sol/ Revêtement de sol/ Chape maigre (base ciment)/ Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MSN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10052 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10052
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1022 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage + Couche plâtrée blanche	Non analysé			
Colle grise	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MSN

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10053 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10053
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1023 / Equipements divers et accessoires / Tablier / Colle de carrelage (faïence)/ Vo14 (SDB)
Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Joint cassant rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage + Joint cassant rose	Non analysé			
Colle grise	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : FZL

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : 

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10054 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10054
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1024 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Peinture / Matériau gris en vrac / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
 Peinture non séparable + Matériau gris en vrac + Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : FZL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10055 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10055
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1025 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol9 (Séjour)
Description ITGA	Papier peint / Enduit compact gris en vrac / Enduit plâtreux blanc en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Papier peint non séparable + Enduit compact gris en vrac + Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : FZL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : 

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10056 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10056
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1026 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 3 (Balcon 1)
Description ITGA	Peinture / Matériau gris en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
 Peinture + Matériau gris en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MSN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10057 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10057
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1027 / Façades / Murs / Crépi / Vol 3 (Balcon 1)
Description ITGA	Matériau compact gris / Matériau compact beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau compact gris non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MSN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10058 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10058
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1028 / Revêtement de sol/ Revêtement de sol/ Ragréage / Vol 3 (Balcon 1)
Description ITGA	Peinture / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Ragréage gris	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : FZL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10059 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10059
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1029 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Peinture sur garde corp / Vol 3 (Balcon 1)
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples en vrac	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : FZL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10060 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10060
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1030 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Plaques planes en fibres-ciment / Vol 3 (Balcon 1)
Description ITGA	Fibrociment gris avec fibres visibles

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 17/05/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : GWS

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10061 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10061
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1031 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvres / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau souple noir	META (B) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : FZL

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10062 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10062
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1032 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint vitrier / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau souple noir	META (B) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : FZL

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : 

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10063 EN DATE DU 17/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. BADR ESSOUABNI
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1122-10355
Echantillon ITGA : IT112205-10063
Reçu au laboratoire le : 09/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	002CT000770-1
Dossier client	2946.11.04.1660 7 RUE VICTOR HUGO - 67300 SCHILTIGHEIM 2946.11.04.1660
Echantillon	002CT000770-1033 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture + Carrelage	Non analysé			
 Colle grise	META (A) le 17/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MSN

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

RAPPORT D'ESSAI N° IT112205-10063 EN DATE DU 17/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste



ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2022 01/03

Assurance AC 2022 02/03

Tour Opus 12 - Défense 9
77 Courcelles ex. Courcelles en France
92014 PARIS LA DEFENSE, FRANCE
T : +33 (0) 1 44 05 50 00
F : +33 (0) 1 44 05 50 00



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92014 PARIS LA DÉFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 900 000 EUR, dont le siège est à Rottelbachstraße 26, 50955 Hannover - Allemagne - Registre de commerce de Hannover sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de l'Handelsregister für Finanzdienstleistungswirtschaft (Bafin), Geschäftsregister Nr. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - France

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30019 couvrant également toutes ses filiales dont :

AC ENVIRONNEMENT :

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privées (DAPP)
- Tout répliquet des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des échantillons - recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche de plomb avant travaux/démolition
- Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Equipements Industriels et Déchets (PEID)
- Information sur la présence d'un risque de minés
- Messure de la superficie passive de fûts de copropriété (ou "Garage")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de dossier des fûts et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tout type de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz

HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungswirtschaft
(BaFin) - Rottelbachstr. 26, 108,
50955 Hannover, Germany

Registered office: Rottelbachstrasse 26,
50955 Hannover, Germany
Commercial register: Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Ulrich Jähle/Chairman
Frankfurt Board: Ralph Gieseler/Chairman, Andreas
Kerschbaum, Thomas Jöckel, Richard Taylor

HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungswirtschaft
(BaFin) - Rottelbachstr. 26, 108,
50955 Hannover, Germany

Registered office: Rottelbachstrasse 26,
50955 Hannover, Germany
Commercial register: Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Ulrich Jähle/Chairman
Frankfurt Board: Ralph Gieseler/Chairman, Andreas
Kerschbaum, Thomas Jöckel, Richard Taylor

Assurance AC 2022 03/03

Attestation AC 2022



Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Domages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Doit		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Frais assurable de l'employeur/Altitude professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à un régime spécial ou à autorisation préalable)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Risques confus	50 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Domages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
Doit		
• Dommage matériel et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01.01.2022 au 31.12.2022, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et se soumet à l'Assureur en dehors des termes et limites prévues par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 7 mars 2022 - VL/MM



HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5004 2050
F : +49 511 5004 1000
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungswirtschaft
(BaFin) - Rottelbachstr. 26, 108,
50955 Hannover, Germany

Registered office: Rottelbachstrasse 26,
50955 Hannover, Germany
Commercial register: Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Representing Board: Ulrich Jähle/Chairman
Frankfurt Board: Ralph Gieseler/Chairman, Andreas
Kerschbaum, Thomas Jöckel, Richard Taylor

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. Denis MORA, gérant de la SAS AC ENVIRONNEMENT (SIRET 44135591400298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L27-6 du Code de la construction et de l'habitation, qui me soumettent d'une obligation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux articles 47, 61 et 71 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L126-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L1334-5 et L1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L1334-15 du même code, ainsi que l'ensemble des répliquets de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L126-25 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L134-7 du même code.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est soussignée d'une assurance responsabilité civile professionnelle n° 76208471-30019 couvrant également toutes les conséquences de l'engagement d'un engagement de responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R272-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 07 janvier 2022

Denis MORA



AC ENVIRONNEMENT - SECTEUR SOCIAL
Rue Victor Hugo - 67300 SCHILTIGHEIM - FRANCE
T : 03 68 19 01 05 - F : 03 68 19 01 06
www.ac-environnement.com

ANNEXE: DOCUMENTS

QUALIT'COMPETENCES – WI.CERT 16 Rue Villars
57100 THIONVILLE - C2019-SE05-042



WI.CERT CERTIFICATION DE COMPETENCES

Version 06e

Décerné à : **ESSOUABNI Badr** Sous le numéro : **C2019-SE05-042**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE (SANS MENTION)	Du 26/06/2019 Au 24/06/2024
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTÉRIEURES DE GAZ	Du 25/06/2019 Au 24/06/2024
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DORS IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION	Du 25/06/2019 Au 24/06/2024
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 25/06/2019 Au 24/06/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 25/06/2019 Au 24/06/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 14/12/2020 Au 24/06/2024
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLIS)	Du 26/06/2019 Au 24/06/2024
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DORN-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du décret de la compétence et de l'habilitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-4 et suivants, art. R.271-5, art. R.271-6) pour les diagnostics réglementaires, la preuve de conformité a été apportée par l'habilitation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* À partir du 8 novembre 2019, les compétences des personnes affiliées contractent de nouveaux éléments de preuve de l'état de conservation des matériels et produits concernés de l'habilitation et l'habilitation (art. R.271-4 et suivants, R.271-5, art. R.271-6) pour les diagnostics réglementaires, la preuve de conformité a été apportée par l'habilitation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

Année du 8 novembre 2019, les compétences des personnes affiliées contractent de nouveaux éléments de preuve de l'état de conservation des matériels et produits concernés de l'habilitation et l'habilitation (art. R.271-4 et suivants, R.271-5, art. R.271-6) pour les diagnostics réglementaires, la preuve de conformité a été apportée par l'habilitation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

Déclaré à Thionville, le 14/12/2020

Par WI.CERT

Responsable de certification

WI.CERT

WILLIAMS & ASSOCIÉS
THIONVILLE - 16 RUE VILLARS - 57100 THIONVILLE
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

QUALIT'COMPETENCES – WI.CERT – 16 Rue
Villars – 57100 THIONVILLE - C2019-SE05-042



WI.CERT CERTIFICATION DE COMPETENCES

Version 06e

Décerné à : **ESSOUABNI Badr** Sous le numéro : **C2019-SE05-042**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE (SANS MENTION)	Du 26/06/2019 Au 24/06/2024
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTÉRIEURES DE GAZ	Du 25/06/2019 Au 24/06/2024
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DORS IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION	Du 25/06/2019 Au 24/06/2024
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 25/06/2019 Au 24/06/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 25/06/2019 Au 24/06/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 14/12/2020 Au 24/06/2024
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLIS)	Du 26/06/2019 Au 24/06/2024
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DORN-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du décret de la compétence et de l'habilitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-4 et suivants, art. R.271-5, art. R.271-6) pour les diagnostics réglementaires, la preuve de conformité a été apportée par l'habilitation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* À partir du 8 novembre 2019, les compétences des personnes affiliées contractent de nouveaux éléments de preuve de l'état de conservation des matériels et produits concernés de l'habilitation et l'habilitation (art. R.271-4 et suivants, R.271-5, art. R.271-6) pour les diagnostics réglementaires, la preuve de conformité a été apportée par l'habilitation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

Année du 8 novembre 2019, les compétences des personnes affiliées contractent de nouveaux éléments de preuve de l'état de conservation des matériels et produits concernés de l'habilitation et l'habilitation (art. R.271-4 et suivants, R.271-5, art. R.271-6) pour les diagnostics réglementaires, la preuve de conformité a été apportée par l'habilitation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

Déclaré à Thionville, le 14/12/2020

Par WI.CERT

Responsable de certification

WI.CERT

WILLIAMS & ASSOCIÉS
THIONVILLE - 16 RUE VILLARS - 57100 THIONVILLE
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015